



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 16, marzo 2019

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
PIURA-TUMBES								
RUTA NACIONAL PE-02B EMP. PE-3N (SONDOR) - CRUZ CHIQUITA - DV. TABACONAS - DV. SAN JOSÉ DEL ALTO - TAMBORILLO - EL PUENTE - EMP. PE-5N (DV. PTE. TAMBORAPA)	-5,332069	-79,332738	COLAPSO DE ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SONDOR - ABRA CRUZ CHIQUITA SECTOR : ABRA CRUZ CHIQUITA KM 27+300 - KM 27+360	Ocurrencia : 20/02/2019 Inicio de Trabajo : 21/02/2019	- 2 PERSONAL DE TERCEROS PEÓN (TRABAJOS PRELIMINARES Y SEGURIDAD VIAL) - 1 PERSONAL DE TERCEROS GUARDIÁN DE TURNO NOCHE	- 1 CARGADOR FRONTAL PVN - 1 CAMION VOLQUETE PVN	SECTOR ABRA CRUZ CHIQUITA KM 27+300 AL KM 27+360, SE VIENE REALIZANDO LA ELIMINACIÓN DE DERRUMBES Y LA SEÑALIZACIÓN (SEGURIDAD VIAL), SE CUENTA CON 01 C. FRONTAL DE PVN, 01 C. VOLQUETE DE PVN Y PERSONAL, ESTO A FIN DE ESTABILIZARSE Y PODER CONTINUAR CON LA REPARACIÓN DE LA ALCANTARILLA , DEBIDO AL COLAPSO DE LA ALCANTARILLA EN EL KM 27+320, PRODUCTO DE LAS CONSTANTES LLUVIAS QUE ORIGINÓ LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA DESESTABILIZANDO EL TALUD INFERIOR, POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA REPARACIÓN DE LA ALCANTARILLA Y RECONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDO, CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL PIURA – TUMBES, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-02D MIRAFLORES - STA. ANA – EMP. PI – 106 (TAMBOGRANDE)	-4,944714	-80,369558	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL	TRAMO : LA OBRILLA - TAMBOGRANDE SECTOR : OCOTO ALTO KM 57+000	Ocurrencia : 14/03/2019 Inicio de Trabajo : 14/03/2019			SECTOR OCOTO ALTO (KM 57+000), SE CULMINÓ LA CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA, SE RESTABLECIÓ LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO TAMBOGRANDE. (SUPERVISADO POR LA U.Z. PIURA-TUMBES Y LA SC)
	-4,604458	-80,531345	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANTA VICTORIA - EL ALAMOR SECTOR : LANCONES KM 41+850	Ocurrencia : 11/03/2019 Inicio de Trabajo : 11/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL DEL PERU.	- 0 OTROS EQUIPOS MENORES VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL DEL PERU.	SECTOR LANCONES KM 41+850, SE COLOCARÁ CONCRETO EN LAS JUNTAS DE LOS GAVIONES PARA EVITAR ROBOS DE LA MALLA. ESTO PRODUCTO DE LAS LLUVIAS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS HA EROSIONADO EL MATERIAL QUE PROTEGE LA ESTRUCTURA DEL BADÉN DE CONCRETO LO QUE HA ORIGINADO QUE SEA EXPUESTA LA ESTRUCTURA Y PELIGRE SU ESTABILIDAD, SE CUENTA CON 01 VOLQUETE Y MANO DE OBRA, NO HAY AFECTACIÓN A LA TRANSITABILIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL DEL PERU. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL PIURA – TUMBES Y LA SC).
	-4,589331	-80,518286	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANTA VICTORIA - EL ALAMOR SECTOR : LANCONES KM 44+050	Ocurrencia : 11/03/2019 Inicio de Trabajo : 11/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL DEL PERU.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL DEL PERU.	SECTOR LANCONES KM 44+050, SE COLOCARÁ CONCRETO EN LAS JUNTAS DE LOS GAVIONES PARA EVITAR ROBOS DE LA MALLA. PRODUCTO DE LAS LLUVIAS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS HA EROSIONADO EL MATERIAL QUE PROTEGE LA ESTRUCTURA DEL BADÉN DE CONCRETO LO QUE HA ORIGINADO QUE SEA EXPUESTA LA ESTRUCTURA Y PELIGRE SU ESTABILIDAD, SE CUENTA CON 01 VOLQUETE Y MANO DE OBRA. NO HAY AFECTACIÓN A LA TRANSITABILIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL DEL PERU. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL PIURA – TUMBES Y LA SC).
	-4,584763	-80,512773	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANTA VICTORIA - EL ALAMOR SECTOR : LANCONES KM 44+850	Ocurrencia : 10/03/2019 Inicio de Trabajo : 10/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL DEL PERU.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL DEL PERU.	SECTOR LANCONES KM 44+850, SE CONTINÚA CON EL ARMADO DE GAVIONES. SE COLOCARÁ CONCRETO EN LAS JUNTAS DE LOS GAVIONES PARA EVITAR ROBOS DE LA MALLA. PRODUCTO DE LAS LLUVIAS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS HA EROSIONADO EL MATERIAL QUE PROTEGE LA ESTRUCTURA DEL BADÉN DE CONCRETO LO QUE HA ORIGINADO QUE SEA EXPUESTA LA ESTRUCTURA Y PELIGRE SU ESTABILIDAD, SE CUENTA CON 01 VOLQUETE Y MANO DE OBRA. NO HAY AFECTACIÓN A LA TRANSITABILIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL DEL PERU. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL PIURA – TUMBES Y LA SC).
RUTA NACIONAL PE-1NN EMP. PE-1N (MARCAVELICA) - SALITRAL - QUERECOTILLO - DV. LANCONES - EL ALAMOR (FRONTERA CON ECUADOR)	-4,581509	-80,506669	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANTA VICTORIA - EL ALAMOR SECTOR : LANCONES KM 45+650	Ocurrencia : 08/03/2019 Inicio de Trabajo : 08/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL DEL PERU.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL DEL PERU.	SECTOR LANCONES KM 46+650, SE COLOCARÁ CONCRETO EN LAS JUNTAS DE LOS GAVIONES PARA EVITAR ROBOS DE LA MALLA. PRODUCTO DE LAS LLUVIAS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS HA EROSIONADO EL MATERIAL QUE PROTEGE LA ESTRUCTURA DEL BADÉN DE CONCRETO LO QUE HA ORIGINADO QUE SEA EXPUESTA LA ESTRUCTURA Y PELIGRE SU ESTABILIDAD, SE CUENTA CON 01 VOLQUETE Y MANO DE OBRA, NO HAY AFECTACIÓN A LA TRANSITABILIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL DEL PERU. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL PIURA – TUMBES Y LA SC).
	-4,760273	-80,596215	EROSIÓN DE ALCANTARILLA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SULLANA-LANCONES SECTOR : LA HORCA KM 19+470	Ocurrencia : 05/03/2019 Inicio de Trabajo : 05/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL DEL PERU.	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL DEL PERU.	SECTOR LA HORCA KM 19+470, FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE EMBOQUILLADO, SE ESPERA A LE EJECUCIÓN DE BORDILLOS. PRODUCTO DE LAS LLUVIAS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS HA EROSIONADO EL MATERIAL QUE RECUBRE EL CABEZAL DE SALIDA DE LA ALCANTARILLAS DE TMC LO QUE HA ORIGINADO QUE SEA EXPUESTA LA ESTRUCTURA Y PELIGRE SU ESTABILIDAD. POSTERIORMENTE SE IMPLEMENTARÁ LA COLOCACIÓN DE BORDILLOS A FIN DE ENCAUZAR EL AGUA DE LLUVIA QUE ES LO QUE ORIGINA LA EROSIÓN EN EL TALUD, SE CUENTA PERSONAL Y EQUIPOS MENORES DEL CONTRATISTA CONSERVADOR. NO HAY AFECTACIÓN A LA TRANSITABILIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL DEL PERU. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL PIURA – TUMBES Y LA SC).
	-4,717195	-80,574125	EROSIÓN DE ALCANTARILLA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SULLANA - LANCONES SECTOR : CHOCAN KM 25+050	Ocurrencia : 04/03/2019 Inicio de Trabajo : 04/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL DEL PERU	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CHOCAN KM 25+050, FINALIZADO EL EMBOQUILLADO, A LA ESPERA DE LA EJECUCIÓN DE BORDILLOS. ESTO PRODUCTO DE LAS LLUVIAS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS HA EROSIONADO EL MATERIAL QUE RECUBRE EL CABEZAL DE SALIDA DE LA ALCANTARILLAS DE TMC LO QUE HA ORIGINADO QUE SEA EXPUESTA LA ESTRUCTURA Y PELIGRE SU ESTABILIDAD, POSTERIORMENTE SE IMPLEMENTARÁ LA COLOCACIÓN DE BORDILLOS A FIN DE ENCAUZAR EL AGUA DE LLUVIA QUE ES LO QUE ORIGINA LA EROSIÓN EN EL TALUD, SE CUENTA CON 01 C VOLQUETE Y MANO DE OBRA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL DEL PERU. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL PIURA – TUMBES Y LA SC)
	-4,712102	-80,573345	EROSIÓN DE ALCANTARILLA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SULLANA - LANCONES SECTOR : CHOCAN KM 25+600	Ocurrencia : 07/03/2019 Inicio de Trabajo : 07/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL DEL PERU.	- 0 OTROS EQUIPOS MENORES VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL DEL PERU.	SECTOR LA CHOCAN KM 25+600, SE REALIZA EL VACIADO DE CONCRETO EN ALEROS DE MURO DE SOPORTE PARA EL RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO. PRODUCTO DE LAS LLUVIAS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS HA EROSIONADO EL MATERIAL QUE RECUBRE EL CABEZAL DE SALIDA DE LA ALCANTARILLAS DE TMC. LO QUE HA ORIGINADO QUE SEA EXPUESTA LA ESTRUCTURA Y PELIGRE SU ESTABILIDAD, POSTERIORMENTE SE IMPLEMENTARÁ LA COLOCACIÓN DE BORDILLOS A FIN DE ENCAUZAR EL AGUA DE LLUVIA QUE ES LO QUE ORIGINA LA EROSIÓN EN EL TALUD, SE CUENTA CON 01 VOLQUETE Y MANO DE OBRA. NO HAY AFECTACIÓN A LA TRANSITABILIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL DEL PERU. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL PIURA – TUMBES Y LA SC)



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 16, marzo 2019

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
PIURA-TUMBES								
RUTA NACIONAL PE-1NN EMP. PE-1N (MARCAVELICA) - SALITRAL - QUERECOTILLO - DV. LANCONES - EL ALAMOR (FRONTERA CON ECUADOR)	-4,761373	-80,597164	EROSIÓN DE ALCANTARILLA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SULLANA - LANCONES SECTOR : LA HORCA KM 19+300	Ocurrencia : 27/02/2019 Inicio de Trabajo : 27/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL DEL PERU.	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR LA HORCA KM 19+300. FINALIZADA LA ACTIVIDAD DE EMBOQUILLADO SE ESPERA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS BORDILLOS. SE CUENTA PERSONAL Y EQUIPOS MENORES DEL CONTRATISTA - CONSERVADOR, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL MATERIAL QUE RECUBRE EL CABEZAL DE SALIDA DE LA ALCANTARILLAS DE TMC LO QUE HA ORIGINADO QUE SEA EXPUESTA LA ESTRUCTURA Y PELIGRE SU ESTABILIDAD, PRODUCTO DE LAS FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA, ASIMISMO Y POSTERIORMENTE SE IMPLEMENTARÁ LA COLOCACIÓN DE BORDILLOS A FIN DE ENCAUZAR EL AGUA DE LLUVIA QUE ES LO QUE ORIGINA LA EROSIÓN EN EL TALUD. SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA POR SEGURIDAD A LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL DEL PERU. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL PIURA – TUMBES Y LA SC)
RUTA NACIONAL PE-1NR EMP. PE-1N L (DV. TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - PLATILLOS - PACCHA - CHULUCANAS - MORROPON - PALTASHACO - CHALACO - PACAIPAMPA - EMP. PE-3N (CURILCAS)	-5,121364	-80,129639	DESBORDES DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHULUCANAS – BATANES (TRAMO III) SECTOR : BATANES KM 44+720	Ocurrencia : 15/02/2019 Inicio de Trabajo : 15/02/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CHARANAL KM 44+720 - KM 44+720 (BADÉN). SE VIENE MONITOREANDO EL BADÉN CHARANAL. TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCTORA MPM S.A. (SUPERVISADO POR CONSORCIO VIAL CARRASQUILLO Y LA SC)
AMAZONAS								
RUTA NACIONAL PE-08B EMP. PE-3N (CAJAMARCA - AV. ATAHUALPA) - DV. BAÑOS DEL INCA - ABRA PULUCANA - LA ENCAÑADA - ABRA COMULLCA - DV. SUCRE (LOMA DE INDIOS) - DV. CELENDIN - ABRA GELIG - PTE. CHACANTO - DV. BALZAS - ABRA BARRO NEGRO - DV. LEIMEBAMBA - TINGO (DV. KUELAP) - DV. PEDRO RUIZ (PE-08 C) - DV. CHACHAPOYAS - DV. MOLINOPAMPA - DV. RODRÍGUEZ DE MENDOZA - DV. OMIA - EL ARENAL - NVA. GALILEA - SELVA ALEGRE - SAN MARCOS - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA)	-6,283176	-77,557926	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL	TRAMO : MOLINOPAMPA-RODRIGUEZ DE MENDOZA SECTOR : SAN JOSE KM 389+280 - KM 389+310	Ocurrencia : 07/03/2019 Inicio de Trabajo : 07/03/2019			SECTOR SAN JOSE KM 389+280 AL KM 389+310, SE CULMINAN LOS TRABAJOS DE RECONFORMACIÓN DE PLATAFORMA (MURO SECO), SE RESTABLECE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-6,468435	-77,860536	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : HIERBABUENA KM 277+286 - KM 277+293	Ocurrencia : 13/03/2019 Inicio de Trabajo : 13/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- 1 RETROEXCAVADORA - 1 CAMION VOLQUETE	SECTOR HIERBABUENA KM. 277+286 - 277+293.CARGUÍO Y COLOCACIÓN ROCA CON MAQUINARIA DEL MURO SECO. SE CUENTA CON PERSONAL, ACOPIANDO ROCAS MANUALMENTE Y CON EQUIPOS, (01) RETROEXCAVADORA Y (01) VOLQUETE, SECTORIZANDO LA ZONA DE TRABAJO Y HACIENDO LIMPIEZA DEL SECTOR. ESTO ES DEBIDO A LA PÉRDIDA DE PLATAFORMA LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRÁNSITO VEHICULAR, POR ESO SE HA PROPUESTO LA CONSTRUCCIÓN DE MURO SECO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA SC)
	-6,237022	-77,916965	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : ACHAMAQUI KM 311+300 - KM 311+317	Ocurrencia : 13/03/2019 Inicio de Trabajo : 13/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- 1 RETROEXCAVADORA - 1 CAMION VOLQUETE	SECTOR ACHAMAQUI KM. 311+300 - 311+317.CARGUÍO DE ROCA CON MAQUINARIA PARA EL MURO SECO. SE CUENTA CON PERSONAL, EXCAVANDO LA BASE DEL TALUD INFERIOR MANUALMENTE Y CON EQUIPOS, (01) RETROEXCAVADORA Y (01) VOLQUETE, SECTORIZANDO LA ZONA DE TRABAJO Y HACIENDO LIMPIEZA DEL SECTOR. ESTO ES DEBIDO A LA PÉRDIDA DE PLATAFORMA LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRÁNSITO VEHICULAR, POR ESO SE HA PROPUESTO LA CONSTRUCCIÓN DE MURO SECO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA SC)
	-6,274841	-77,938543	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : EL TINGO KM 305+600 - KM 305+620	Ocurrencia : 13/03/2019 Inicio de Trabajo : 13/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- 1 RETROEXCAVADORA - 1 CAMION VOLQUETE	SECTOR EL TINGO KM.305+600 - 305+620.CARGUÍO Y COLOCACIÓN DE ROCA CON MAQUINARIA PARA EL MURO SECO. SE CUENTA CON PERSONAL, ACOPIANDO ROCAS MANUALMENTE Y CON EQUIPOS, (01) RETROEXCAVADORA Y (01) VOLQUETE, SECTORIZANDO LA ZONA DE TRABAJO Y HACIENDO LIMPIEZA DEL SECTOR. ESTO ES DEBIDO A LA PÉRDIDA DE PLATAFORMA LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRÁNSITO VEHICULAR, POR ESO SE HA PROPUESTO LA CONSTRUCCIÓN DE MURO SECO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA SC)
	-6,278921	-77,937574	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA DV. CHACHAPOYAS SECTOR : EL TINGO KM 305+100 - KM 305+130	Ocurrencia : 12/03/2019 Inicio de Trabajo : 12/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- 1 RETROEXCAVADORA - 1 CAMION VOLQUETE	SECTOR EL TINGO KM. 305+100 - 305+130.SEÑALIZACIÓN Y CERCADO DEL AREA DE TRABAJO, EXCAVACIÓN Y PERFILADO DE TALUD CON MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO SECO, CARGUÍO DE MATERIAL CON MAQUINARIA PARA EL MURO SECO,(01) RETROEXCAVADORA Y (01) VOLQUETE. SECTORIZANDO LA ZONA DE TRABAJO Y HACIENDO LIMPIEZA DEL SECTOR. ESTO ES DEBIDO A LA PÉRDIDA DE PLATAFORMA LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRÁNSITO VEHICULAR, POR ESO SE HA PROPUESTO LA CONSTRUCCIÓN DE MURO SECO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA SC)
	-6,315589	-77,532407	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MOLINOPAMPA-RODRIGUEZ DE MENDOZA SECTOR : IZCUCHACA KM 394+550 - KM 394+622	Ocurrencia : 12/03/2019 Inicio de Trabajo : 12/03/2019	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS ALQUILADA - 1 COMPRESORAS NEUMATICAS ALQUILADA - 1 CAMION VOLQUETE PVN	SECTOR SAN IZCUCHACA KM 394+550 AL KM 394+622. SE VIENE REALIZANDO VOLADURA DE ROCA DE TALUD SUPERIOR CON 01 COMPRESORA NEUMÁTICA ALQUILADA, TAMBIEN ELIMINACIÓN DE MATERIAL CON 01 RETROEXCAVADORA ALQUILADA Y 01 CAMIÓN VOLQUETE PVN, ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE LA PLATAFORMA CONSECUENCIA DE LA LLUVIAS. SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL POR UN COSTADO DE LA VÍA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-6,338012	-77,931076	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV.CHACHAPOYAS SECTOR : EL TINGO KM 297+170 - KM 297+260	Ocurrencia : 14/02/2019 Inicio de Trabajo : 14/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR ICCGSA.	- 1 RETROEXCAVADORA ICCGSA. - 1 CAMION VOLQUETE ICCGSA.	SECTOR TINGO KM 297+170 - 297+260. CARGUÍO Y COLOCACIÓN DE ROCA CON MAQUINARIA DEL MURO SECO,SE CUENTA CON PERSONAL, ACOPIANDO ROCAS MANUALMENTE Y CON EQUIPOS. (01) RETROEXCAVADORA Y (01) VOLQUETE, SECTORIZANDO LA ZONA DE TRABAJO Y HACIENDO LIMPIEZA DEL SECTOR. ESTO ES DEBIDO A LA PÉRDIDA DE PLATAFORMA LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRÁNSITO VEHICULAR, POR ESO SE HA PROPUESTO LA CONSTRUCCIÓN DE MURO SECO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA SC)



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

LIMA 16, marzo 2019

HORA: 13:10

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
AMAZONAS								
RUTA NACIONAL PE-08B EMP. PE-3N (CAJAMARCA - AV. ATAHUALPA) - DV. BAÑOS DEL INCA - ABRA PULUCANA - LA ENCAÑADA - ABRA COMULLCA - DV. SUCRE (LOMA DE INDO) - DV. CELENDIN - ABRA GELIG - PTE. CHACANTO - DV. BALZAS - ABRA BARRO NEGRO - DV. LEIMBAMBA - TINGO (DV. KUJLAP) - DV. PEDRO RUIZ (PE-08 C) - DV. CHACHAPOYAS - DV. MOLINOPAMPA - DV. RODRIGUEZ DE MENDOZA - DV. OMA - EL ARENAL - NVA GALILEA - SELVA ALEGRE - SAN MARCOS - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA)	-6,276655	-77,938411	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS (TRAMO VI) SECTOR : EL TINGO KM 305+380 - KM 305+400	Ocurrencia : 03/03/2019 Inicio de Trabajo : 04/03/2019	- 4 PEON ICCGSA.	- 1 RETROEXCAVADORA ICCGSA. - 1 CAMION VOLQUETE ICCGSA.	SECTOR EL TINGO KM 305+380 - KM 305+400 SEÑALIZACIÓN Y CERCADO DEL AREA DE TRABAJO, EXCAVACIÓN Y PERFILADO DE TALUD CON MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO SECO, CARGUO DE MATERIAL DE AFIRMADO CON MAQUINARIA PARA EL MURO SECO, SE CUENTA CON PERSONAL ACOMODANDO LAS ROCAS EN EL MURO SECO,(01) RETROEXCAVADORA Y (01) VOLQUETE. SECTORIZANDO LA ZONA DE TRABAJO Y HACIENDO LIMPIEZA DEL SECTOR, ESTO ES DEBIDO A LA PÉRDIDA DE PLATAFORMA LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR, POR ESO SE HA PROPUESTO LA CONSTRUCCIÓN DE MURO SECO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA SC)
	-6,726169	-77,801677	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CALLA CALLA - LEYMEBAMBA SECTOR : 2 DE MAYO KM 240+050 - KM 240+063	Ocurrencia : 06/03/2019 Inicio de Trabajo : 06/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR ICCGSA.	- 1 RETROEXCAVADORA ICCGSA.	SECTOR 02 DE MAYO KM 240+050 - KM 240+063. SEÑALIZACIÓN Y CERCADO DEL AREA DE TRABAJO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, VACIADO DE CONCRETO EN EL MURO, SE CUENTA CON PERSONAL PERFILANDO MANUALMENTE PARA LA BASE DEL MURO,(01) RETROEXCAVADORA Y (01) VOLQUETE. SECTORIZANDO LA ZONA DE TRABAJO Y HACIENDO LIMPIEZA DEL SECTOR, ESTO ES DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA LO CUAL VIENE AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO VEHICULAR, POR ESO SE HA PROPUESTO LA CONSTRUCCIÓN DE MURO SECO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR LA SC)
RUTA NACIONAL PE-5NC EMP. PE-5N (EL REPOSO) - EL MILAGRO - PTE. EL MILAGRO - DV. BAGUA CHICA - PTE. AMOJAO - ABRA HUAHUIN - CHIRIACO - PTE. CHIRIACO - PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NVO. SEASME - SARAMIRIZA (RÍO MARAÑÓN)	-4,925895	-78,181163	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : WAWICO - NUEVO SIASME SECTOR : BICHANAK KM 152+400	Ocurrencia : 12/03/2019 Inicio de Trabajo : 12/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONTRATISTA CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONTRATISTA CONSERVADOR	SECTOR BICHANAK DEL KM 152+400, SE PROCEDE A LA PREPARACIÓN Y COLOCACION DE BOLSACRETO ; POR LO MISMO QUE SE HA DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA, SE VIENEN EJECUTANDO ESTOS TRABAJOS PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CORPORACION MAYO SAC. (SUPERVISADO POR LA ZONAL AMAZONAS)
	-4,926231	-78,181623	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : WAWICO - NUEVO SIASME SECTOR : BICHANAK KM 152+333	Ocurrencia : 12/03/2019 Inicio de Trabajo : 12/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONTRATISTA CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONTRATISTA CONSERVADOR	SECTOR BICHANAK DEL KM 152+333, SE PROCEDE CONTINUA CON LA COLOCACIÓN DE BOLSACRETO. Y MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL; POR LO MISMO QUE SE HA DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA, SE VIENEN EJECUTANDO ESTOS TRABAJOS PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CORPORACION MAYO SAC. (SUPERVISADO POR LA ZONAL AMAZONAS)
RUTA NACIONAL PE-5ND EMP. PE-5N C (PTE. WAWICO) - ORACUZA - SANTA MARÍA DE NIEVA - SARAMIRIZA (RÍO MARAÑÓN)	-4,835256	-78,172533	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE WAWICO - SANTA MARIA DE NIEVA SECTOR : SARGENTO LEON KM 17+200 - KM 17+234	Ocurrencia : 15/03/2019 Inicio de Trabajo : 15/03/2019	- 1 CAPATAZ TERCEROS - 4 PEON TERCEROS	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR SARGENTO LEÓN, KM 17+200, SE VIENE EJECUTANDO LOS TRABAJOS PRELIMINARES: INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO EN LA ZONA DE TRABAJO Y LA LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO NATURAL Y VARIANTE CON MANO DE OBRA, ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE LA PLATAFORMA DEBIDO A LAS CONSTANTES LLUVIAS PRODUCIDAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA, POR ELLO SE HA PROPUESTO LA INSTALACIÓN DE UNA NUEVA ESTRUCTURA METÁLICA (PUENTE MODULAR), SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD POR UN ACCESO DE MANERA RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL III - AMAZONAS, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-4,871740	-78,199316	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : WAWICO - SANTA MARÍA DE NIEVA SECTOR : TUPAC AMARU II KM 8+370	Ocurrencia : 12/03/2019 Inicio de Trabajo : 12/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONTRATISTA CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONTRATISTA CONSERVADOR	SECTOR TUPAC AMARU II DEL KM 08+370, SE PROCEDE A LA LIMPIEZA, PERFILADO, EXCAVACIÓN Y BOLSACRETO DE LA BASE DEL MURO ENGAVIONADO Y TRANSPORTE DE MATERIALES A LA ZONA DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO POR PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS; POR LO MISMO QUE SE HA DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA, SE VIENEN EJECUTANDO ESTOS TRABAJOS PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CORPORACION MAYO SAC. (SUPERVISADO POR LA ZONAL AMAZONAS)
	-4,870265	-78,197210	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : WAWICO - SANTA MARÍA DE NIEVA SECTOR : TUPAC AMARU II KM 8+740	Ocurrencia : 12/03/2019 Inicio de Trabajo : 12/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONTRATISTA CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONTRATISTA CONSERVADOR	SECTOR TUPAC AMARU II DEL KM 08+740, SE PROCEDE AL TRASLADO DE MATERIAL ACOPIADO EN CANTERA, ELIMINACIÓN DE MATERIAL INADECUADO Y SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO POR PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS; POR LO MISMO QUE SE HA DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA, SE VIENEN EJECUTANDO ESTOS TRABAJOS PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CORPORACION MAYO SAC. (SUPERVISADO POR LA ZONAL AMAZONAS)
CAJAMARCA								
RUTA NACIONAL PE-3ND EMP. PE-3N (CUTERVO) - SOCOTA - SAN ANDRÉS DE CUTERVO - SANTO TOMÁS - PIMPINGOS - EMP. PE-04 C (CUYCA)	-6,368097	-78,807732	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CUTERVO - SÓCOTA SECTOR : CUTERVO KM 0+968 - KM 0+977	Ocurrencia : 01/03/2019 Inicio de Trabajo : 04/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO CUTERVO.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO CUTERVO.	SECTOR CUTERVO KM 0+968 - KM 0+977, CONTINÚA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO SECO, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, LO CUAL REDUJO EL ANCHO DE LA PLATAFORMA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO CUTERVO. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC. Y LA SC)
	-6,367261	-78,806320	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CUTERVO - SÓCOTA SECTOR : CUTERVO KM 1+168 - KM 1+173	Ocurrencia : 01/03/2019 Inicio de Trabajo : 04/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CUTERVO KM 1+168 - KM 1+173, SE EJECUTARAN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO CON MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, ESTO PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD NORMAL, SE MANTIENE LA ZONA AFECTADA SEÑALIZADA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO CUTERVO. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC. Y LA SC)
	-6,367958	-78,804427	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CUTERVO - SÓCOTA SECTOR : CUTERVO KM 1+959 - KM 1+975	Ocurrencia : 01/03/2019 Inicio de Trabajo : 04/03/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CUTERVO KM 1+959 - KM 1+975, SE EJECUTARAN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO CON MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, ESTO PARA RECUPERAR LA TRANSITABILIDAD NORMAL, SE MANTIENE LA ZONA AFECTADA SEÑALIZADA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO CUTERVO. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC. Y LA SC)
LA LIBERTAD								
RUTA NACIONAL PE-10B EMP. PE-3N (LAGUNA SAUSACOCHA) - PTE. EL PALLAR (PE-10 C) - EL CONVENTO - SAN FELIPE I - CALEMAR - BAMBAMARCA - ABRA NARANJILLO - PACHIZA - EMP. PE-5N (PTE. SANTA MARTHA)	-7,800818	-77,913998	HUAYCO TRANSITO NORMAL	TRAMO : LAG. SAUSACOCHA - PTE. PALLAR (TRAMO 01) SECTOR : CASERIO YANASARA KM 17+040	Ocurrencia : 15/03/2019 Inicio de Trabajo : 15/03/2019			SECTOR CASERIO YANASARA KM 17+040, CON LAS ACTIVIDADES DEL DÍA DE AYER SE DA POR TERMINADO LA ATENCIÓN DE LA PRESENTE EMERGENCIA, SE RESTABLECE LA TRANSITABILIDAD A NORMAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR CONSORCIO SAUSACOCHA Y LA SC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 16, marzo 2019

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
LA LIBERTAD								
RUTA NACIONAL PE-10C EMP. PE-10 B (PTE. EL PALLAR) - SHIRACAPATA - CHUGAY - PAMPA DE HUAGUIL - ARICAPAMPA - ABRA ALASKA - BULDIBUYO - HUAYLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) - HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE)	-7,788877	-77,753509	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE PALLAR - MOLINO VIEJO (TRAMO 02) SECTOR : C.P. HUAMANMARCA KM 68+900 - KM 68+960	Ocurrencia : 15/03/2019 Inicio de Trabajo : 15/03/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR C.P HUAMANMARCA KM 68+900 AL KM 68+960 (TRAMO 02), SE HA MOVILIZADO UNA CUADRILLA CON EQUIPO Y PERSONAL AL TRAMO AFECTADO PARA ATENDER LA EMERGENCIA. ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD SUPERIOR, EL MISMO QUE ARRASTRO UNA VIVIENDA SIN DAÑOS PERSONALES E INTERRUMPIENDO LA TRANSITABILIDAD, TODO ESTO PRODUCTO DE LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO SAUSACOCCHA Y LA SC)
ANCASH								
RUTA NACIONAL PE-12A EMP. PE-3N A (DV. SIHUAS) - TRES CRUCES - YANAC - ABRA CAHUACONA - SIHUAS - DV. HUAYLLABAMBA (PE-12 B) - SUCHIMAN - PTE. MAMAHUAJE (PE-10 C) - PTE. HUACRACHUCO - HUACRACHUCO - CHONAS - SAN PEDRO DE CHONTA - PTE. CRISNEJAS - UCHIZA - EMP. PE-5N (PTE. HUAYNABE)	-8,520538	-77,300497	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SIHUAS-HUACRACHUCO-CHONAS SECTOR : MAMAHUAJE KM 141+900	Ocurrencia : 26/02/2019 Inicio de Trabajo : 26/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SIHUAS	- 1 CARGADOR FRONTAL CONSORCIO VIAL SIHUAS	SECTOR MAMAHUAJE KM 141+900, VÍA AFECTAD POR LA PERDIDA DE PLATAFORMA, ESTO DEBIDO A LA CRECIDA DEL RÍO QUE SOCAVO DICHA ESTRUCTURA, HA DISPUESTO LA EVALUACIÓN CON ESPECIALISTAS PARA PODER TOMAR ACCIONES, LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR SE VIENE REALIZANDO POR UN TERRENO CONTIGUO A LA CARRETERA DE MANERA PROVISIONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL ANCASH Y LA SC)
	-8,517162	-77,295883	EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO : SIHUAS-HUACRACHUCO SECTOR : PUENTE MAMAHUAJE KM 142+650	Ocurrencia : 26/02/2019 Inicio de Trabajo : 26/02/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PTE. MAMAHUAJE KM 142+650, ESTRUCTURA DE PUENTE AFECTADA POR EROSIÓN Y ASENTAMIENTO DE ESTRIBO, ESTO DEBIDO A LA CRECIDA DE RÍO, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, ASIMISMO SE VIENE REALIZANDO LA EVALUACIÓN CON ESPECIALISTAS EN PUENTES PARA PODER TOMAR ACCIONES, ESTO TRABAJOS ESTARÁN A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ANCASH Y SUB DIRECCIÓN DE PUENTES. SE CUENTA CON UNA VÍA ALTERNA INGRESANDO POR MAMAHUAJE-HUANCASPATA-TAYABAMBA-URPAY-QUICHES-HUAYLLABAMBA-SIHUAS. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL ANCASH Y LA SC)
	-8,529266	-77,398732	HUAYCO TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO : SIHUAS - HUACRACHUCO SECTOR : SUCHIMAN KM 128+400	Ocurrencia : 01/02/2019 Inicio de Trabajo : 01/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SIHUAS	- 2 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 CARGADOR FRONTAL CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 Tractor de Orugas - Caterpillar CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIHUAS	SECTOR SUCHIMAN KM 128+400, CONTINÚA LOS TRABAJOS DE DESQUINCHE Y CORTE DE TALUD EN ROCA SUELTA, SE CUENTA CON 02 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS Y 01 C. FRONTAL, ESTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA COLAPSADA, DEBIDO AL HUAYCO MAYOR (LODO Y PIEDRA) Y DERRUMBE, ESTO POR LAS CONSTANTES LLUVIAS QUE ORIGINÓ ESTE DESLIZAMIENTO: EN CUANTO AL TRÁNSITO VEHICULAR SE CUENTA CON UNA VIA ALTERNA INGRESANDO POR MAMAHUAJE-HUANCASPATA-TAYABAMBA-URPAY-QUICHES-HUAYLLABAMBA-SIHUAS. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL ANCASH Y LA SC)
	-8,530582	-77,256766	HUAYCO TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO : CHUCARAMONTE SECTOR : SIHUAS - HUACRACHUCO - CHONAS KM 148+300	Ocurrencia : 16/03/2019 Inicio de Trabajo : 16/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SIHUAS	- 1 CARGADOR FRONTAL CONSORCIO VIAL SIHUAS	SECTOR CHUCARAMONTE KM 148+300, SE VIENE REALIZANDO LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DERRUMBE, SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL Y PERSONAL, ESTO DEBIDO A LAS CONSTANTES LLUVIAS PROPIAS DE LA ZONA, SE ESTIMA LIBERAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DESPUÉS DEL MEDIODÍA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL ANCASH Y LA SC)
	-8,596387	-77,578403	HUAYCO TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO : SIHUAS - HUACRACHUCO - CHONAS SECTOR : DESVIO SAN JUAN KM 102+000	Ocurrencia : 16/03/2019 Inicio de Trabajo : 16/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SIHUAS	- 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIHUAS	SECTOR DV. SAN JUAN KM 102+000, SE VIENE REALIZANDO LA ELIMINACIÓN DEL ALUD DE LODO Y PIEDRAS (HUAYCO), SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y PERSONAL, ESTO DEBIDO A LAS CONSTANTES LLUVIAS PROPIAS DE LA ZONA, SE ESTIMA LIBERAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DESPUÉS DEL MEDIODÍA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL ANCASH Y LA SC)
	-8,596633	-77,552606	HUAYCO TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO : SIHUAS - HUACRACHUCO - CHONAS SECTOR : SAN JUAN KM 105+200	Ocurrencia : 16/03/2019 Inicio de Trabajo : 16/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SIHUAS	- 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIHUAS	SECTOR SAN JUAN KM 105+200, SE VIENE REALIZANDO LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL DEL ALUD DE LODO Y PIEDRAS (HUAYCO), SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y PERSONAL, ESTO DEBIDO A LAS CONSTANTES LLUVIAS PROPIAS DE LA ZONA, SE ESTIMA LIBERAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DESPUÉS DEL MEDIODÍA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL ANCASH Y LA SC)
	-8,658855	-76,942781	HUAYCO TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO : CHONAS - SAN PEDRO DE CHONTA SECTOR : OTUTO KM 228+000	Ocurrencia : 16/03/2019 Inicio de Trabajo : 16/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SIHUAS	- 1 MINICARGADOR CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIHUAS	SECTOR OTUTO KM 228+000, SE VIENE REALIZANDO LA ELIMINACIÓN DEL ALUD DE LODO Y PIEDRAS (HUAYCO), SE CUENTA CON 01 MINICARGADOR, 01 CAMIÓN VOLQUETE Y PERSONAL, ESTO DEBIDO A LAS CONSTANTES LLUVIAS PROPIAS DE LA ZONA, SE ESTIMA LIBERA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DESPUÉS DEL MEDIODÍA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL ANCASH Y LA SC)
RUTA NACIONAL PE-14A EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - SUCCHA - PTE. POMACHACA (PE-14 B) - MASIN - PTE. RAHUAPAMPA - DV. LLAMELLÍN - ANRA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY - JIRCAN - CARPA - MONZÓN - TASOGRANDE - SACHAVACA - EMP. PE-18 A (TINGO MARÍA)	-9,393264	-77,139486	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL	TRAMO : PTE.POMACHACA - DV.YUNGUILLA SECTOR : POMACHACA KM 84+550 - KM 84+650	Ocurrencia : 13/02/2019 Inicio de Trabajo : 14/02/2019			SECTOR POMACHACA KM 84+550 - KM 84+650, SE CULMINÓ EL ENROCADO DE TALUD INFERIOR Y RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA, SE RESTABLECIÓ LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONTRATISTA CASA. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C Y LA SC)
	-9,396959	-77,145706	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SUCCHA - PTE.POMACHACA SECTOR : PTE.POMACHACA KM 83+600	Ocurrencia : 13/02/2019 Inicio de Trabajo : 13/02/2019	- 1 CAPATAZ CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A - 2 PEON CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A (VIGIA) - 4 PEON CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A (AYUDANTES) - 1 PERSONAL TECNICO CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A (TOPOGRAFO)	- 1 RODILLO LIJO VIB. DE TIRO CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A - 3 CAMION VOLQUETE CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A - 1 CISTERNA 4X2 (AGUA) CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A - 1 MOTONIVELADORA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A	SECTOR POMACHACA, KM 83+600, SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA(CONFORMACIÓN DE SUB BASE Y BASE GRANULAR), DADO QUE SE DIO UN EVENTO EXTRAORDINARIO, AFECTANDO LA VÍA. ESTO POR MÁXIMAS AVENIDAS DE RÍO PRINCIPAL ACTIVADO POR HUAYCOS, MICRO CUENCAS, NEVADAS; PROVOCADO POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA CON LAS INTENSAS LLUVIAS, POR ELLO SE HA PROPUUESTO INTERVENCIÓN INMEDIATA, LA TRANSITABILIDAD ACTUAL ES DE MANERA FLUIDA PERO RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.)



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 16, marzo 2019

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
ANCASH								
RUTA NACIONAL PE-14A EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - SUCCHA - PTE. POMACHACA (PE-14 B) - MASIN - PTE. RAHUAPAMPA - DV. LLAMELLÍN - ANRA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY - JIRCAN - CARPA - MONZÓN - TASOGRANDE - SACHAVACA - EMP. PE-18 A (TINGO MARÍA)	-9,398181	-77,146945	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SUCCHA-PTE.POMACHACA SECTOR : PTE.POMACHACA KM 83+400	Ocurrencia : 13/02/2019 Inicio de Trabajo : 13/02/2019	- 1 CAPATAZ CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A - 2 PEON CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A (VIGIA) - 1 PEON CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A (AYUDANTE)	- 3 CAMION VOLQUETE CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A - 1 MOTONIVELADORA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A - 1 RODILLO LISO VIB. DE TIRO CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A - 1 CISTERNA 4X2 (AGUA) CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A	SECTOR POMACHACA KM 83+400, SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE RELLENO PARA RECUPERAR LA PLATAFORMA, LA TRANSITABILIDAD ACTUAL ES FLUIDA PERO RESTRINGIDA CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.)
	-9,368563	-77,106110	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE.POMACHACA-DV.YUNGUILLA SECTOR : MASIN KM 89+700	Ocurrencia : 13/02/2019 Inicio de Trabajo : 13/02/2019	- 1 PERSONAL TECNICO CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR MASIN KM 89+700, SSE VIENE REALIZANDO ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEÑALIZACIÓN, EN LA ZONA AFECTADA; DADO QUE SE DIO UN EVENTO EXTRAORDINARIO, AFECTANDO LA VÍA , ESTO PROVOCADO POR MÁXIMAS AVENIDAS DEL RÍO PRINCIPAL ACTIVADO POR HUAYCOS, MICRO CUENCAS, NEVADAS; PROVOCADO POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA CON LAS INTENSAS LLUVIAS, POR ELLO SE HA PROPUESTO INTERVENCIÓN INMEDIATA, DE ESTA MANERA APERTURAR LA TRANSITABILIDAD. SE REALIZO UN ACCESO PROVISIONAL PARA DAR TRANSITABILIDAD A VEHÍCULOS LIVIANOS. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.)
	-9,357405	-77,074256	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE.POMACHACA-DV.YUNGUILLA SECTOR : RAHUAPAMPA KM 94+200 - KM 94+650	Ocurrencia : 13/02/2019 Inicio de Trabajo : 14/02/2019	- 1 CAPATAZ CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR RAHUAPAMPA KM 94+200 - KM 94+650, SE VIENE REALIZANDO MONITOREO Y SEÑALIZACIÓN , ESTO DEBIDO A LA PÉRDIDA PARCIAL DE LA PLATAFORMA (TALUD INFERIOR), PRODUCTO DE LA NATURALEZA, ACTIVACIÓN DE MICRO CUENCAS, AVENIDAS EXTRAORDINARIAS DEL RÍO MOSNA, NEVADAS Y LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE HA DISPUESTO EJECUTAR TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO, RELLENO ESTRUCTURAL, REPARACIÓN DE PLATAFORMA Y MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.)
RUTA NACIONAL PE-14D EMP. PE-14 A (ALPASH) – BATÁN – PUCHCA – EMP. PE-14 A (DV. PAUCAS)	-9,203435	-76,960156	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV.ANRA (ALPASH) - DV.PAUCAS SECTOR : PUCHCA KM 05+900 - KM 06+000	Ocurrencia : 16/03/2019 Inicio de Trabajo : 16/03/2019	- 1 CAPATAZ CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A - 2 PEON CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A - 2 PEON CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A(VIGIA)	- 2 CAMION VOLQUETE CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A - 1 MOTONIVELADORA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A - 1 RETROEXCAVADORA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A	RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA CON ROCA Y MATERIAL CANTERA, SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, LA TRANSITABILIDAD ACTUAL ES RESTRINGIDA, SE ESTÁ INTERVIENDO DE INMEDIATO CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 MOTO NIVELADORA Y 02 VOLQUETES , PRODUCTO DEL INTENSAS LLUVIAS EN ESTE TRAMO, CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.)
	-9,218155	-76,969545	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV.ANRA(ALPASH)-DV.PAUCAS SECTOR : ALPASH KM 3+630 - KM 3+800	Ocurrencia : 13/02/2019 Inicio de Trabajo : 13/02/2019	- 1 PERSONAL TECNICO CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR ALPASH, KM 03+630 - KM 03+800 , SE VIENE REALIZANDO SEÑALIZACIÓN Y MONITOREO EN EL ÁREA AFECTADA, MOTIVOS SOCIALES (PROPIETARIOS DEL TERRENO A DECLINADO CON EL ACUERDO DE PERMITIR CORTE DE TALUD SUPERIOR), CON FINES DE SOLUCIONAR ESTOS IMPREVISTOS, SE HA PARADO TEMPORALMENTE HASTA LLEGAR A UN ACUERDO , SIENDO ESTE DERECHO DE VÍA, PERO CON FINES DE NO OCASIONAR CONFLICTOS CON LOS BENEFICIARIOS DEL OBRA SE ESTARÁ CONCILIANDO, TODO ESTO PROVOCADO POR DESBORDE DEL RÍO CONTIGUO A LA VÍA, ADEMAS DE LAS INTENSAS LLUVIAS . LA CARRETERA ESTA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.
RUTA NACIONAL PE-3N REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-8,059944	-78,297569	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY SECTOR : SHOREY KM 1032+427 - KM 1032+900	Ocurrencia : 22/01/2019 Inicio de Trabajo : 23/01/2019	- 1 OPERADOR CONSORCIO ALVAC - JOHESA - 1 OPERADOR CONSORCIO ALVAC - JOHESA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES COMBI PARA TRANSPORTE DE PERSONAL (CONSORCIO ALVAC - JOHESA)	SECTOR SHOREY KM 1032+427 - KM 1032+900, ENCAUZAMIENTO DE CURSOS DE AGUA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, SE EJECUTARÁN TRABAJOS DE SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO PARA LAS CUNETAS, SE VIENE REALIZANDO UN CONTROL DE TRANSITO Y SEÑALIZACIÓN COMO SEGURIDAD VIAL, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ALVAC – JOHESA. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL ANCASH Y LA SC)
	-10,070257	-77,142512	DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : EMP.3NE(MOJON)-CHIQUIAN-AQUIA-EMP. (DV. AQUIA) SECTOR : AQUIA KM 452+080 - KM 452+200	Ocurrencia : 14/02/2019 Inicio de Trabajo : 14/02/2019	- 1 PERSONAL DE TERCEROS SERVICIOS DE MANO DE OBRA (VIGIAS)	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR AQUIA KM 452+080- KM. 452+200, SE MANTIENE EL CONTROL DE TRANSITO, ADEMAS SE INFORMA QUE LA COMUNIDAD DE AQUIA, APERTURO EL TRANSITO (RESTRINGIDAMENTE) PARA VEHÍCULOS LIVIANOS EL CUAL REQUIERE MEJORAR; PARA LO CUAL ESTA SUPERVISION ESTA COORDINANDO CON EL ALCALDE DE CHIQUIAN PARA MEJORAR EL TRAZO ASEGURANDO LA TRANSITABILIDAD, ESTO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, DADO QUE SE DIO UN EVENTO EXTRAORDINARIO, AFECTANDO LA VÍA AL 100% , ESTO PROVOCADO POR LAS FUERTES LLUVIAS, POR ELLO SE HA PROPUESTO INTERVENCIÓN INMEDIATA, SE CUENTA CON 01 VÍA ALTERNA (VARIANTE PE-3NE); EMP. PE-3N (DV. AQUIA) - MOJON - EMP. PE3N. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ANCASH, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-10,133956	-77,170957	EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MOJON - AQUIA SECTOR : HUACACORRAL KM 473+870 - KM 473+925	Ocurrencia : 28/02/2019 Inicio de Trabajo : 28/02/2019	- 1 PERSONAL DE TERCEROS PERSONAL DE MANO DE OBRA POR TERCEROS	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar MAQUINARIA DE PVN (APOYO DE MANT. RUT) - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz MAQUINARIA DE PVN (APOYO DE MANT. RUT) - 1 MAQUINARIA POR TERCEROS EXCAVADORA ALQUILADA A TOCO COSTO	SECTOR HUACACORRAL KM 473+870 - KM 473+925, SE VIENE REALIZANDO EL ACOPIO, CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA; ASI MISMO SE REALIZARÁ ACOMODO Y RELLENO; ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE TALUD SUPERIOR POR LAS FUERTES LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE HA DISPUESTO A LA COLOCACIÓN DE PIEDRA Y RELLENO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA POR LA MISMA VÍA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL ANCASH, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 16, marzo 2019

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
ANCASH								
RUTA NACIONAL PE-3NA EMP. PE-3N (DV. PTE. HUAROCHIRI) – PTE. HUAROCHIRI - DV. SIHUAS (PE-12 A) - LA PAMPA - DV. CORONGO - BAMBAS - EMP. PE-3N (TAUCA)	-8,695035	-77,964134	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUENTE HUAROCHIRI - SIHUAS SECTOR : HUAROCHIRI KM 3+300	Ocurrencia : 07/03/2019 Inicio de Trabajo : 07/03/2019	- 1 OPERARIO CONSORCIO VIAL SIHUAS - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SIHUAS	- 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SIHUAS - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL SIHUAS	SECTOR HUAROCHIRI KM 3+300. SE VIENE EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA. ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA; LA MAQUINARIA QUE SE EMPLEA ES 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMION BARANDA, 01 CAMION VOLQUETE, 01 CAMIONETA RURAL COMBI. 01 VIBROPISON, HERRAMIENTAS MANUALES Y PERSONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIHUAS. (SUPERVISADO POR LA UGC)
HUANUCO								
RUTA NACIONAL PE-14A EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - SUCCHA - PTE. POMACHACA (PE-14 B) - MASIN - PTE. RAHUAPAMPA - DV. LLAMELLIN - ANRA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY - JIRCAN - CARPA - MONZON - TASOGRANDE - SACHAVACA - EMP. PE-18 A (TINGO MARÍA)	-9,039991	-76,916221	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUACAYBAMBA - JIRCAN SECTOR : HUACAYBAMBA KM 218+850 - KM 218+850	Ocurrencia : 16/03/2019 Inicio de Trabajo : 16/03/2019	- 1 CAPATAZ CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A - 4 PEON CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A - 1 PEON CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A(VIGÍAS)	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A(SOBRE RUEDAS) - 1 CAMION VOLQUETE CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A	SECTOR HUACAYBAMBA KM 218+850. SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE POR DERRUMBE. LA TRANSITABILIDAD ACTUAL ES RESTRINGIDA. SE ESTÁ INTERVINIENDO DE INMEDIATO CON 01 EXCAVADORA NEUMÁTICA Y 01 C. VOLQUETE, PRODUCTO DEL INTENSAS LLUVIAS EN ESTE TRAMO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.)
RUTA NACIONAL PE-18 EMP. PE-1N (OV. RÍO SECO) - EL AHORCADO - STA ROSA - SAYÁN (PE-1N E) - CHURÍN (VÍA DE EVITAMIENTO) - OYÓN (JR. CAJATAMBO, AV HUÁNUCO) - ABRA UCHUCCHACUA - YANAHUANCA - EMP. PE-3N (AMBO)	-10,416581	-76,437177	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : YANAHUANCA-AMBO SECTOR : USHPACHACA KM 234+000 - KM 234+220	Ocurrencia : 20/02/2019 Inicio de Trabajo : 09/03/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR USHPACHACA KM 234+000 - 234+220. SE MANTIENE LA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL. SE REALIZÓ LA RECONFORMACIÓN DE PLATAFORMA. ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE LA PLATAFORMA POR LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR. PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO POR LLUVIAS EN LA ZONA. ASIMISMO SE CUENTA CON UNA VIA ALTERNA: YANAHUANCA-CHACAYAN-CERRO DE PASCO-HUARIACA-AMBO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-10,416301	-76,442568	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : YANAHUANCA-AMBO SECTOR : PUMPIN KM 233+400	Ocurrencia : 11/03/2019 Inicio de Trabajo : 11/03/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PUMPIN KM 233+400. SE MANTIENE LA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL. SE REALIZÓ LA RECONFORMACIÓN DE PLATAFORMA. DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR Y DESBORDE DE RIO, PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO POR LLUVIAS EN LA ZONA. ASIMISMO SE CUENTA CON UNA VIA ALTERNA: YANAHUANCA-CHACAYAN-CERRO DE PASCO-HUARIACA-AMBO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-10,371105	-76,413739	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : YANAHUANCA - AMBO SECTOR : DV. PAUCAR KM 242+040 - KM 242+180	Ocurrencia : 27/02/2019 Inicio de Trabajo : 28/02/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR DV. PAUCAR KM 242+040 AL 242+180. SE MANTIENE LA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL. SE REALIZÓ LA RECONFORMACION DE PLATAFORMA. ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE LA PLATAFORMA POR LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO POR LLUVIAS EN LA ZONA. ASIMISMO SE CUENTA CON UNA VIA ALTERNA: YANAHUANCA-CHACAYAN-CERRO DE PASCO-HUARIACA-AMBO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-10,384654	-76,413198	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : YANAHUANCA - AMBO SECTOR : DV. PAUCAR KM 240+400 - KM 240+510	Ocurrencia : 22/02/2019 Inicio de Trabajo : 01/03/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR DV. PAUCAR KM 240+400 - 240+510. SE MANTIENE LA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL. SE REALIZÓ LA RECONFORMACION DE PLATAFORMA. ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE LA PLATAFORMA POR LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO POR LLUVIAS EN LA ZONA. ASIMISMO SE CUENTA CON UNA VIA ALTERNA: YANAHUANCA-CHACAYAN-CERRO DE PASCO-HUARIACA-AMBO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-10,380912	-76,413457	COLAPSO PARCIAL DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : YANAHUANCA - AMBO SECTOR : DV. PAUCAR KM 240+900 - KM 241+000	Ocurrencia : 22/02/2019 Inicio de Trabajo : 01/03/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR DV. PAUCAR KM 240+900 - 241+000. SE MANTIENE LA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL. SE REALIZÓ LA RECONFORMACION DE PLATAFORMA. ESTO DEBIDO AL COLAPSO PARCIAL DE LA PLATAFORMA POR LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR Y DESLIZAMIENTO DE TALUD SUPERIOR. PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO POR LLUVIAS EN LA ZONA. ASIMISMO SE CUENTA CON UNA VIA ALTERNA: YANAHUANCA-CHACAYAN-CERRO DE PASCO-HUARIACA-AMBO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-10,379762	-76,412866	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : YANAHUANCA - AMBO SECTOR : DV. PAUCAR KM 241+050 - KM 241+165	Ocurrencia : 22/02/2019 Inicio de Trabajo : 01/03/2019	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR DV. PAUCAR KM 241+050 - 241+165. SE MANTIENE LA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL. SE REALIZÓ LA RECONFORMACION DE PLATAFORMA CON CORTE DE TALUD. ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE LA PLATAFORMA POR LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR. PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO POR LLUVIAS EN LA ZONA. ASIMISMO SE CUENTA CON UNA VIA ALTERNA: YANAHUANCA-CHACAYAN-CERRO DE PASCO-HUARIACA-AMBO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-10,411232	-76,428462	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : YANAHUANCA - AMBO SECTOR : HUERTAPAMPA KM 236+720 - KM 236+900	Ocurrencia : 22/02/2019 Inicio de Trabajo : 01/03/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUERTAPAMPA KM 236+720 - 236+900. SE MANTIENE LA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL. SE REALIZÓ LA RECONFORMACION DE PLATAFORMA CON CORTE DE TALUD. ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE LA PLATAFORMA POR LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR. PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO POR LLUVIAS EN LA ZONA. ASIMISMO SE CUENTA CON UNA VIA ALTERNA: YANAHUANCA-CHACAYAN-CERRO DE PASCO-HUARIACA-AMBO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-10,408067	-76,426079	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : YANAHUANCA - AMBO SECTOR : HUERTAPAMPA KM 237+200 - KM 237+300	Ocurrencia : 22/02/2019 Inicio de Trabajo : 01/03/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUERTAPAMPA KM 237+200 - 237+300. SE MANTIENE LA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL. SE REALIZÓ LA RECONFORMACION DE PLATAFORMA. ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE LA PLATAFORMA POR LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO POR LLUVIAS EN LA ZONA. ASIMISMO SE CUENTA CON UNA VIA ALTERNA: YANAHUANCA-CHACAYAN-CERRO DE PASCO-HUARIACA-AMBO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 16, marzo 2019

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
HUANUCO								
RUTA NACIONAL PE-18 EMP. PE-1N (OV. RÍO SECO) - EL AHORCADO - STA ROSA - SAYÁN (PE-1N E) - CHURÍN (VÍA DE EVITAMIENTO) - OYÓN (JR. CAJATAMBO, AV HUÁNUCO) - ABRA UCHUCCHACUA - YANAHUANCA - EMP. PE-3N (AMBO)	-10,406368	-76,425643	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : YANAHUANCA - AMBO SECTOR : HUERTAPAMPA KM 237+400 - KM 237+500	Ocurrencia : 22/02/2019 Inicio de Trabajo : 01/03/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUERTAPAMPA KM 234+400 - 237+500, SE MANTIENE LA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL, SE REALIZÓ LA RECONFORMACIÓN DE PLATAFORMA. ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE LA PLATAFORMA POR LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO POR LLUVIAS EN LA ZONA. ASIMISMO SE CUENTA CON UNA VIA ALTERNA: YANAHUANCA-CHACAYAN-CERRO DE PASCO-HUARIACA-AMBO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-10,404992	-76,424478	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : YANAHUANCA - AMBO SECTOR : HUERTAPAMPA KM 237+600 - KM 237+745	Ocurrencia : 22/02/2019 Inicio de Trabajo : 01/03/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUERTAPAMPA KM 237+600 - 237+745, SE MANTIENE LA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL, SE REALIZÓ LA RECONFORMACIÓN DE PLATAFORMA. DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR Y DESBORDE DE RIO, PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO POR LLUVIAS EN LA ZONA. ASIMISMO SE CUENTA CON UNA VIA ALTERNA: YANAHUANCA-CHACAYAN-CERRO DE PASCO-HUARIACA-AMBO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-10,403323	-76,422267	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : YANAHUANCA - AMBO SECTOR : HUERTAPAMPA KM 237+900 - KM 238+500	Ocurrencia : 22/02/2019 Inicio de Trabajo : 01/03/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUERTAPAMPA KM 237+900 - 238+500, SE MANTIENE LA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL, SE REALIZÓ LA RECONFORMACIÓN DE PLATAFORMA. DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR Y DESBORDE DE RIO, PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO POR LLUVIAS EN LA ZONA. ASIMISMO SE CUENTA CON UNA VIA ALTERNA: YANAHUANCA-CHACAYAN-CERRO DE PASCO-HUARIACA-AMBO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-10,398494	-76,419076	COLAPSO PARCIAL DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : YANAHUANCA - AMBO SECTOR : DV. PAUCAR KM 238+550 - KM 238+690	Ocurrencia : 22/02/2019 Inicio de Trabajo : 01/03/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR DV. PAUCAR KM 238+550 - 238+690, SE MANTIENE LA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL, SE REALIZÓ LA RECONFORMACIÓN DE PLATAFORMA. ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE LA PLATAFORMA POR LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO POR LLUVIAS EN LA ZONA. ASIMISMO SE CUENTA CON UNA VIA ALTERNA: YANAHUANCA-CHACAYAN-CERRO DE PASCO-HUARIACA-AMBO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-10,398081	-76,418785	COLAPSO PARCIAL DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : YANAHUANCA - AMBO SECTOR : DV. PAUCAR KM 238+610 - KM 238+690	Ocurrencia : 22/02/2019 Inicio de Trabajo : 01/03/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR DV. PAUCAR KM 238+610 - 238+690, SE MANTIENE LA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL, SE REALIZÓ LA RECONFORMACIÓN DE PLATAFORMA. ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE LA PLATAFORMA POR LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO POR LLUVIAS EN LA ZONA. ASIMISMO SE CUENTA CON UNA VIA ALTERNA: YANAHUANCA-CHACAYAN-CERRO DE PASCO-HUARIACA-AMBO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-10,415783	-76,434649	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : YANAHUANCA - AMBO SECTOR : HUERTAPAMPA KM 234+300 - KM 234+450	Ocurrencia : 22/02/2019 Inicio de Trabajo : 01/03/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUERTAPAMPA KM 234+300 - 234+450, SE MANTIENE LA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL, SE REALIZÓ LA RECONFORMACIÓN DE PLATAFORMA. ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE LA PLATAFORMA POR LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO POR LLUVIAS EN LA ZONA. ASIMISMO SE CUENTA CON UNA VIA ALTERNA: YANAHUANCA-CHACAYAN-CERRO DE PASCO-HUARIACA-AMBO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-10,416180	-76,433082	COLAPSO DE PONTONES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : YANAHUANCA - AMBO SECTOR : HUERTAPAMPA KM 234+480	Ocurrencia : 22/02/2019 Inicio de Trabajo : 01/03/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUERTAPAMPA KM 234+480, SE MANTIENE LA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL, SE REALIZÓ EL ACONDICIONAMIENTO DE UN BADEN ARTESANAL PROVISIONAL. ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE PONTON PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO POR LLUVIAS EN LA ZONA. ASIMISMO SE CUENTA CON UNA VIA ALTERNA: YANAHUANCA-CHACAYAN-CERRO DE PASCO-HUARIACA-AMBO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-10,413980	-76,432030	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : YANAHUANCA - AMBO SECTOR : HUERTAPAMPA KM 234+800 - KM 235+000	Ocurrencia : 22/02/2019 Inicio de Trabajo : 01/03/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUERTAPAMPA KM 234+800 - 235+000, SE MANTIENE LA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL, SE REALIZÓ LA RECONFORMACION DE PLATAFORMA. ESTO DEBIDO AL COLAPSO PARCIAL DE LA PLATAFORMA POR LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO POR LLUVIAS EN LA ZONA. ASIMISMO SE CUENTA CON UNA VIA ALTERNA: YANAHUANCA-CHACAYAN-CERRO DE PASCO-HUARIACA-AMBO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-10,413237	-76,431258	COLAPSO PARCIAL DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : YANAHUANCA - AMBO SECTOR : HUERTAPAMPA KM 235+800 - KM 235+850	Ocurrencia : 22/02/2019 Inicio de Trabajo : 01/03/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUERTAPAMPA KM 235+800 - 235+850, SE MANTIENE LA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL, SE REALIZÓ LA RECONFORMACION DE PLATAFORMA. ESTO DEBIDO AL COLAPSO PARCIAL DE LA PLATAFORMA POR LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO POR LLUVIAS EN LA ZONA. ASIMISMO SE CUENTA CON UNA VIA ALTERNA: YANAHUANCA-CHACAYAN-CERRO DE PASCO-HUARIACA-AMBO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-10,387221	-76,415889	DESBORDES DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : YANAHUANCA - AMBO SECTOR : DV. PAUCAR KM 239+950 - KM 240+290	Ocurrencia : 20/02/2019 Inicio de Trabajo : 03/03/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR DV. PAUCAR KM 239+950 - 240+290, SE MANTIENE LA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL, SE REALIZÓ LA RECONFORMACION DE PLATAFORMA CON CORTE DE TALUD, ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE LA PLATAFORMA POR LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO POR LLUVIAS EN LA ZONA. ASIMISMO SE CUENTA CON UNA VIA ALTERNA: YANAHUANCA-CHACAYAN-CERRO DE PASCO-HUARIACA-AMBO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-10,426353	-76,474423	HUAYCO TRANSITO INTERRUMPIDO	TRAMO : YANAHUANCA - AMBO SECTOR : UYLUPAMPA KM 227+000	Ocurrencia : 30/01/2019 Inicio de Trabajo : 30/01/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR PVN	SECTOR UYLUPAMPA KM 227+000, SECTOR DONDE QUEDO ENTERRADO UN PONTÓN POR LA CAÍDA DE HUAYCO, SE REALIZÓ LA LIMPIEZA PARCIAL DEL HUAYCO DANDO PRIORIDAD A LOS OTROS PUNTOS CRÍTICOS DEL TRAMO, QUEDANDO PENDIENTE LA LIMPIEZA DEL CAUCE DEL HUAYCO Y PONTÓN, PRODUCTO DE INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO POR LLUVIAS EN LA ZONA. ESTE SECTOR ESTÁ UBICADO EN EL TRAMO 2: DV CERRO DE PASCO - DV CHACAYAN DEL PROYECTO OYÓN - AMBO, TRAMO 2 QUE ESTÁ A CARGO DEL CONSORCIO CARRETERO DEL PERU.



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
HUANUCO								
RUTA NACIONAL PE-18 EMP. PE-1N (OV. RÍO SECO) - EL AHORCADO - STA ROSA - SAYÁN (PE-1N E) - CHURIN (VÍA DE EVITAMIENTO) - OYÓN (JR. CAJATAMBO, AV HUÁNUCO) - ABRA UCHUCACHACUA - YANAHUANCA - EMP. PE-3N (AMBO)	-10,483752	-76,498079	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO : YANAHUANCA - AMBO SECTOR : YANAHUANCA KM 221+800	Ocurrencia : 31/01/2019 Inicio de Trabajo : 31/01/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR PVN	SECTOR YANAHUANCA KM 221+800, SE TIENE PENDIENTE LOS TRABAJOS DE RECONFORMACIÓN DE PLATAFORMA POR FALTA DE ACCESO AL SECTOR. TODO ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DE INCREMENTO DEL CAUDAL DE RÍO POR LLUVIAS EN LA ZONA. ESTE SECTOR OYÓN UBICADO EN EL TRAMO 2: DV CERRO DE PASCO - DV CHACAYÁN DEL PROYECTO OYON - AMBO, QUE SE ENCUENTRA EN REHABILITACIÓN (OBRA). TRAMO 2 QUE ESTA A CARGO DEL CONSORCIO CARRETERO DEL PERU.
RUTA NACIONAL PE-18A EMP. PE-3N (OVALO CAYHUANA) AV UNIVERSITARIA - PTE. HUALLAGA - PTE. RANCHO - ACOMAYO - PTE. CAYUMBA - LAS PALMAS - TINGO MARIA (PE-14 A) - EMP. PE-5N (PTE. PUMAHUASI)	-9,523879	-75,954184	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LEON PAMPA - HUACHIPA SECTOR : HUACHIPA KM 92+250	Ocurrencia : 09/03/2019 Inicio de Trabajo : 09/03/2019	- 0 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 CARGADOR FRONTAL CONCAR SA - 1 RETROEXCAVADORA CONCAR SA - 2 CAMION VOLQUETE CONCAR SA	SECTOR HUACHIPA EL KM 92+250, SE ESTÁ REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE HUAYCO, PRODUCTO DE LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 CARGADOR FRONTAL, 02 VOLQUETES Y PERSONAL DE CONCAR PARA LA SEÑALIZACIÓN. SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO Y LA SC).
	-9,674757	-76,073595	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CARPISH - MIRADOR SECTOR : MIRADOR KM 47+000 - KM 51+800	Ocurrencia : 11/03/2019 Inicio de Trabajo : 11/03/2019	- 0 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 2 CARGADOR FRONTAL CONCAR SA - 1 RETROEXCAVADORA CONCAR SA - 1 CAMION VOLQUETE CONCAR SA	SECTOR MIRADOR DESDE EL KM 50+000 HASTA EL 51+800. SE ESTÁ REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE HUAYCO, PRODUCTO DE LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA, SE CUENTA CON 02 CARGADOR FRONTAL, RETROEXCAVADORA, 01-VOLQUETE Y PERSONAL DE CONCAR PARA LA SEÑALIZACIÓN. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO Y LA SC).
	-9,663097	-76,059622	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MIRADOR - CHINCHAO SECTOR : MIRADOR KM 60+000	Ocurrencia : 07/03/2019 Inicio de Trabajo : 07/03/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR MIRADOR KM 60+000, SE PARALIZARON LOS TRABAJOS POR MOTIVO DE LAS INTERRUPCIONES DE PASE OCASIONADAS POR LOS HUAYCOS. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO Y LA SC).
RUTA NACIONAL PE-3N REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-10,137831	-76,197153	HUAYCO TRANSITO NORMAL	TRAMO : HUAYLLA - PEAJE AMBO SECTOR : PEAJE AMBO KM 208+200	Ocurrencia : 13/03/2019 Inicio de Trabajo : 13/03/2019			SECTOR PEAJE AMBO EL KM 208+200, SE CULMINÓ LA LIMPIEZA DE HUAYCO, SE RESTABLECIÓ LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO Y LA SC)
	-10,376862	-76,202717	HUAYCO TRANSITO NORMAL	TRAMO : SALCACHUPÁN - RAQUIA SECTOR : SALCACHUPÁN KM 175+000	Ocurrencia : 13/03/2019 Inicio de Trabajo : 13/03/2019			SECTOR SALCACHUPÁN EL KM 175+000, SE CULMINÓ LA LIMPIEZA DE HUAYCO, SE RESTABLECIÓ LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO Y LA SC)
	-10,404126	-76,205188	HUAYCO TRANSITO NORMAL	TRAMO : SAN ROQUE - SALCACHUPÁN SECTOR : SAN ROQUE KM 171+600	Ocurrencia : 13/03/2019 Inicio de Trabajo : 13/03/2019			SECTOR SAN ROQUE EL KM 171+600, SE CULMINÓ LA LIMPIEZA DE HUAYCO, SE RESTABLECIÓ LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO Y LA SC)
	-10,367077	-76,194531	HUAYCO TRANSITO NORMAL	TRAMO : SALCACHUPÁN - RAQUIA SECTOR : SALCACHUPÁN KM 176+500	Ocurrencia : 13/03/2019 Inicio de Trabajo : 13/03/2019			SECTOR SALCACHUPÁN KM 176+500, SE CULMINÓ LA LIMPIEZA DE HUAYCO, SE RESTABLECIÓ LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO Y LA SC)
	-10,310696	-76,173975	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN RAFAEL - INDEPENDENCIA SECTOR : SAN RAFAEL KM 184+500 - KM 184+800	Ocurrencia : 13/03/2019 Inicio de Trabajo : 13/03/2019	- 0 ING. SUPERVISOR PVN - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR SA	- 1 TRACTOR NEUMATICO PVN - 1 CARGADOR FRONTAL CONCAR SA	SECTOR SAN RAFAEL DESDE EL 184+500 HASTA EL KM 184+800, SE ESTÁ REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE HUAYCO, PRODUCTO DE LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA, SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL, 01 TRACTOR NEUMÁTICO Y PERSONAL DE CONCAR PARA LA SEÑALIZACIÓN. EL TRÁNSITO VEHICULAR SE ENCUENTRA INTERRUPTIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO Y LA SC).
-10,149083	-76,191653	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : AMBO - SAN RAFAEL SECTOR : HUALLA KM 206+560 - KM 206+800	Ocurrencia : 16/08/2018 Inicio de Trabajo : 16/08/2018	- 1 PERSONAL PROFESIONAL PVN - 1 PERSONAL TECNICO PVN - 1 PERSONAL DE TERCEROS PVN (SEÑALEROS 5 TURNO DÍA Y 5 TURNO NOCHE)	- 1 Tractor de Orugas - Caterpillar PVN - 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere PVN - 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere PVN	SECTOR HUALLA KM 206+560 - KM 206+800, SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL ENROSCADO DE PROTECCIÓN. SE CUENTA CON 01 TRACTOR ORUGA Y 02 EXCAVADORAS HIDRÁULICAS DE PVN; ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA. ADEMÁS SE MANTIENE LA SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN, EL TRÁNSITO ES RESTRINGIDO POR UN SOLO CARRIL. TRABAJOS DE EMERGENCIA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUÁNUCO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.	
-10,131543	-76,199798	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN RAFAEL - HUÁNUCO SECTOR : AMBO (PEAJE) KM 209+000	Ocurrencia : 08/01/2019 Inicio de Trabajo : 08/01/2019	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 0 PERSONAL TECNICO	- 1 RETROEXCAVADORA ALQ. - 1 CAMION VOLQUETE ALQ.	SECTOR AMBO KM 209+000, EL DÍA DE HOY SE CONTINÚA CON LA CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA BASE DE LAS LOSAS 01 Y 02, ESTO PARA DAR SOLUCIÓN A LAS FILTRACIONES DE AGUAS SUB SUPERFICIALES, QUE VIENE AFECTANDO A LAS CASSETAS DE LA UNIDAD DEL PEAJE DE AMBO, PONIENDO EN PELIGRO DE RIESGO ELÉCTRICO A LOS TRABAJADORES, CUYOS SON EJECUTADOS A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VIII – HUÁNUCO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.	
RUTA NACIONAL PE-5NA EMP. PE-5N (PTE. PAUCARTAMBO) - ABRA CANTARIZU - OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - DV. PANAO (PE-18 B) - CODO DE POZUZO - SAN JUAN DEL CODO - EMP. PE-5N (PTE. PLÁTANO ISLA)	-9,701656	-75,505384	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : POZUZO - CODO DE POZUZO SECTOR : SANTILLAN KM 175+540	Ocurrencia : 15/03/2019 Inicio de Trabajo : 15/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR Consorcio Vial Selva Central	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR Consorcio Vial Selva Central	SECTOR SANTILLAN KM 175+540. SE ESTÁN REALIZANDO -SEGÚN LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS LO PERMITAN- TRABAJOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ANCHO DE LA PLATAFORMA EROSIONADA CON PERSONAL Y MAQUINARIA DEL CONSERVADOR (CARGADOR FRONTAL); POR LOS DESLIZAMIENTOS DE TALUD INFERIOR; RESULTADO DE LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA. POR TAL MOTIVO SE HA DISPUESTO REALIZAR CORTE DE TALUD SUPERIOR Y ENSANCHE DE PLATAFORMA. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO INCA).



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 16, marzo 2019

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
HUANUCO								
RUTA NACIONAL PE-5NA EMP. PE-5N (PTE. PAUCARTAMBO) - ABRA CANTARIZU - OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - DV. PANAO (PE-18 B) - CODO DE POZUZO - SAN JUAN DEL CODO - EMP. PE-5N (PTE. PLÁTANO ISLA)	-10,187846	-75,573074	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCABAMBA - POZUZO SECTOR : PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN KM 104+940	Ocurrencia : 12/12/2018 Inicio de Trabajo : 12/12/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	SECTOR PARQUE YANACHAGA CHEMILLÉN KM 104+940. EN LA MEDIDA DE QUE LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS SEAN FAVORABLES, SE CONTINÚA CON LA LIMPIEZA DE LA VÍA CON MAQUINARIA Y PERSONAL DEL CONSERVADOR, TRAS LOS FRECUENTES DERRUMBES OCASIONADOS POR LAS PRECIPITACIONES SOBRE LA ZONA, SE RECALCA QUE SE ENVIARON LAS RESPECTIVAS COMUNICACIONES A LAS AUTORIDADES LOCALES ANUNCIÁNDOLES EL CIERRE PARCIAL DE LA CARRETERA POR LOS MOTIVOS INDICADOS, SE RECOMIENDA A LOS USUARIOS TOMAR LAS PREVISIONES DEL CASO, EVITANDO PASAR POR DICHA RUTA DURANTE LA NOCHE. EL TRANSITO VEHICULAR SE MANTIENE RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO INCA).
	-9,991781	-75,505399	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : POZUZO - CODO DEL POZUZO SECTOR : SANTA ROSA KM 135+840	Ocurrencia : 04/03/2019 Inicio de Trabajo : 04/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRA	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRA	SECTOR SANTA ROSA KM 135+840. SEGÚN LOS FACTORES CLIMATOLÓGICOS SEAN FAVORABLES, SE REALIZAN TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA MEDIANTE UN ENROCADO Y RELLENO, ANTE EL COLAPSO DE LA MISMA COMO RESULTADO DEL AUMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO. DE MANERA PROVISIONAL SE ESTÁ HABILITANDO UN PASE VEHICULAR; SE HA MOVILIZADO LA MAQUINARIA (EXCAVADORA) Y PERSONAL DEL CONSERVADOR PARA DICHO FIN. EL TRANSITO VEHICULAR SE MANTIENE RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO SUPERVISOR PUERTO INCA).
JUNIN-PASCO								
RUTA NACIONAL PE-22B EMP. PE-3N (DV. TARMA) - ABRA COCHAS - TARMA (PE-3S A) - ACOBAMBA - PALCA - PTE. YANANGO - PTE. PAN DE AZÚCAR - PTE. SAN FÉLIX - SAN RAMÓN - PTE. SAN RAMÓN - PTE. LA HERRERÍA - LA MERCED - PTE. RÍO COLORADO - EMP. PE-5N (PTE. REITHER)	-11,211314	-75,489714	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : TARMA - PUENTE REITER SECTOR : YANANGO KM 77+100	Ocurrencia : 22/01/2019 Inicio de Trabajo : 22/01/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC.	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC - 1 CARGADOR FRONTAL CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC	SECTOR YANANGO KM 77+100, CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE VÍA ALTERNA AL TÚNEL YANANGO, ESTO POR DESLIZAMIENTO DE MATERIAL EN LA VÍA PRINCIPAL, SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS Y 01 C. FRONTAL, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC. (SUPERVISADO POR LA UNIDA ZONAL JUNIN-PASCO Y LA SC)
	-11,213453	-75,493194	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : TARMA - PUENTE REITHER SECTOR : YANANGO KM 76+600	Ocurrencia : 26/01/2019 Inicio de Trabajo : 26/01/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC	- 5 CAMION VOLQUETE CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC - 2 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC - 1 RETROEXCAVADORA CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC - 3 CARGADOR FRONTAL CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC	SECTOR YANANGO KM 76+600, CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DEL DERRUMBE QUE SE ENCUENTRA SOBRE EL TÚNEL YANANGO, SE CUENTA CON 02 EXCAVADORAS, 03 C. FRONTALES, 01 RETROEXCAVADORA Y 05 C. VOLQUETES, ESTO POR DESLIZAMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD SUPERIOR, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC. (SUPERVISADO POR LA ZONAL JUNIN-PASCO Y LA SC)
RUTA NACIONAL PE-28C EMP. PE-28 B (SAN FRANCISCO) - QUIMBIRI - PICHARI - PEDRO RUIZ - TRINCAVINI - QUISTO CENTRAL - NATIVIDAD - PUERTO ENE - PUERTO ANAPATI - MENCORIARI - CUBANTÍA - SAN MARTÍN DE PANGO - EMP. PE-5S (MAZAMARI)	-12,233629	-73,979272	COLAPSO DE PONTONES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : ALTO CHICHERENI - PUENTE ALTO ANAPATI SECTOR : SANTA TERESA KM 64+250	Ocurrencia : 13/03/2019 Inicio de Trabajo : 13/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CVSC	- 1 RETROEXCAVADORA CVSC - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz CVSC	SECTOR SANTA TERESA KM 64+250, SE ESTA PROCEDIENDO A INICIAR CON EL ARMADO DE LA ESTRUCTURA DEL PONTÓN, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y 01 C. VOLQUETE, REALIZANDO LA LIMPIEZA DE MATERIAL EN LA ZONA AFECTADA, ESTO PARA LA REPOSICIÓN DE PUENTE DE MADERA POR FALLA EN ANTERIOR COLAPSO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. Y LA SC)
	-11,908657	-73,968596	EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUERTO YOYATO - PUENTE ALTO ANAPATI SECTOR : TÚPAC AMARU KM 137+000 - KM 152+000	Ocurrencia : 11/02/2019 Inicio de Trabajo : 11/02/2019	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR TUPAC AMARU KM 137+000 AL KM 152+000, TRABAJOS PENDIENTES, EN CUANTO A LA ELIMINACIÓN DE DERRUMBES Y RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA POR EROSIÓN, ESTO DEBIDO A LAS CONSTANTES LLUVIAS Y POR EL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD SUPERIOR, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA EMPRESA ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.)
LIMA								
RUTA NACIONAL PE-20A EMP. PE-1N (DV. TRAPICHE) - YANGAS - DV. STA. ROSA DE QUIVES - CANTA - ABRA LA VIUDA - ABRA LA CRUZADA - HUAYLLAY - COCHAMARCA - VICCO - EMP. PE-3N (VILLA DE PASCO)	-11,533897	-76,698266	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LIMA-CANTA SECTOR : LIMA-CANTA KM 72+800 - KM 72+860	Ocurrencia : 10/03/2019 Inicio de Trabajo : 11/03/2019	- 1 ING. SUPERVISOR INGENIERO SUPERVISOR DE LA ZONAL LIMA - 1 PERSONAL PROFESIONAL ASISTENTE DE SUPERVISION - 1 OPERADOR OPERADOR DE LA EXCAVADORA HIDRÁULICA - 8 PERSONAL DE TERCEROS 04 VIGIAS Y 04 AYUDANTES DE CAMPO	- 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere EXCAVADORA HIDRÁULICA DE LA ENTIDAD	EN EL SECTOR CHALANPAMPA DEL TRAMO LIMA-CANTA KM 72+800, SE CONTINÚA CON EL DESVÍO DE CAUCE DEL RÍO CON LA EXCAVADORA HIDRÁULICA, ESTO PARA PROCEDER AL ENROCADO DE PROTECCIÓN PARA EVITAR LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA, ESTO PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS EN LA ZONA Y AL AUMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO CHILLÓN, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LIMA, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
	-11,412278	-76,566247	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CANTA-HUAYLLAY SECTOR : HUAROS KM 105+800	Ocurrencia : 11/03/2019 Inicio de Trabajo : 12/03/2019	- 1 ING. SUPERVISOR INGENIERO SUPERVISOR DE LA ZONAL LIMA - 1 PERSONAL PROFESIONAL ASISTENTE DE SUPERVISION	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EQUIPO DEL SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS - 2 CAMION VOLQUETE EQUIPO DEL SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS	EN EL SECTOR DE HUAROS KM 105+800, SE HA PRODUCIDO HUAYCO OBSTRUYENDO LA LIBRE TRANSITABILIDAD DE LA VÍA, SE CONTINÚA CON LA ELIMINACIÓN DE HUAYCOS CON EL SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS, EL CUAL CONSTA DE UNA EXCAVADORA HIDRÁULICA Y 02 VOLQUETES.



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
ICA								
RUTA NACIONAL PE-30D EMP. PE-1S (PALPA) – BUENAVISTA – CHICCHITARA – TACARPO – CAMATA – LLAUTA – PUCARÁ – UYRUTAMBO – INGAHUASI – TIPIORCCO – HUANCA SANCOS – DV. CARAPO – DV. HUAMANQUIQUA – DV. SARHUA – CCATUMARCCO – POMABAMBA – PAMPA CANGALLO - EMP. PE-32 A (CHALCO)	-13,920423	-74,346580	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE CARACHA - HUANCASANCOS (TRAMO III) SECTOR : HUANCASANCOS KM 173+052 - KM 173+086	Ocurrencia : 25/02/2019 Inicio de Trabajo : 25/02/2019	- 1 CAPATAZ CONSORCIO TAMBILLO.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO TAMBILLO.	SECTOR HUANCASANCOS KM 173+052 - KM 173+086, SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE LA ZONA AFECTADA CON 01 RETROEXCAVADORA, ESTO PARA RECUPERAR LA PLATAFORMA AFECTADA POR ASENTAMIENTO EN EL BORDE IZQUIERDO DE LA PLATAFORMA, PRODUCTO DE LA NATURALEZA Y LLUVIAS DE LA TEMPORADA PASADA, POR ELLO SE PROCEDIÓ SU RECUPERACIÓN DE LA VÍA POR MEDIO DE UN MURO DE CONCRETO CICLOPEO, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO TAMBILLO. (SUPERVISADO POR LA UGC)
HUANCAVELICA								
RUTA NACIONAL PE-13C EMP. PE-1S (PTE. LOS MAESTROS) - ICA (ACOMAYO – MIGUEL GRAU – ARMANDO REVOREDO) - LA TINGUINA - SAN JOSE DE LOS MOLINOS - HUAMANI - RAMADILLAS - DV. AYAVIRI - TAMBO - EMP. PE-28 A (HUAYTARA)	-13,623044	-75,353370	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : TAMBILLOS - HUAYTARA SECTOR : HUAYTARA KM 108+430	Ocurrencia : 14/03/2019 Inicio de Trabajo : 14/03/2019	- 1 CAPATAZ CONSORCIO ALVAC JOHESA - 3 PEON CONSORCIO ALVAC JOHESA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO ALVAC JOHESA	SECTOR HUAYTARA KM 108+430, SE CONTINUA CON PERFILADO DE LA ZONA EROSIONADA, PARA PROCEDER A LA CONSTRUCCIÓN DE MURO MAMPOSTERÍA CON CONCRETO F'c=175 KG/CM2; ESTO DEBIDO EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR A CONSECUENCIA DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE CUETA CON 01 MINIVAN Y PERSONAL 01 CAPATAZ Y 03 PEONES, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO ALVAC JOHESA. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA Y LA SC)
	-13,725072	-75,456188	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LOS MOLINOS - TAMBILLOS SECTOR : CP. HUAMANI KM 68+720	Ocurrencia : 14/03/2019 Inicio de Trabajo : 14/03/2019	- 2 PEON CONSORCIO ALVAC JOHESA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO ALVAC JOHESA	SECTOR RAMADILLAS KM 68+720, SE CONTINUA TRABAJOS DE PERFILADO DE ZONA EROSIONADA, ACOPIO DE PIEDRAS Y ENCOFRADO PARA ZAPATA, PERSONAL 02 PEONES, PARA RECUPERAR LA PLATAFORMA SE REALIZARA LA PROTECCION DE TALUD INFERIOR CON MURO DE MAMPOSTERIA F'c=175 KG/CM2; ESTO DEBIDO A LAS LLUVIAS REGISTRADAS EN LA ZONA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO ALVAC JOHESA. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA Y LA SC)
	-13,722003	-75,452894	EROSIÓN DE ALCANTARILLA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : RAMADILLAS - HUAYTARA SECTOR : RAMADILLAS, CEOTANCA KM 69+852 - KM 108+430	Ocurrencia : 11/03/2019 Inicio de Trabajo : 11/03/2019	- 1 CAPATAZ CONSORCIO ALVAC JOHESA - 5 PEON CONSORCIO ALVAC JOHESA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO ALVAC JOHESA	SECTOR RAMADILLAS KM 69+852, KM 71+800 Y CEOTANCA KM 108+430), SE CONTINUA CON VACIADO DE CONCRETO F'c=140 KG/CM2 + 30% PM PARA CALZADURA DE ALCANTARILLA (SECTOR KM 108+430), 01 MINIVAN Y PERSONAL 01 CAPATAZ Y 05 PEONES, ASIMISMO SE VIENE REALIZANDO EL CARGUÍO Y TRANSPORTE DE PIEDRAS, PARA PROCEDER CON LA CALZADURA DE ALCANTARILLA CON CONCRETO CICLOPEO F'c=140 KG/CM2+30% PM ; ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE SALIDA DE DICHAS ESTRUCTURAS, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO ALVAC JOHESA. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA Y LA SC)
	-13,836086	-75,552963	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LOS MOLINOS - TAMBILLOS SECTOR : HUAMANI KM 45+113 - KM 45+120	Ocurrencia : 12/03/2019 Inicio de Trabajo : 13/03/2019	- 2 PEON CONSORCIO ALVAC JOHESA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO ALVAC JOHESA	SECTOR HUAMANI KM 45+113 - KM 45+120, SE CONTINUA REALIZANDO EL CARGUÍO Y TRANSPORTE DE PIEDRAS, ASÍ COMO ENCOFRADO DE ZAPATA PARA MURO, SE CUENTA CON EQUIPOS MENORES 01 MINIVAN Y PERSONAL 02 PEONES, PARA PROCEDER A LA CONSTRUCCIÓN DE MURO MAMPOSTERÍA CON CONCRETO F'c=175 KG/CM2; ESTO DEBIDO EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR A CONSECUENCIA DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO ALVAC JOHESA. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA Y LA SC)
RUTA NACIONAL PE-26 EMP. PE-1S (CHINCHA ALTA) - SAN JUAN - PTE. HUACHINGA - QUILCA - PALCA - TOYOC - LUCMAPATA - VILLA DE ARMA - LACHOJ - HUANCAVELICA - ABRA SACHAPITE - PONTÓN PALCA - HUANDO - EMP. PE-3S (IZCUCHACA)	-13,213638	-75,587219	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : EMP(CHINCHA) - DV. HUACHOS SECTOR : PALCA KM 81+910 - KM 81+990	Ocurrencia : 12/03/2019 Inicio de Trabajo : 12/03/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PALCA KM 81+910 - KM 81+990, SE PARALIZA TRABAJOS POR ESTAR GESTIONANDO LA EXTRACCIÓN DE MATERIAL GRANULAR DE LA CANTERA KM 93+000, ASÍ MISMO LOS PROPIETARIOS DE TERRENO AGRÍCOLA SOLICITAN UNA REUNIÓN PARA COORDINAR UNA POSIBLE NEGOCIACIÓN. , DEBIDO A CRECIDA DEL RÍO, DONDE HUMEDECIÓ AL TALUD INFERIOR DE LA PLATAFORMA DE LA VÍA, QUE GENERO LA PERDIDA DE LA PLATAFORMA, SEGÚN INFORMACIÓN DE CAMPO QUEDANDO UN ANCHO DE PLATAFORMA CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO ALVAC JOHESA (SUPERVISADO POR LA UGC.)
	-13,225097	-75,602222	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO : EMP 1S (CHINCHA) - DV. HUACHOS (TRAMO 01) SECTOR : PALCA KM 79+980 - KM 80+020	Ocurrencia : 07/03/2019 Inicio de Trabajo : 08/03/2019	- 1 PEON CONSORCIO ALVAC JOHESA - 1 OFICIAL CONSORCIO ALVAC JOHESA	- 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO ALVAC JOHESA - 2 CAMION VOLQUETE CONSORCIO ALVAC JOHESA - 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere CONSORCIO ALVAC JOHESA - 1 CARGADOR FRONTAL CONSORCIO ALVAC JOHESA - 1 MOTOTRAILLAS CARGABLES CONSORCIO ALVAC JOHESA	SECTOR KM 79+980 - KM 80+020, SE CONTINUA CON LOS TRABAJO DE EXTRACCIÓN Y SELECCIÓN DE PIEDRAS PARA PROTECCIÓN DE SECTOR EROSIONADO ASÍ COMO LA COLOCACION DE ROCAS EN EL SECTOR DE PERDIDA, MAQUINA 01 RETROEXCAVADORAS, 01 CARGADOR FRONTAL, 02 VOLQUETES, 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGA Y 01 CAMION MIXTO, ASÍ COMO PERSONAL 01 VIGIA, 01 PEÓN, 02 VIGIAS Y 01 GUARDIÁN, ESTO DEBIDO A LA CRECIDA DEL RÍO, DONDE HUMEDECIÓ Y EROSIONO EL TALUD INFERIOR DE LA PLATAFORMA, GENERANDO EL COLAPSO TOTAL DE LA VÍA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO ALVAC JOHESA. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA Y LA SC)
RUTA NACIONAL PE-26B EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - PAMPACHACRA - CUNYAC - LIRCAY - DV. JOCHATAY - ABRA - PAMPAMALI - SECCLLA - JULCAMARCA - PTE. LARAMATE - EMP. PE-3S (LAGUNILLA)	-13,080945	-74,280448	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : JULCAMARCA - EMP. PE 3S (HUALLAPAMPA) SECTOR : COMPAÑIA KM 180+530	Ocurrencia : 15/03/2019 Inicio de Trabajo : 15/03/2019	- 1 CAPATAZ DIRECCIÓN DE TRABAJOS - 2 PEON CONTROL DE TRANSITO	- 1 CARGADOR FRONTAL LIMPIEZA DE BADÉN - 1 CAMIONETA TRASLADO DE PERSONAL	SECTOR COMPAÑIA KM 180+530, EL DÍA DE HOY SE INICIARON CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL BADEN CHILLICOHUAYCO DEL MATERIAL DE LODOS Y ROCAS (HUAYCO), PRODUCIDO POR LAS FUERTES PRECIPITACIONES, SE RESTABLECIO LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL ACOBAMBA. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA Y LA SC)
	-13,033001	-74,714371	COLAPSO DE ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LIRCAY-SECCLLA (TRAMO II) SECTOR : LIRCAY KM 81+265	Ocurrencia : 26/02/2019 Inicio de Trabajo : 26/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL ACOBAMBA	- 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONSORCIO VIAL ACOBAMBA. - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSORCIO VIAL ACOBAMBA.	SECTOR LIRCAY KM 81+265, ALCANTARILLA TMC 36" (02 UNIDADES) ARMADA, EL DÍA DE HOY NO SE REALIZARÁN TRABAJOS POR TEMAS CLIMÁTICOS, SOLO SE CUANTA CON PERSONAL DE VIGILANCIA, TODA VEZ QUE ES NECESARIO AÑADIR 01 ALCANTARILLA (A ESPERA) A FIN DE GARANTIZAR EL PASO ADECUADO DEL CAUDAL DE LA QUEBRADA (02 DE ALCANTARILLAS TMC), ACTUALMENTE SE CUENTA CON 01 ALCANTARILLA TMC INSTALADA Y PIEDRA EN PROVISIÓN, ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE LA ALCANTARILLA DETERIORADA POR COLMATACIÓN POR ROCAS POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, EL DÍA 27.02.19 EN HORAS DE LA TARDE 4:30 PM APROX. SE RESTABLECIÓ EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR CONSORCIO VIAL ACOBAMBA. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA Y SC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 16, marzo 2019

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
HUANCAVELICA								
RUTA NACIONAL PE-26B EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - PAMPACHACRA - CUNYAC - LIRCAY - DV. JOCHATAY - ABRA - PAMPAMALI - SECILLA - JULCAMARCA - PTE. LARAMATE - EMP. PE-3S (LAGUNILLA)	-13,006181	-74,721372	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SECILLA - LIRCAY (TRAMO II) SECTOR : LIRCAY, KM 77+580 - KM 78+219	Ocurrencia : 04/01/2019 Inicio de Trabajo : 08/02/2019	- 1 CAPATAZ TRABAJOS DE DIRECCIÓN DE TRABAJOS DE EXTRACCIÓN - 2 OPERARIO PERSONAL PARA TRABAJOS DE EXTRACCIÓN - 1 PEON VIGILANCIA TURNO NOCHE	- 0 OTROS EQUIPOS MENORES RETROEXCAVADORA - 1 CAMIONETA TRANSPORTE DE PERSONAL - 0 OTROS EQUIPOS MENORES ESTACIÓN TOTAL PARA TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN EN TERRENO - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL ACOBAMBA.	SECTOR LIRCAY KM 77+580 – KM 78+219, ENROCADO DE PROTECCIÓN EN LOS SECTORES SECTORES DEL KM 77+580 AL KM 77+596, KM 77+630 AL KM 77+665 AL KM 77+685 Y KM 78+186 AL KM 78+219, SE TIENE PREVISTO LA CONSTRUCCIÓN DE UN ENROCADO EN EL KM 77+580 AL KM 77+596 COMO PROTECCIÓN CONTRA EROSION DEL RÍO SICRA, EL DÍA DE HOY SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN Y ACOPIO Y CARGUIO DE ROCA ADEMAS SE CONTINUARÁ CON EL TRANSPORTE DE ROCA HACIA LOS PUNTOS DE ENROCADO, SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA, 02 VOLQUETES Y 01 CAMIONETA RURAL, ESTO DEBIDO A LA PÉRDIDA DE PLATAFORMA POR EROSION DE TALUD INFERIOR POR EL CRECIMIENTO DEL CAUDAL DE RÍO SICRA, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS CONTINUAS, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA PARA RECUPERAR EL ANCHO ORIGINAL DE LA PLATAFORMA Y DAR PROTECCIÓN A LA MISMA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL ACOBAMBA. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA Y SC)
RUTA NACIONAL PE-3S REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZUCHACA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANCAY - ANTA - CUSCO - URCOS - AYAVIRI (PE-3S G) - CALAPUJA - PUNO (PE-36 B) - LLAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-13,119141	-74,195144	COLAPSO PARCIAL DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUAYAPAMPA - AYACUCHO SECTOR : MUYURINA KM 375+160 - KM 375+210	Ocurrencia : 28/02/2019 Inicio de Trabajo : 28/02/2019	- 1 CAPATAZ ICCGSA - 1 OPERARIO ICCGSA - 9 PEON ICCGSA - 1 INGENIERO RESIDENTE	- 1 CAMIONETA ICCGSA - 1 PENDIENTE POR ASIGNAR MINI BUS - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS ICCGSA - 1 RETROEXCAVADORA ICCGSA - 1 CAMION VOLQUETE ICCGSA - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. ICCGSA	SECTOR MURUYINA KM 375+160 AL KM 375+210, SE VIENE REALIZANDO ACTIVIDAD DE CARGUIO, TRANSPORTE DE ROCAS Y MATERIAL DE RELLENO PARA LA PLATAFORMA, MATERIAL AFIRMADO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO SECO CON EL APOYO DE 01 RETROEXCAVADORA, 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, 01 MINI BUS, 01 CAMIONETA, 01 VOLQUETES DE 15 M3, 01 RODILLO VIBRATORIO LISO Y PERSONAL :01 CAPATAZ, 01 OPERARIO, 02 VIGÍAS, 07 PEONES Y 01 INGENIERO RESIDENTE DEBIDO AL COLAPSO PARCIAL DE LA PLATAFORMA POR LO QUE SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA RECONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y COLOCACIÓN DE ALCANTRILLA TMC 60", SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISOR POR LA UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA Y LA SC)
RUTA NACIONAL PE-3SD EMP. PE-3S (DV. PAMPAS) - PAMPAS - MARISCAL CÁCERES - CARPAPATA - ABRA INDEPENDENCIA - MILPO - CALLQUI - CHURCASJA - DV. DIVISORIA PAUCARBAMBA - DV. LOCRÓJA - CHURCAMPÁ - LA MERCED - EMP. PE-3S (MAYOCC)	-12,678256	-74,435264	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PAMPAS - CHURCAMPÁ SECTOR : QUISHUAR KM 146+123	Ocurrencia : 13/03/2019 Inicio de Trabajo : 13/03/2019	- 1 CAPATAZ ICCGSA - 3 PEON ICCGSA - 4 OPERARIO ICCGSA - PERSONAL DEL CONSERVADOR CONDUCTOR	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS ICCGSA - 1 PENDIENTE POR ASIGNAR MINI BUS - 1 CARGADOR FRONTAL ICCGSA - 2 CAMION VOLQUETE ICCGSA	SECTOR QISHUAR KM 146+123, SE VIENE REALIZANDO LA ACTIVIDAD ENCAUZAMIENTO, RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, CON EL APOYO DE 01 CARGADOR FRONTAL, 02 VOLQUETES, 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, 01 MINI BUS Y PERSONAL: 01 CAPATAZ, 03 PEONES, 04 OPERADORES Y 01 CONDUCTOR, ESTO DEBIDO AL AUMENTO DEL CAUDAL DE RÍO QUE PRODUJO LA SOCAVACIÓN DE TALUD INFERIOR DE LA PLATAFORMA, POR ESO SE A DISPUESTO EJECUTAR UNA DEFENSA RIBERENA. SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDACARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISOR POR LA UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA Y LA SC)
AYACUCHO								
RUTA NACIONAL PE-28B EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNÁ - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV. BAJO URUBAMBA) – KITENI - CHAHUARES (DV. QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE – MARANURA – CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-12,893068	-74,012679	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : TAMBO - SAN FRANCISCO SECTOR : CHALLHUAMAYO KM 76+000 - KM 87+000	Ocurrencia : 08/03/2019 Inicio de Trabajo : 08/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL	- 1 CARGADOR FRONTAL CVSC - 4 Camión Volquete - Mercedes Benz CVSC - 1 CAMIONETA ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC	SECTOR CHALLHUAMAYO KM 76+000 - KM 87+000, SE VIENE REALIZANDO LA LIMPIEZA DE MATERIAL, CON 01 CARGADOR FRONTAL Y 03 VOLQUETES DE 15 M3, ESTO DEBIDO A QUE SE SUSCITARON DERRUMBES ENTRE LAS PROGRESIVAS EL 76+000 AL 87+000, SE MANTIENE EL TRANSITO VIAL RESTRINGIDO CON EL FIN DE ELIMINAR ESTOS DERRUMBES. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONSORCIO SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA EMPRESA ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. Y LA SC)
	-12,725824	-73,918916	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHALLHUAMAYO - SAN FRANCISCO SECTOR : MACHENTE KM 132+000 - KM 140+000	Ocurrencia : 01/02/2019 Inicio de Trabajo : 01/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL.	SECTOR MACHENTE KM 133+200, CONTINUA LOS TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE DERRUMBES CONSTANTES EN LA PLATAFORMA CON 01 CARGADOR FRONTAL Y 02 VOLQUETES, ESTO POR EL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD SUPERIOR, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL TRANSITO RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONSORCIO SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA EMPRESA ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.)
	-12,696112	-73,878871	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHALLHUAMAYO (78+500) - SAN FRANCISCO (173+250) SECTOR : NUEVA UNION KM 142+000 - KM 147+000	Ocurrencia : 12/11/2018 Inicio de Trabajo : 12/11/2018	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL.	SECTOR NUEVA UNIÓN KM 142+000 - KM 147+000, CONTINUA LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, MEDIANTE LA ELIMINACIÓN DE DERRUMBES POR LAS CONSTANTES LLUVIAS A UN DME, CON 01 CARGADOR FRONTAL, 02 VOLQUETES Y 01 COMBI. ESTO ES POR EL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD SUPERIOR, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VIAL PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONSORCIO SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA EMPRESA ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.)
	-12,729534	-73,944740	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHALLHUAMAYO - SAN FRANCISCO SECTOR : TUTUMBARO KM 128+200 - KM 129+000	Ocurrencia : 18/01/2019 Inicio de Trabajo : 18/01/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO SELVA CENTRAL.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL.	SECTOR TUTUMBARO KM 128+200 - KM 129+000, CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA CON TRABAJOS DE RE CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES, CON 01 CARGADOR, Y 03 VOLQUETES, 02 EXCAVADORAS, PARA TRABAJOS DE CORTE DE TERRENO, SE ESTA HACIENDO LA INTERVENCIÓN EN LA ZONA CON CORTE DE TERRENO Y RECONFORMACION DE TERRAPLENES Y SE NORMALICE EL TRANSITO QUE SE ENCUENTRA RESTRINGIDO SEGUN EL HORARIO COMUNICADO A LOS USUARIOS DE LA VIA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONSORCIO SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA EMPRESA ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.)
	-12,761486	-73,996664	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHALLHUAMAYO - SAN FRANCISCO SECTOR : CCANO-CALICANTO KM 110+000 - KM 125+000	Ocurrencia : 19/01/2019 Inicio de Trabajo : 19/01/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO SELVA CENTRAL	SECTOR CCANO - CALICANTO KM 110+000 AL KM 125+000, CONTINUA LA ELIMINACIÓN DE DERRUMBES CONSTANTES EN LA PLATAFORMA CON 01 CARGADOR FRONTAL, 04 VOLQUETES HACIA UN DME, ESTO POR EL DESLIZAMIENTO DE ROCA Y MATERIAL DEL TALUD SUPERIOR, PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL TRANSITO RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONSORCIO SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA EMPRESA ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 16, marzo 2019

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
AYACUCHO								
RUTA NACIONAL PE-28B EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNA - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV, BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUARES (DV, QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARANURA - CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-12,724728	-73,938562	DESBORDES DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHALLHUAMAYO - SAN FRANCISCO SECTOR : TUTUMBARO KM 129+300	Ocurrencia : 08/02/2019 Inicio de Trabajo : 08/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SELVA CENTRAL.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO SELVA CENTRAL.	SECTOR TUTUMBARO KM 129+300, CONTINÚA LA DESCOLMATACIÓN DEL PUENTE OCHO, CON 01 EXCAVADORAS, ESTO POR PRESENCIA DE MATERIAL, Y POSIBLE COLAPSO DE ESTRUCTURA DE PUENTE, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL TRANSITO RESTRINGIDO, SE HA TRABAJADO A DOBLE TURNO POR PRESENCIA MAYOR DE MATERIAL, SE CONTINUA CON LAS LABORES. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR VIAL CONSORCIO SELVA CENTRAL. (SUPERVISADO POR LA EMPRESA ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.)
RUTA NACIONAL PE-28H EMP. PE-28 B (ROSARIO) - CANAYRE - UNIÓN MANTARO - JOSÉ OLAYA - YAVIRO - CENTRO TZOMAVENI - ALTO CHICHIRENI - TRES UNIDOS MATERENI - EMP. PE-28 C (ALTO ANAPATI)	-12,546713	-73,872477	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : ROSARIO-SIVIA SECTOR : SANTA ROSA KM 18+300 - KM 18+500	Ocurrencia : 18/02/2019 Inicio de Trabajo : 18/02/2019	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 CARGADOR FRONTAL PVN - 1 CAMION VOLQUETE PVN	SECTOR SANTA ROSA KM. 18+300 AL KM. 18+500, SE HA PREVISTO PARA HOY RETOMAR LOS TRABAJOS DE TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL GRANULAR SOBRE NUEVA PLATAFORMA KM. 18+400, SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL, 01 CAMIÓN VOLQUETE Y 01 CAMIONETA (PVN, ESTO DEBIDO AL ASENTAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO PROGRESIVO (FALLA GEOLÓGICA) DE PLATAFORMA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XIV AYACUCHO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-28I EMP. PE-28 B (L.D. CUSCO EN SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN MARTÍN - CHIQUINTIRCA - EMP. AY-102 (PUNCLI) - PACCHAC - NUNUNGA - RETAMA - SAN MIGUEL - EMP. PE-28 B (TAMBO)	-12,700394	-73,721526	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANTA ROSA - SAMUGARI SECTOR : MARINTARI KM 25+180	Ocurrencia : 15/03/2019 Inicio de Trabajo : 16/03/2019	- 0 INGENIERO ASISTENTE CONTRATADO	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA	SECTOR MARINTARI KM 25+180, VIA AFECTADA POR EL EROSION DE LAS AGUAS DEL RIO MARINTARI GENERANDO LA PERDIDA DE LA PLATAFORMA Y RIESGO DE COLAPSO DE PUENTE MARINTARI, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INTENSAS CONSTANTES EN LA ZONA, SE VIENE REALIZANDO EL ACOPIO, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE PIEDRAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA Y ESTRIBO DEL PUENTE. SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA U.Z. AYACUCHO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RUTA NACIONAL PE-28J EMP. PE-28 B (L.D. CUSCO EN SAN FRANCISCO) - SANTA ROSA - PALMAPAMPA - SAN MARTÍN - CHIQUINTIRCA - EMP. AY-102 (PUNCLI) - PACCHAC - NUNUNGA - RETAMA - SAN MIGUEL - EMP. PE-28 B (TAMBO)	-12,852303	-73,599754	DESTRUCCIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO INTERRUPTIDO	TRAMO : SAMUGARI - SAN ANTONIO SECTOR : IRAN KM 67+050 - KM 67+500	Ocurrencia : 15/03/2019 Inicio de Trabajo : 16/03/2019	- 1 INGENIERO ASISTENTE CONTRATADO	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PVN - 1 RETROEXCAVADORA MUNICIPALIDAD DE ANCHIHUAY	SECTOR IRAN KM 67+050 - KM 67+500, VIA AFECTADA POR EL ASENTAMIENTO DE LA PLATAFORMA GENERANDO GRIETAS Y DESTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA, PRODUCTO DEL ASENTAMIENTO POR SER ZONA DE FALLAS GEOLÓGICAS Y LAS LLUVIAS INTENSAS CONSTANTES EN LA ZONA. SE VIENE REALIZANDO EL ACOPIO Y TRASLADO DE MATERIAL GRANULAR PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA. SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL Y 01 VOLQUETE DE PROVIAS NACIONAL, Y 01 RETROEXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR INTERRUPTIDO. CARRETERA A CARGO DE LA U.Z. AYACUCHO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RUTA NACIONAL PE-30B EMP. PE-30 A (DV. ANDAHUAYLAS) - DV. SAN PEDRO DE LIRCAY - PAMPACHIRI - ABRA CAMPANAYOC - ABRA AYALAYLLA - CATALA - HUAROCOPATA - EMP. PE-3S (ANDAHUAYLAS)	-14,223091	-73,532943	COLAPSO DE PONTONES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PAMPACHIRI - NEGROMAYO SECTOR : CHICHA KM 65+860	Ocurrencia : 13/03/2019 Inicio de Trabajo : 13/03/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CHICHA KM. 65+860, LA ESPERA QUE BAJE DICHO CAUDAL PARA PODER RETOMAR LA INSTALACIÓN DE LAS 02 ALCANTARILLAS (TMC 48"), ESTO DEBIDO AL COLAPSO DEL PONTO, PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL VOLUMEN DE AGUAS, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS, LO CUAL REBASO SU CAPACIDAD DE DRENAJE, CABE PRECISAR QUE SE RESTABLECIO EL PASE VEHICULAR DE MANERA PROVISIONAL, PARA LO CUAL SE REALIZO LA COLOCACION DE MATERIAL ROCOSO PARA FILTRO Y RELLENO CON MATERIAL GRANULAR. SE VIENE DANDO PASE DE MANERA RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ANDAHUAYLAS. (CON SUPERVISIÓN EXTERNA Y LA SC)
RUTA NACIONAL PE-3S REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZCUCHACA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANCAY - ANTA - CUSCO - URCOS - AYAVIRI (PE-3S G) - CALAPUJA - PUNO (PE-36 B) - ILAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-13,675020	-73,042209	DERRUMBE TRANSITO NORMAL	TRAMO : KISHUARA - PUENTE SAHUINTO SECTOR : SOTAPA KM 722+800 - KM 722+850	Ocurrencia : 14/03/2019 Inicio de Trabajo : 15/03/2019			SECTOR SOTAPA KM 722+800 - KM 722+850, SE CULMINÓ LA ELIMINACIÓN DEL DERRUMBE, SE RESTABLECIÓ LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SAHUINTO. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL AYACUCHO Y LA SC)
	-13,519181	-73,757816	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : OCROS - CHINCHEROS SECTOR : CHINCHEROS KM 539+900	Ocurrencia : 13/03/2019 Inicio de Trabajo : 14/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR CHINCHEROS KM 539+900, SE VIENE REALIZANDO LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE HUAYCO, CON 01 RETROEXCAVADORA, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL DEL TALUD SUPERIOR POR INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR Y LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SAHUINTO. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL AYACUCHO Y SC)
AREQUIPA								
RUTA NACIONAL PE-1SD EMP. PE-1S (DV. QUILCA) - QUILCA - HUATA - ISLAY (PE-34) - MOLLENDO (VIA DE EVITAMIENTO) - PTE. FREYRE - PUNTA DE BOMBON - FUNDICION SOUTHERN - ILO (AV. ANDRES AVELINO CACERES - AV. JOSE OLAYA) TACAHUAY - SAMA - PTE. LOS BAÑOS - EL POZO - EMP. PE-1S (DV. COSTANERA)	-17,133412	-71,773367	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUNTA DE BOMBON - ILO SECTOR : PUENTE FREYRE KM 247+800	Ocurrencia : 13/12/2018 Inicio de Trabajo : 13/12/2018	- 4 PEON VIGIAS POR EMERGENCIA	- 0 NO SE REQUIERE	SECTOR PUENTE FREYRE KM 247+800, CONTINUA EL CONTROL DE TRANSITO, VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA ESTRUCTURA CON PERSONAL DE VIGIAS LAS 24 HORAS HASTA EL INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA ESTRUCTURA, ASIMISMO POR DISPOSICIÓN DE LA SUPERIORIDAD DEL MTC, LOS VEHICULOS LIGEROS CONTINÚAN TRANSITANDO SOBRE EL PUENTE. CABE PRECISAR QUE SE HA HABILITADO EL PASE VEHICULAR POR EL PUENTE NUEVO PARA VEHICULOS PESADOS, EL CUAL CUENTA CON VIGIAS EN ACCESOS A PUENTE NUEVO PARA GUIAR A CONDUCTORES DE VEHICULOS PESADOS, SE CUENTA CON APOYO POLICIAL. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AREQUIPA, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-1SI EMP. PE-1S (YAUCA) - STA. ROSA - CHICCHILLA - JAQUI - PAMPA NUEVA - CONICA - SAN JUAN - CCACCILLA - CONDORARMA - PAICHQUI - OTCUNE - EMP. PE-32 (CORACORA)	-15,237394	-74,136751	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN LUIS - PIEDRA BLANCA SECTOR : TRAPICHE KM 79+100	Ocurrencia : 24/01/2019 Inicio de Trabajo : 15/03/2019	- 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS PERSONAL DE SEGURIDAD - CONCAR S.A.	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR TRAPICHE, KM 79+100, EL DIA SE HOY SE SEÑALIZÓ LA ZONA DE TRABAJO Y SE QUEDÓ EL PERSONAL DE SEGURIDAD, ESTA EMERGENCIA SE SUSCITÓ POR EL COLAPSO DE LA VIA POR ACCIÓN DE UN HUAYCO EN LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS, PARA LA SOLUCIÓN DE ESTA EMERGENCIA SE PROPUISO LA INSTALACIÓN DE UN PENTE MODULAR EL CUAL SE VIENE EJECUTANDO; SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO EN LA VIA. CARRETERA A CARGO DE LA CONTRATISTA CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL AREQUIPA Y LA SC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 16, marzo 2019

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
AREQUIPA								
RUTA NACIONAL PE-1SL EMP. PE-1S (DV. APLAO) - PTE. MOLLÉS - MESANA - PTE. PUNTA COLORADA - CORIRE - APLAO - ACOY - PTE. HUARÍO 1 - PTE. HUACUCANI 1 - CHUQUIBAMBA - PTE. HUACUCANI 2 - RATA - ARMA - PTE. ARMA - ABRA DE VISCOS - ABRA CULIES - COTAHUASI - PIRO - CUYAO - PUENTE CU	-15,590808	-72,727169	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL	TRAMO : CHUQUIBAMBA - DV.TORO SECTOR : EL MINERITO KM 166+800	Ocurrencia : 14/03/2019 Inicio de Trabajo : 14/03/2019			Se ha finalizado la atención de la emergencia,dando transito normal.
	-15,228705	-73,013320	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COTAHUASI - CHARCANA SECTOR : QUEBRADAS SAULITURIO KM 283+500 - KM 283+700	Ocurrencia : 24/02/2019 Inicio de Trabajo : 24/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR 01 CAPATAZ, 02 PEONES, 02 VIGIAS, 01 VIGILANTE	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR MINIVAN DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR EXCAVADORA DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CARGADOR FRONTAL DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR RETROEXCAVADORA DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA	SECTOR QUEBRADAS SAULITURIO DEL KM.283+500 AL KM.283+700 SE VIENE REALIZANDO EL CORTE DE TALUD SUPERIOR CON EXCAVADORA Y LA ELIMINACIÓN LATERAL DE MATERIAL DE CORTE CON CARGADOR FRONTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, ESTO DEBIDO A LA CAÍDA DE HUAYCO Y PÉRDIDA DE PLATAFORMA (L=50m, A= 2.5m) PRODUCTO DE LAS TORRENCIALES LLUVIAS SUSCITADAS EL 23/02/19, SE MANTIENE EL TRANSITO INTERRUPTO.CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ALVAC JOHESA, SUPERVISADO POR HOB CONSULTORES.
RUTA NACIONAL PE-1SM EMP. AR-105 (ACOY) - PTE. HUARÍO 2 - ANDAMAYO - DV. CAPIZA - TIPAN - DV. TAGRE - VIRACO - DV. MACHAHUAY - CHILARUMI - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANAONDE - MACA - CHIVAY - DV. PATAHUASI - VIZCACHANE - EMP. PE-34 A (DV. VIZCACHANE)	-15,781092	-72,473565	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CAPIZA - ALTO CAPIZA (TRAMO 7) SECTOR : CAPIZA KM 36+078	Ocurrencia : 14/03/2019 Inicio de Trabajo : 14/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE.	SECTOR CAPIZA KM 36+078 (KM. 356+030 PROGRESIVA DEL PROYECTO), SE REALIZARÁN LA MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS & MATERIALES AL PUNTO DE TRABAJO. EL OBJETIVO DE LA EMERGENCIA ES LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y ENROCADO; Y MURO DE MAMPOSTERÍA PARA ESTABILIZAR LA PLATAFORMA EROSIONADA, DE MOMENTO SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL VIZCACHANE. (SUPERVISIÓN EXTERNA Y LA SC)
	-15,787494	-72,472761	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CAPIZA - ALTO CAPIZA (TRAMO 7) SECTOR : CAPIZA KM 34+648	Ocurrencia : 14/03/2019 Inicio de Trabajo : 14/03/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CAPIZA KM 34+648 (KM. 357+460 PROGRESIVA DEL PROYECTO), SE EFECTUARÁ LA MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS/MATERIALES AL PUNTO DE TRABAJO. EL OBJETIVO DE LA EMERGENCIA ES LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y ENROCADO Y MURO DE MAMPOSTERÍA PARA ESTABILIZAR LA PLATAFORMA EROSIONADA Y LA REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA COLAPSADA. SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL VIZCACHANE. (SUPERVISIÓN EXTERNA Y LA SC)
	-15,719013	-72,504398	EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : JOLLOPA - MANYAURA SECTOR : TIPAN KM 46+900	Ocurrencia : 01/02/2019 Inicio de Trabajo : 01/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE.	SECTOR TIPAN KM 45+500 – KM 45+550, (KM 343+420 DEL CONSORCIO VIZCACHANE); SE CUENTA CON EQUIPO (01 EXCAVADORA) EN LA CANTERA UBICADA EN LA PROGRESIVA KM 373+000 APROX. HOY SE REALIZARÁ TRABAJOS DE ENROCADO DEL ESTRIBO AGUAS ARRIBA LADO IZQUIERDO; CONTROL DE TRÁFICO Y VIGILANCIA, ESTOS TRABAJOS SE DEBEN A LA PERDIDA PARCIAL DE CALZADA CAUSADA POR EROSIONES DERIVADAS DE LLUVIAS INTENSAS EN EL SECTOR, POR LO CUAL SE HA DISPUESTO LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN - DEFENSA RIBERENA, PARA LOS ESTRIBOS DEL PUENTE AGUAS ARRIBA (20 ML) Y ABAJO (10 ML), CON EL FIN DE PROTEGER LA PLATAFORMA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA HACIA EL PUENTE TIPAN. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE. (SUPERVISIÓN POR LA UGC)
	-15,837691	-72,457032	EROSIÓN DE ALCANTARILLA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : VIRACO - ANDAMAYO (TRAMO VII) SECTOR : ANDAMAYO KM 28+100	Ocurrencia : 14/02/2019 Inicio de Trabajo : 14/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE.	SECTOR ANDAMAYO KM 30+700. EL DÍA DE HOY SE PLANTEA REALIZAR EL EMBOQUILLADO A LA SALIDA DEL MURO KM 365+890 (PROGRESIVA DEL PROYECTO) - ALCANTARILLA: CONTROL DE TRAFICO; ESTO DEBIDO A LA CAÍDA DE HUAJICOS, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INTENSAS, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE. (SUPERVISIÓN EXTERNA Y SC)
	-15,884363	-72,458702	EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : ACOY - VIRACO SECTOR : LUCHEA KM 19+200	Ocurrencia : 16/02/2019 Inicio de Trabajo : 16/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE.	SECTOR LUCHEA KM 19+200 (PROGRESIVA PROYECTO 372+900),SE PLANTEÓ EJECUTAR UNA DEFENSA RIBERENA, ESTO DEBIDO A LA EROSION DEL TALUD INFERIOR, PRODUCTO DE LA CRECIDA DEL RIO MAJES, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA PROTECCIÓN DE LA CALZADA AFECTADA POR LA EROSION ENTRE LOS KM 372+900 AL KM 373+050 (PROGRESIVAS DEL PROYECTO); ASIMISMO EL DÍA DE HOY SE PROCEDERÁ A EJECUTAR EL RELLENO Y CONFORMACIÓN DE ESPALDÓN DE BERMA EN EL KM 372+980; CONTROL DE TRAFICO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE. (SUPERVISIÓN EXTERNA Y SC)
	-15,767530	-72,471599	EROSIÓN DE ALCANTARILLA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : TIPAN-ANDAMAYO (TRAMO VII) SECTOR : CAPIZA KM 39+950	Ocurrencia : 21/02/2019 Inicio de Trabajo : 21/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR CAPIZA KM 39+950 (KM 352+240 PROGRESIVA DEL PROYECTO) , EL DÍA DE HOY SE REALIZARÁ RELLENO ESTRUCTURAL Y COMPACTACIÓN DE ESPALDÓN DE MURO EN LOS PANOS 1, 2, 3 - CAPAS: N°5 y 6; PREPARACIÓN Y HOMOGENIZACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CANTERA KM 351+200; CONTROL DE TRAFICO. EL OBJETIVO FINAL DE LOS TRABAJOS ES LA RECUPERACIÓN DE LA ALCANTARILLA DE DOS OJOS TMC KM. 352+240 (PROGRESIVA DEL PROYECTO), REALIZAR EL REFORZAMIENTO DEL TALUD DE RELLENO Y RECONFORMACIÓN DE PLATAFORMA EROSIONADO; ESTO DEBIDO A LA CAÍDA DE HUAJICOS, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INTENSAS, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE. (SUPERVISIÓN EXTERNA Y SC)
	-15,763981	-72,473673	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : TIPAN - CAPIZA (TRAMO VII) SECTOR : CAPIZA KM 39+088 - KM 39+950	Ocurrencia : 22/02/2019 Inicio de Trabajo : 22/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR CAPIZA KM 39+950 (KM 352+150 PROGRESIVA DEL PROYECTO) , EL DÍA DE HOY SE REALIZARÁ LA COLOCACIÓN DE CONCRETO FC=140 KG/CM2 + 70% PIEDRA MEDIANA EN SUBCAPATA DE MURO DE MAMPOSTERÍA - NIVEL N°3; SELECCIÓN Y ACOPIO DE PIEDRA EN CANTERA KM 372+900; CONTROL DE TRAFICO; EL OBJETIVO FINAL ES EL REFORZAMIENTO PIE TALUD DE RELLENO CON ROCAS Y MURO DE MAMPOSTERÍA. INESTABLE POR EROSIÓN Y FISURA LATERAL DE LA PLATAFORMA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL VIZCACHANE. (SUPERVISIÓN EXTERNA Y LA SC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 16, marzo 2019

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
AREQUIPA								
RUTA NACIONAL PE-1SM EMP. AR-105 (ACOY) - PTE. HUARIO 2 - ANDAMAYO - DV. CAPIZA - TIPAN - DV. TAGRE - VIRACO - DV. MACHAHUAY - CHILARUMI - ANDAGUA - AYO - HUAMBO - CABANACONDE - MACA - CHIVAY - DV. PATAHUASI - VIZCACHANE - EMP. PE-34 A (DV. VIZCACHANE)	-15,767180	-72,471420	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : TIPAN - CAPIZA (TRAMO VII) SECTOR : CAPIZA KM 39+890	Ocurrencia : 22/02/2019 Inicio de Trabajo : 22/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR CAPIZA KM 39+890 (KM 352+210 PROGRESIVA DEL PROYECTO); TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA; EL OBJETIVO FINAL ES EL REFORZAMIENTO PIE TALUD DE RELLENO CON ROCAS Y MURO DE MAMPOSTERÍA. INESTABLE POR EROSIÓN Y FISURA LATERAL DE LA PLATAFORMA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL VIZCACHANE. (SUPERVISIÓN EXTERNA Y SC)
	-15,826210	-72,457750	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CAPIZA - ANDAMAYO (TRAMO VII) SECTOR : ANDAMAYO KM 28+960	Ocurrencia : 05/03/2019 Inicio de Trabajo : 05/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR DE ANDAMAYO KM 28+960 (KM. 363+200 PROGRESIVA DEL PROYECTO), EL DÍA DE HOY SE PLANTEA REALIZAR LOS TRABAJOS BANQUETAS; ENROCADO; Y MURO MAMPOSTERÍA PARA ESTABILIZAR LA PLATAFORMA EROSIONADA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL VIZCACHANE. (SUPERVISIÓN EXTERNA Y LA SC)
	-15,823810	-72,459580	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CAPIZA - ANDAMAYO (TRAMO VII) SECTOR : ANDAMAYO KM 29+250	Ocurrencia : 05/03/2019 Inicio de Trabajo : 05/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR DE ANDAMAYO KM 29+250 (KM. 362+850 PROGRESIVA DEL PROYECTO), EL DÍA DE HOY SE PLANTEA REALIZAR LOS TRABAJOS DE SELECCIÓN Y ACOPIO DE PIEDRA MEDIANA DESDE EL KM. 372+900 AL 362+850; EL OBJETIVO DE LA PRESENTE EMERGENCIA ES REALIZAR LOS TRABAJOS BANQUETAS; ENROCADO; Y MURO MAMPOSTERÍA PARA ESTABILIZAR LA PLATAFORMA EROSIONADA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL VIZCACHANE. (SUPERVISIÓN EXTERNA Y LA SC)
	-15,767180	-72,471420	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CAPIZA - TIPAN (TRAMO VII) SECTOR : CAPIZA KM 39+985	Ocurrencia : 05/03/2019 Inicio de Trabajo : 05/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR	SECTOR DE ANDAMAYO KM 39+985 (KM. 352+195 PROGRESIVA DEL PROYECTO), EL DÍA DE HOY SE REALIZARÁ EL DESENCOFRADO DE SUB-ZAPATA DE MURO - NIVEL N°3; COLOCACIÓN DE CONCRETO F'c=140 KG/CM2 + 70% PIEDRA MEDIANA EN LA SUBZAPATA NIVEL N°3; SELECCIÓN Y ACOPIO DE PIEDRA MEDIANA EN KM 372+900; CONTROL DE TRANSITO Y VIGILANCIA. EL OBJETIVO FINAL DE LOS TRABAJOS ES EL REFORZAMIENTO PIE TALUD DE RELLENO CON ROCAS Y MURO DE MAMPOSTERÍA. INESTABLE POR EROSIÓN Y FISURA LATERAL DE LA PLATAFORMA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL VIZCACHANE. (SUPERVISIÓN EXTERNA Y LA SC)
TACNA-MOQUEGUA								
RUTA NACIONAL PE-1SD EMP. PE-1S (DV. QUILCA) - QUILCA - HUATA - ISLAY (PE-34) - MOLLEDO (VIA DE EVITAMIENTO) - PTE. FREYRE - PUNTA DE BOMBON - FUNDICION SOUTHERN - ILO (AV. ANDRES AVELINO CACERES - AV. JOSE OLAYA) TACHAHUAY - SAMA - PTE. LOS BAÑOS - EL POZO - EMP. PE-1S (DV. COSTANERA)	-17,906859	-70,957473	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : ILO - TACNA SECTOR : ITE KM 294+950 - KM 295+565	Ocurrencia : 08/02/2019 Inicio de Trabajo : 09/02/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	TRAMO ILO - TACNA, SECTOR ITE KM 294+950 AL KM 295+565, SE VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL QUE AFECTO LA INFRAESTRUCTURA VIAL, PRODUCTO DE LOS HUAYCOS DEL 08 Y 09 DE FEBRERO A LA ALTURA DEL PUENTE ITE; ASIMISMO SE HA RECUPERADO PARCIALMENTE EL TRANSITO VEHICULAR EN AMBOS CARRILES. AYER 15.03.19, SE TUVO LA VISTA DEL COORDINADOR DE PROVIAS NACIONAL A CARGO DEL TRAMO TACNA -ILO EN LA ZONA DE LA EMERGENCIA EN COMPAÑÍA DEL SUPERVISOR DEL TRAMO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL MOQUEGUA-TACNA, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-40 EMP. PE-1S (TACNA) - PACHIA - PALCA - ALTO PERÚ - ROSASPATA (PE-40 A) - ANCOMARCA - TRIPARTITO (FRONTERA CON BOLIVIA Y CHILE)	-17,864192	-70,079710	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : TACNA - PALCA SECTOR : PALCA KM 29+000 - KM 42+000	Ocurrencia : 08/02/2019 Inicio de Trabajo : 08/02/2019	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR PALCA KM 29+000 AL KM 42+500, SE VIENE GESTIONANDO EL EXPEDIENTE PARA LA INTERVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA SOCAVADOS EN LOS PUNTOS CRÍTICOS, KM 30+350, KM. 32+950, KM 35+500 Y KM 36+700. SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA EN PUNTOS CRÍTICOS. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL MOQUEGUA - TACNA, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
PUNO								
RUTA NACIONAL PE-34H EMP. PE-3S (JULIACA) - SAMAN - TARACO - DV. HUANCANE (PE-34 I) - HUATASANI - PUTINA - QUILCAPUNCU - ABRA TOCO TOCO - CHAQUIMAS (PE-34 L) - QUISCUPUNCO (PE-34 K) - ABRA SALLACO - SANDIA - ABRA MARONCUNCA - SAN JUAN DEL ORO - SAN IGNACIO - PAUJIL PLAYA (FRONTERA CON BOLIVIA)	-14,856708	-69,688444	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUTINA - ANANEA SECTOR : QUILCAPUNCU KM 111+630 - KM 111+655	Ocurrencia : 15/03/2019 Inicio de Trabajo : 15/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR ICCGSA.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR ICCGSA.	SECTOR QUILCAPUNCU KM 111+630 - KM 111+655, SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE ENCAUSAMIENTO CON MAQUINARIA 01 EXCAVADORA, 01 VOLQUETE, 01 CARGADOR Y PERSONAL 1 SUPERVISOR, 3 OPERADORES, 2 PEONES, 2 VIGIAS, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN PARTE DE LA CALZADA PRODUCTO DE LA ACCIÓN DE LA NATURALEZA RECUPERAR LO QUE SE A PERDIDOCOLAPSO PARTE DE LA PLATAFORMA, POR ELLO SE A DISPUESTO A ENROCAR, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISADO POR ACRUTA Y TAPIA INGENIEROS SAC Y LA SC)
	-14,210248	-69,149976	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : QUIQUIRA - PUTINA PUNCO (TRAMO VI) SECTOR : CHALLUMA KM 303+965 - KM 304+035	Ocurrencia : 30/01/2019 Inicio de Trabajo : 30/01/2019	- 1 CAPATAZ - 2 PEON	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CHALLUMA KM 303+965 AL KM 304+035, SE REALIZAN TRABAJOS DE CONTROL DE TRANSITO CON VIGIAS, NO SE HARÁ TRABAJOS EN PLATAFORMA POR TEMAS DE SEGURIDAD PREVIA COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN, DEBIDO AL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO A CAUSA DE LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA, EL CUAL NO PERMITE REALIZAR TRABAJOS DE ENROCADO DE MURO (DEFENSA RIBERENA), SE RETOMARÁ LOS TRABAJOS UNA VEZ BAJE EL CAUDAL DEL RÍO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVACIÓN ICCGSA. (SUPERVISIÓN EXTERNA ACRUTA Y TAPIA INGENIEROS S.A.C. Y LA SC).
	-14,171027	-69,080113	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : QUIQUIRA - PUTINA PUNCO SECTOR : HUAYRURUNI KM 317+115 - KM 317+145	Ocurrencia : 09/01/2019 Inicio de Trabajo : 10/01/2019	- 2 PEON ICCGSA	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR HUAYRURUNI KM 317+115 - KM 317+145 SE REALIZA TRABAJOS DE CONTROL DE TRANSITO, NO SE HARÁ TRABAJOS EN PLATAFORMA POR TEMAS DE SEGURIDAD PREVIA COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN, DEBIDO AL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO A CAUSA DE LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR PARCIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVACIÓN ICCGSA. (SUPERVISIÓN EXTERNA ACRUTA Y TAPIA INGENIEROS S.A.C. Y LA SC).



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 16, marzo 2019

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
PUNO								
RUTA NACIONAL PE-34H EMP. PE-3S (JULIACA) - SAMAN - TARACO - DV.HUANCANE (PE-34 I) - HUATASANI - PUTINA - QUILCAPUNCU - ABRA TOCO TOCO - CHAQUIMAS (PE-34 L) - QUISCUPUNCO (PE-34 K) - ABRA SALLACO - SANDIA - ABRA MARONCUNCA - SAN JUAN DEL ORO - SAN IGNACIO - PAUJIL PLAYA (FRONTERA CON BOLIVIA)	-14,230561	-69,197536	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : QUIQUIRA - PUTINA PUNCO (TRAMO VI) SECTOR : SANTA ROSA KM 282+370 - KM 282+430	Ocurrencia : 12/02/2019 Inicio de Trabajo : 14/02/2019	- 1 CAPATAZ ICCGSA. - 5 PEON ICCGSA	- 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere ICCGSA. - 2 CARGADOR FRONTAL ICCGSA - 3 CAMION VOLQUETE ICCGSA	SECTOR SANTA ROSA KM 282+370 – KM 282+430, CONTIÚA LOS TRABAJOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO CON 01 CARGADOR FRONTAL 01 EXCAVADORA Y 02 VOLQUETES, ENROCADO DE MURO Y RELLENO DE PLATAFORMA CON 01 EXCAVADORA Y 01 CARGADOR FRONTAL, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO SECO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ICCGSA. (SUPERVISIÓN EXTERNA ACRUTA Y TAPIA INGENIEROS S.A.C. Y LA SC)
RUTA NACIONAL PE-38 EMP. PE-1S (TACNA) - QUILLA - ESTIQUE PAMPA - TARATA - ABRA LIVINI - CAPAZO - CORACORA - PTE. CALACUNO - EMP. PE-36 A (MAZOCRUZ)	-16,949081	-69,706678	EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CAPAZO - MAZOCRUZ (TRAMOS VIII) SECTOR : PUENTE ROSARIO KM 203+400	Ocurrencia : 15/02/2019 Inicio de Trabajo : 15/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO CONSERVACION VIAL SANTA ROSA	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSORCIO CONSERVACION VIAL SANTA ROSA - MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO CONSERVACION VIAL SANTA ROSA	SECTOR PUENTE ROSARIO KM 203+400, SE VIENE REALIZANDO EL ACARREO Y ENROCADO DE TALUD. SE CUENTA CON UN TRACTO CAMA BAJA, Y UNA EXCAVADORA CAT 325 PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE REFORZAMIENTO CON ROCA DEBIDO A LA EROSIÓN DE ESTRIBO DE PUENTE Y TALUD DE LA CARRETERA. EN EL KM 203+400 DE LA RUTA PE-38 DEL TRAMO CAPAZO - MAZOCRUZ (TRAMO VIII), ESTO PRODUCTO DEL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO POR LAS FUERTES LLUVIA EN LA ZONA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SANTA ROSA. (SUPERVISADA POR LA UNIDAD ZONAL PUNO Y LA SC)
CUSCO-APURIMAC								
RUTA NACIONAL PE-28B EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNA - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV. BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUARES (DV. QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARANURA - CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-12,763780	-73,386048	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KIMBIRI – KEPASHIATO SECTOR : TALANCATO KM 267+150	Ocurrencia : 29/01/2019 Inicio de Trabajo : 31/01/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR DE TALANCATO KM 267+150, SE VIENE REALIZANDO ACOPIO DE ROCA Y CORTE EN ROCA SUELTA EL CUAL PERMITIRÁ LA RECUPERAR LA PLATAFORMA COLAPSADA. SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA, 01 CARGADOR FRONTAL, 02 VOLQUETES Y 01 CAMIONETA 4X4 DE PARTE DE PVN. LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR ES RESTRINGIDA SOLO PARA VEHICULOS LIGEROS (VEHICULOS MAYORES NO PUEDEN TRANSITAR). LA CARRETERA SE ENCUENTRA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO-APURIMAC DE PVN.
	-13,003859	-72,512655	COLAPSO DE PUENTES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : QUILLABAMBA - HUACARPAY SECTOR : CHOQUELLOHUANCA (PUENTE) KM 502+941	Ocurrencia : 21/12/2018 Inicio de Trabajo : 21/12/2018	- 2 INGENIERO SUPERVISOR, ASISTENTE	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	SECTOR CHOQUELLOHUANCA KM 502+941, SE VIENE REALIZANDO LA COLOCACION DE MALLA DE SEGURIDAD Y FABRICACION DE SEÑALES PREVENTIVAS, REGULADORAS E INFORMATIVAS PARA EL NUEVO PUENTE MODULAR ACROW. LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR ES POR EL PUENTE HABILITADO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO-APURIMAC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-12,703641	-73,356636	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KIMBIRI - QUILLABAMBA SECTOR : AGUAS CALIENTES KM 284+500	Ocurrencia : 02/03/2019 Inicio de Trabajo : 04/03/2019	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	EN EL SECTOR DE AGUAS CALIENTES KM 284+500 SE PRESENTO DERRUMBE POR COLAPSO DE TALUD SUPERIOR DEBIDO A FALLA GEOLÓGICA, SE ESTA REALIZANDO REMOCION DE DERRUMBE CON 01 CARGADOR FRONTAL Y 01 VOLQUETE DE PARTE DE PVN. EN EL SECTOR SE PRESENTA TRANSITO INTERRUMPIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC.
RUTA NACIONAL PE-3SF EMP. PE-3S (DV. CHUQUIBAMBILLA) - MATARA - LAMBRAMA - ABRA LLULLITA - CHUQUIBAMBILLA - PROGRESO - CHALLHUAHUACHO (PE-3S G) - TAMBOBAMBA - ABRA CHANACAIRO - COTABAMBAS - CHINCHAYPUJIO - EMP. PE-3S (DV. COTABAMBAS)	-14,081180	-72,619747	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHUQUIBAMBILLA - CURASCO (TRAMO 2) SECTOR : VILCABAMBA KM 122+870	Ocurrencia : 13/03/2019 Inicio de Trabajo : 13/03/2019		- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SIERRA	SECTOR VILCABAMBA KM 122+870, SE ESTÁ REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE ELIMINACIÓN DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES, CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 C. VOLQUETE Y OTROS EQUIPOS. ESTE DESLIZAMIENTO DE MATERIAL ES PRODUCTO DE LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SIERRA. (SUPERVISADO POR CSSTY Y LA SC)
	-13,687788	-72,358151	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS SECTOR : COTABAMBAS KM 352+200	Ocurrencia : 07/02/2019 Inicio de Trabajo : 08/02/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR S.A.	- 1 RETROEXCAVADORA CONCAR S.A. - 1 OTROS EQUIPOS MENORES CONCAR S.A.	SECTOR DE COTABAMBAS KM 352+200, CONTIÚA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE GAVIONES, ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE LA PLATAFORMA DE LA VÍA PRODUCTO DE LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE ESTÁ USANDO 01 RETROEXCAVADORA Y PERSONAL DEL CONSERVADOR, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA SC)
	-13,719902	-72,347998	DERRUMBE TRANSITO INTERRUMPIDO	TRAMO : CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS SECTOR : COCHAPATA KM 340+660 - KM 340+680	Ocurrencia : 08/03/2019 Inicio de Trabajo : 08/03/2019	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR S.A.	- MAQUINARIA DEL CONSERVADOR CONCAR S.A.	SECTOR DE COCHAPATA KM 340+680, CONTIÚA LA LIMPIEZA DE LA VÍA, ESTO DEBIDO A LA CAIDA DE UN DERRUMBE POR ACCIÓN DE LAS LLUVIAS, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, 2 C. VOLQUETES Y PERSONAL, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR INTERRUMPIDO; ASIMISMO SE REPORTA LA PÉRDIDA PARCIAL DE LA PLATAFORMA. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR CONCAR S.A. (CON SUPERVISIÓN EXTERNA Y LA SC)

RESUMEN RUTAS NACIONALES	
TRANSITO INTERRUMPIDO	5
TRANSITO RESTRINGIDO	32
TRANSITO NORMAL	2
RESUMEN EVENTOS NACIONALES	
TRANSITO INTERRUMPIDO	11
TRANSITO RESTRINGIDO	119
TRANSITO NORMAL	10