



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 14, enero 2021

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
PIURA-TUMBES								
RUTA NACIONAL PE-1N I.V. SANTA ANITA - I.V. HUACHO - CHIMBOTE - OV. LA MARINA (PE-10 A) - OV. EL MILAGRO - PAIJAN - MOCUPE - REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE - PTE. GRAUJ - PTE. SULLANA DV, TALARÁ - MANCORA - ZORRITOS - TUMBES - PTE. INTERNACIONAL DE LA PAZ (FR. ECUADOR).	-4,895389	-80,697649	COLAPSO PARCIAL DE LA LOSA DEL PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SULLANA - SECTOR LA BREA SECTOR : SULLANA KM 1033+600 - KM 1033+600	Ocurrencia : 12/01/2021 Inicio de Trabajo : 12/01/2021	- PERSONAL DEL CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA S.A SUCURSAL PERÚ.	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR PUENTE SULLANA KM 1033+600 (KM 02+212), TRAMO: SULLANA - SECTOR LA BREA DE LA RUTA PE-1N, EL DÍA DE HOY MIERCOLES 14/01/2021 SE REALIZARÁ LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRANSITO (02 VIGIAS DE TURNO DÍA Y 02 VIGIAS TURNO NOCHE), MONTAJE DE ANDAMIO COLGANTE, CORTE DE ACERO DETERIORADO, ADEMÁS A ELLO SE CONTARÁ CON PERSONAL DE CAMPO Y EQUIPOS MENORES, ELLO DEBIDO AL SURGIMIENTO DE UN FORADO EN EL PAÑO 12 DE LA LOSA DE DICHO PUENTE, ASIMISMO SE CONTARÁ CON LA SEÑALIZACIÓN Y LA SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE. SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR VALORIZA CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA S.A SUCURSAL PERÚ. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL PIURA TUMBES Y SC)
RUTA NACIONAL PE-1NK EMP. PE-1N (DV. CATACAOS) - CATACAOS - PTE. INDEPENDENCIA - PTE. INDEPENDENCIA - LA ARENA - VICE - SECHURA - PTE. VIRRILA - EMP. PE-04 (DV. BAYOVAR)	-5,354150	-80,716907	COLAPSO DE PONTONES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LA UNION - CATACAOS (TRAMO II) SECTOR : LA ARENA KM 16+440	Ocurrencia : 24/11/2020 Inicio de Trabajo : 24/11/2020	- 4 PEON VIGIA TURNO DIURNO Y NOCTURNO - 1 CAPATAZ - 2 CHOFER DIA Y NOCHE - 8 PEON compacta ion de terraplen, limpieza, Puntero, replanteo topográfico, control de polvo - 1 OPERADOR OPERADOR DE RETROEXCAVADOR - 1 OFICIAL - 1 PERSONAL TECNICO TOPOGRAFO	- 1 RETROEXCAVADORA	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR LA ARENA KM 121+567 TRAMO II - LA UNION - CATACAOS, SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE POLUCION DEL DESVIO PROVISIONAL, MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN TURNOS DIURNOS Y NOCTURNOS, ADEMÁS SE EJECUTÓ LA IMPRIMACION DE BASE GRANULAR CON MC 30, COLOCACION DE GEOWEB, COLOCACION DE CONCRETO EN GEOWEB Y COLOCACION DE POSTES DELINEADORES, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO POR EL DESVIO PROVISIONAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO TAMBOGRANDE. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL PIURA-TUMBES Y LA SC)
RUTA NACIONAL PE-1NR EMP. PE-1N L (DV. TAMBOGRANDE) - TAMBOGRANDE - PLATILLOS - PACCHA - CHULUCANAS - MORROPON - PALTASHACO - CHALACO - PACAIPAMPA - EMP. PE-3N (CURILCAS)	-4,957198	-79,625594	DERRUMBE TRANSITO NORMAL	TRAMO : PACAIPAMPA - CURILCAS (TRAMO VII) SECTOR : LETRERO KM 166+100	Ocurrencia : 12/01/2021 Inicio de Trabajo : 12/01/2021			Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR KM 166+100, AYER 13/01/21 SE CULMINÓ CON LA ELIMINACION DEL DERRUMBE, SE RESTABECIÓ EL TRANSITO VEHICULAR. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCTORA MPM S.A. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO VIAL CARRASQUILLO Y LA SC)
AMAZONAS								
RUTA NACIONAL PE-5NG EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - TACTAGO - DV. YAMÓN - EL TRIUNFO - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - QUISPE - OCALLI - PROVIDENCIA - COLLONCE - BELÉN - CONILA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM-10*	-6,152934	-78,414435	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LONYA - COCOCHO SECTOR : LONYA GRANDE KM 100+900	Ocurrencia : 13/12/2020 Inicio de Trabajo : 13/12/2020	- 1 INGENIERO PROVIAS NACIONAL - 1 PERSONAL TECNICO PROVIAS NACIONAL	- 1 Tractor de Orugas - Caterpillar	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR LONYA GRANDE KM 110+900, CONTINÚA LOS TRABAJOS DE APERTURA DEL ACCESO ALTERNO EJECUTADO, SE ESPERA LA COLOCACION DE LA BASE GRANULAR PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, HASTA EL INICIAR LOS TRABAJOS DE RECUPERACION DE LA PLATAFORMA, ESTO DEBIDO A LA PERDIDA QUE SE GENERO POR LAS LLUVIAS INTENSAS QUE SE ESTÁN PRESENTANDO EN LA ZONA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA RECONFORMACION DE LA PLATAFORMA CON APORE DE MATERIAL, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. LA ZONA VIENE PRESENTADO INTENSAS LLUVIAS LO QUE RETRASA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL III AMAZONAS, EJECUTADA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
LA LIBERTAD								
RUTA NACIONAL PE-10C EMP. PE-10 B (PTE. EL PALLAR) - SHIRACAPATA - CHUGAY - PAMPA DE HUAGUIL - ARICAPAMPA - ABRA ALASKA - BULDIBUYO - HUAYLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) - HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE)	-8,183347	-77,346841	COLAPSO DE PUENTES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUAYLILLAS - TAYABAMBA (TRAMO 07) SECTOR : PUENTE CHACAS KM 213+500	Ocurrencia : 19/12/2019 Inicio de Trabajo : 17/12/2020	- 1 INGENIERO PVN - 4 OFICIAL PERSONAL DE TERCEROS - 1 PERSONAL TECNICO ASISTENTE DE TERCEROS	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS EXCAVADORA ALQUILADA	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR PUENTE CHACAS KM 213+500 (SECTOR HUAYLILLAS), CONTINÚA LA LIMPIEZA DEL CUACE CON 01 EXCAVADORA ALQUILADA, ASIMISMO SE ESTA EJECUTANDO EL ARMADO DE ACERO, PARA PROSEGUIR CON LOS TRABAJOS DE INSTALACION Y CULMINACION DEL PUENTE METALICO, EL MISMO QUE LO VENIA EJECUTANDO EL CONSERVADOR OBRAINSA A CARGO DE DICHO CORREDOR, ASIMISMO CON FECHA 17/12/20 ESTA EMERGENCIA HA SIDO RETOMADA POR LA UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD, CABE PRECISAR QUE SE COORDINÓ CON LAS AUTORIDADES DE HUAYLILLAS, LOS MISMO QUE SE COMPROMETIERON A APOYAR LAS LABORES DE ATENCION DEL PTE CHACAS, TODO ESTO DEBIDO AL COLAPSO DEL PUENTE POR INCREMENTO DEL CAUDAL DE RIO, SE MANTIENE PASE VEHICULAR RESTRINGIDO POR UN ACCESO PROVISIONAL. TRABAJOS DE EMERGENCIA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-8,498395	-77,282226	COLAPSO DE BERMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV.S. CHALLAS - PTE. MAMAHUAJE (TRAMO 10) SECTOR : C.P. MAMAHUAJE KM 333+850	Ocurrencia : 02/03/2020 Inicio de Trabajo : 02/03/2020	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR C.P MAMAHUAJE KM 333+850 (TRAMO 10), SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE VIGILANCIA Y MONITOREO, SUSPENDIDO TEMPORALMENTE LAS ACTIVIDADES DE EMERGENCIA, LAS CUALES SE REINICIARAN EN CUANTO LA EMULSION ASFALTICA LLEGUE AL PROYECTO, ESTO DEBIDO A LAS DIFICULTADES DEL TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE INSUMOS, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR CONSORCIO SAUSACOCHA Y LA SC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
LA LIBERTAD								
RUTA NACIONAL PE-10C EMP. PE-10 B (PTE. EL PALLAR) - SHIRACAPATA - CHUGAY - PAMPA DE HUAGUIL - ARICAMPAMPA - ABRA ALASKA - BULDIBUYO - HUAYLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) - HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE)	-8,116628	-77,397333	EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MINA MARSAS - BULDIBUYO (T05: SUB.) SECTOR : BULDIBUYO (PUENTE PACCHA) KM 186+920 - KM 186+920	Ocurrencia : 04/12/2020 Inicio de Trabajo : 11/12/2020	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR BULDIBUYO KM 186+920 – KM 186+920 (PUENTE PACCHA), SE VIENE EVALUANDO LA INTERVENCIÓN INMEDIATA EN DICHO PUENTE, ESTO DEBIDO A LA SOCAVACIÓN DEL TALUD INFERIOR DE APOYO DEL ESTRIBO DERECHO DEL PUENTE PACCHA, EL CUAL HA OCASIONADO EL ASENTAMIENTO DEL MISMO Y EL DESPLAZAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL DEL TABLERO DEL PUENTE MODULAR, ESTO A CONSECUENCIA DE LAS FUERTES LLUVIAS SUSCITADAS EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO POR SEGURIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR OBRAINSA (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO SAUSACOCCHA Y LA SC)
RUTA NACIONAL PE-12B EMP. PE-12 A (PARIASHU) - HUAYLLABAMBA - QUICHES - PTE. SANTO CRISTO - URPAY - EMP. PE-10 C (TAYABAMBA)	-8,300150	-77,309480	COLAPSO PARCIAL DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MIRAFLORES - TAYABAMBA (TRAMO 16) SECTOR : DISTRITO TAYABAMBA KM 151+920 - KM 151+940	Ocurrencia : 03/04/2020 Inicio de Trabajo : 03/04/2020	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR DISTRITO TAYABAMBA KM 149+980 - KM 150+000 (TRAMO 16), SE REALIZA LA VIGILANCIA, CONTROL Y MONITOREO, SE TIENE PENDIENTE LA COLOCACIÓN DEL SLURRY SEAL SOBRE LA PLATAFORMA PARA PODER CONCLUIR LA PRESENTE E.V. ESTO DEBIDO A LAS DIFICULTADES EN EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR OBRAINSA. (SUPERVISADO POR CONSORCIO SAUSACOCCHA Y LA SC)
ANCASH								
RUTA NACIONAL PE-12A EMP. PE-3N A (DV. SIHUAS) - TRES CRUCES - YANAC - ABRA CAHUACONA - SIHUAS - DV. HUAYLLABAMBA (PE-12 B) - SUCHIMAN - PTE. MAMAHUAJE (PE-10 C) - PTE. HUACRACHUCO - HUACRACHUCO - CHONAS - SAN PEDRO DE CHONTA - PTE. CRISNEJAS - UCHIZA - EMP. PE-5N (PTE. HUAYNABE)	-8,510737	-77,370547	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SIHUAS-HUACRACHUCO-UCHIZA SECTOR : PTE. COMARU-MAMAHUAJE-HUACRACHUCO (KM 132+000 AL KM 172+000), GRANADILLA-PUROPURO-PTE. TINGO(KM 225+000 AL KM 235+000), PITA-SANTA ROSA DE OSO-BOMBONAJE (KM 288+000 AL KM 315+000) KM 132+000 - KM 315+000	Ocurrencia : 07/01/2021 Inicio de Trabajo : 07/01/2021	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 CARGADOR FRONTAL LIMPIEZA DERRUMBES	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTORES PTE. COMARU-MAMAHUAJE-HUACRACHUCO (KM 132+000 AL KM 172+000), GRANADILLA-PUROPURO-PTE. TINGO(KM 225+000 AL KM 235+000), PITA-SANTA ROSA DE OSO-BOMBONAJE KM 132+000 - KM 172+000 (KM 268+000 AL KM 315+000), SE VIENE MONITOREANDO A LO LARGO DEL TRAMO A PARTIR DEL KM 132+000 DE LA RUTA PE-12A ANTE UN EVENTUAL DERRUMBE Y/O HUAYO, SE CUENTA CON 02 CARGADORES FRONTALES, ESTO PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI ANCASH, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-14A EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - SUCCHA - PTE. POMACHACA (PE-14 B) - MASIN - PTE. RAHUAPAMPA - DV. LLAMELLÍN - ANRA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY - JIRCAN - CARPA - MONZÓN - TASOGRANDE - SACHAVACA - EMP. PE-18 A (TINGO MARIÁ)	-9,277479	-77,000775	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. POMACHACA - DV. YUNGUILLA SECTOR : CULLUCHACA KM 103+840 - KM 103+940	Ocurrencia : 12/01/2021 Inicio de Trabajo : 12/01/2021	- 3 PEON - 1 CAPATAZ	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS - 2 CAMION VOLQUETE - 1 CARGADOR FRONTAL	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR CULLUCHACA KM 103+840 - KM 103+940, SE VIENE REALIZANDO EL CORTE DE TALUD EN LA ZONA DE LA EMERGENCIA VIAL POR "PERDIDA DE PLATAFORMA", SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 02 C. VOLQUETE, 01 CARGADOR FRONTAL Y PERSONAL, LA PERDIDA DE PLATAFORMA DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL POR INESTABILIDAD DEL TALUD INFERIOR Y LLUVIAS CONSTANTES EN LA ZONA, POR ELLO SE DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA, REALIZANDO EL ENSANCHE DE LA VIA Y CORTE DE TALUD, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. Y LA SC)
RUTA NACIONAL PE-3N REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUARAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-8,142467	-78,271226	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY SECTOR : SANTIAGO DE CHUCO KM 1019+000 - KM 1035+360	Ocurrencia : 10/01/2021 Inicio de Trabajo : 10/01/2021	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 MOTONIVELADORA PROVIAS NACIONAL	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY KM 1019+000 AL KM 1035+360 (RUTA PE-3N), YA SE CUENTAN CON LAS SIGUIENTES MAQUINARIAS (01 MOTONIVELADORA Y 01 RODILLO LISO); ASIMISMO SE VIENE COORDINANDO DE LA SITUACIÓN METEOROLÓGICA QUE VIENE AFECTANDO LA ZONA, PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMERGENCIA VIAL RECONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA POR EROSIÓN EN SECTORES PUNTUALIZADOS; ESTO PRODUCTO DEL TRÁNSITO PESADO Y LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VI ANCASH, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-9,733347	-77,453452	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CATAC - HUARAZ (TRAMO VI) SECTOR : RECUAY KM 558+065 - KM 558+138	Ocurrencia : 12/01/2021 Inicio de Trabajo : 13/01/2021	- 2 PEON CONTROL DE TRANSITO (VIGIAS) - 1 OFICIAL CONTROLADOR - 2 PEON GUARDIAN	- 1 RETROEXCAVADORA ELIMINACION DE DERRUMBES - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS ELIMINACION DE DERRUMBES - 2 CAMION VOLQUETE ELIMINACION DE DERRUMBES - 1 CARGADOR FRONTAL ELIMINACION DE DERRUMBES	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR RECUAY KM 558+100 - KM 558+250, SE VIENE REALIZANDO LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DERRUMBE, SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA, 01 CARGADOR FRONTAL, CON 02 CAMIONES VOLQUETES, 01 (UND) RETROEXCAVADORA, 02 VIGIAS, 02 GUARDIANES Y 01 CONTROLADOR. ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL POR INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR Y LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE DISPUSO LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA, ASIMISMO SE EVALUARA LOS TRABAJOS DE ELIMINACIÓN Y SI SE REQUIERE DESQUINCHE DE TALUD, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CREC10. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL VI ANCASH Y LA SC)
SAN MARTIN								
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARIÁ (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIQUA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-9,024195	-76,064451	EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV TINGO MARIA - PORONGO SECTOR : ANGASHYACU, SANTA CRUZ, RIO SECO, MANTECA, PUCAYACU KM 507+130 - KM 638+950	Ocurrencia : 27/10/2020 Inicio de Trabajo : 28/10/2020	- 3 OPERARIO	- 2 OTROS EQUIPOS MENORES HERRAMIENTAS MANUALES	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTORES ANGASHYACU, SANTA CRUZ, RIO SECO, MANTECA, PUCAYACU KM 507+130 - KM 638+950, DEBIDO A LA EROSIÓN, DAÑO Y PERDIDA DE LAS ESTRUCTURAS DE BARANDAS DE LOS PUENTES POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, SE CONTINUARÁN CON LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS DE BARANDAS EN EL PUENTE RIO SECO (KM 578+580) EN EL TRAMO VIII, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO POR SEGURIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR COSAPI S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL SAN MARTÍN Y LA SC).
	-8,076514	-76,631046	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PIZANA - TOCACHE (TRAMO VI) SECTOR : CHALLHUAYACU KM 663+720 - KM 663+770	Ocurrencia : 05/01/2021 Inicio de Trabajo : 05/01/2021	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR CHALLHUAYACU KM 663+720 HASTA KM 663+77, SE VIENE PRESENTANDO UN DERRUMBE POR LA SATURACION E INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR, ANTE LAS INMINENTES LLUVIAS QUE AZOTAN A LA REGION SAN MARTIN, RESTRINGIENDO ASI EL LIBRE TRANSITO LIBRE EN PLENO ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19, SE HA DISPUESTO LA LIMPIZA DE MATERIAL PARA REUPERAR LA CALZADA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO POR UN CARRIL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR COSAPI S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL SAN MARTIN Y LA SC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 14, enero 2021

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
SAN MARTIN								
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-8,074240	-76,628346	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PIZANA - TOCACHE (TRAMO VI) SECTOR : NUEVO PIZANA KM 664+100 - KM 664+120	Ocurrencia : 04/01/2021 Inicio de Trabajo : 05/01/2021	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR NUEVO PIZANA KM 664+100 HASTA KM 664+120, SE VIENE PRESENTANDO UN DERRUMBE POR LA SATURACION E INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR, ANTE LAS INMINENTES LLUVIAS QUE AZOTAN A LA REGION SAN MARTIN, RESTRINGIENDO ASI EL LIBRE TRANSITO LIBRE EN PLENO ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19. SE HA DISPUESTO LA LIMPIZA DE MATERIAL PARA RECUPERAR LA CALZADA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO POR UN CARRIL DE LA VÍA. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR COSAPI S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL SAN MARTIN Y LA SC)
	-8,075258	-76,629584	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PIZANA - TOCACHE (TRAMO VI) SECTOR : NUEVO PIZANA KM 663+935 - KM 663+980	Ocurrencia : 04/01/2021 Inicio de Trabajo : 04/01/2021	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR NUEVO PIZANA KM 663+935 HASTA KM 663+980, SE VIENE PRESENTANDO UN DERRUMBE POR LA SATURACION E INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR, ANTE LAS INMINENTES LLUVIAS QUE AZOTAN A LA REGION SAN MARTIN, RESTRINGIENDO ASI EL LIBRE TRANSITO LIBRE EN PLENO ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19. SE HA DISPUESTO LA LIMPIZA DE MATERIAL PARA RECUPERAR LA CALZADA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO POR UN CARRIL DE LA VÍA. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR COSAPI S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL SAN MARTIN Y LA SC)
	-8,049960	-76,625590	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PIZANA - TOCACHE (TRAMO VI) SECTOR : NUEVO PIZANA KM 667+410 - KM 667+440	Ocurrencia : 04/01/2021 Inicio de Trabajo : 04/01/2021	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 14/01/2021 NUEVO PIZANA KM 667+410 HASTA KM 667+440, SE VIENE PRESENTANDO UN DERRUMBE POR LA SATURACION E INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR, ANTE LAS INMINENTES LLUVIAS QUE AZOTAN A LA REGION SAN MARTIN, RESTRINGIENDO ASI EL LIBRE TRANSITO LIBRE EN PLENO ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19. SE HA DISPUESTO LA LIMPIZA DE MATERIAL PARA RECUPERAR LA CALZADA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO POR UN CARRIL DE LA VÍA. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR COSAPI S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL SAN MARTIN Y LA SC)
	-8,043131	-76,632362	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PIZANA - TOCACHE (TRAMO VI) SECTOR : NUEVO PIZANA KM 669+190 - KM 669+250	Ocurrencia : 05/01/2021 Inicio de Trabajo : 05/01/2021	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR NUEVO PIZANA KM 669+190 HASTA KM 669+250, SE VIENE PRESENTANDO UN DERRUMBE POR LA SATURACION E INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR, ANTE LAS INMINENTES LLUVIAS QUE AZOTAN A LA REGION SAN MARTIN, RESTRINGIENDO ASI EL LIBRE TRANSITO LIBRE EN PLENO ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19. SE HA DISPUESTO LA LIMPIEZA DE MATERIAL PARA RECUPERAR LA CALZADA, SE HA DOTADO DE PERSONAL PISO NECESARIO PARA LA ATENCIÓN MÁS 02 VOLQUETES (1 DE 10 M3 Y 1 DE 15 M3), UN CARGADOR FRONTAL VOLVO L120C Y UNA RETROEXCAVADORA O MINICARGADOR PARA LA CONFORMACIÓN DEL DME., SE MANTIEN EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR COSAPI S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL SAN MARTIN Y LA SC)
HUANUCO								
RUTA NACIONAL PE-3N REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUÁNUCO (PE-18 A) - CONOCOCHA (PE-16) - HUÁRAZ (PE-14 Y PE-14 A) - SANTIAGO DE CHUCO - CAJABAMBA - CAJAMARCA (PE-08 Y PE-08 B) - BAMBAMARCA - CUTERVO (PE-3N C) - HUANCABAMBA (PE-02 A) - VADO GRANDE (FR. ECUADOR)	-10,340665	-76,182959	EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHICRIN - HUANUCO (TRAMO II) SECTOR : SAN RAFAEL KM 180+300	Ocurrencia : 30/12/2019 Inicio de Trabajo : 30/12/2019	- 4 PEON VIGIAS	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR SAN RAFAEL KM 180+300, SE VIENE REALIZANDO LA SEÑALIZACIÓN Y EL CONTROL DEL TRANSITO PERMANENTE EN ESTE PUNTO CON LA COLOCACIÓN DE 02 CASETAS Y 04 VIGIAS (02 DE DÍA Y 02 DE NOCHE), ESTO DEBIDO AL CONSTANTE DESLIZAMIENTO DE PIEDRAS DEL TALUD SUPERIOR PRODUCTO DE LA INESTABILIDAD DEL MATERIAL Y LAS LLUVIAS CONSTANTES EN LA ZONA, SE MANTIENE EL TRANSITO VIAL RESTRINGIDO POR SEGURIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR MOTA ENGL PERU S.A. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL HUANUCO Y LA SC)
	-10,309141	-76,173072	DESBORDES DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANUCO - CHICRIN SECTOR : INDEPENDENCIA KM 184+700	Ocurrencia : 11/01/2021 Inicio de Trabajo : 11/01/2021	- 1 OPERARIO - 1 OFICIAL - 2 PEON VIGIAS - 1 PEON VIGILANTE	- 1 CARGADOR FRONTAL - 2 CAMION VOLQUETE - 1 PENDIENTE POR ASIGNAR - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR INDEPENDENCIA KM 184+700, SE VIENE REALIZANDO LA DESCOLMATACIÓN DE QUEBRADA, SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA, 01 CARGADOR FRONTAL, 02 C. VOLQUETE, 01 COMBI Y PERSONAL, ESTO DEBIDO AL DESBORDE DEL MATERIAL DE LA QUEBRADA POR FACTORES DE LAS LLUVIAS INTENSAS EN LA ZONA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR MOTA ENGL PERU S.A. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL HUANUCO Y LA SC)
UCAYALI								
RUTA NACIONAL PE-18C EMP. PE-5N (VON HUMBOLDT) - MONTE ALEGRE DE NESHUYA - CAMPOVERDE - PUCALLPA - ABUJAO - FRONTERA CON BRASIL	-8,465904	-74,794137	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. NESHUYA - PUCALLPA SECTOR : CAMPO VERDE KM 54+580 - KM 54+620	Ocurrencia : 12/12/2020 Inicio de Trabajo : 12/12/2020	- 1 OFICIAL CONTRATISTA "MOTA ENGL PERU S.A." - 2 PEON CONTRATISTA "MOTA ENGL PERU S.A." - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONTRATISTA "MOTA ENGL PERU S.A." - 1 RETROEXCAVADORA CONTRATISTA "MOTA ENGL PERU S.A."	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR CAMPO VERDE (CLIMA NUBLADO), EL DÍA DE HOY SE VIENE REALIZANDO COLOCACION DE ROCA EN TALUD INFERIOR EROSIONADO Y CONTROL DE TRANSITO VEHICULAR, SE CUENTA CON MAQUINARIA 01 EXCAVADORA, ASI COMO PERSONAL 01 OFICIAL Y 02 PEONES, ESTO DEBIDO A LA EROSION DE PLATAFORMA Y TALUD INFERIOR, SE TIENE TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR "MOTA - ENGL PERU". (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL UCAYALI Y LA SC)
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-9,106800	-75,745031	DAÑO ESTRUCTURAL EN VIGA DE RIGIDEZ TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. CHINO - AGUAYTIA SECTOR : PREVISTO KM 432+599 - KM 432+680	Ocurrencia : 01/01/2021 Inicio de Trabajo : 01/01/2021	- 4 PEON CONTRATISTA "MOTA ENGL PERU S.A." - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 14/01/2021 PUENTE PREVISTO KM 432+599 AL KM 432+680, (CLIMA NUBLADO), EL DÍA DE HOY SE VIENE REALIZANDO CONTROL DE TRANSITO VEHICULAR TURNO DÍA Y NOCHE, SE CUENTA CON 04 VIGIAS (02 TURNO DÍA Y 02 TURNO NOCHE), ESTO DEBIDO A LA FALLA ESTRUCTURAL DEL PUENTE POR EXCESO DE CARGA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO Y EL PASE DE VEHICULOS PESADOS A UN SOLO CARRIL Y UNO A LA VEZ. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR "MOTA - ENGL PERU". (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL UCAYALI Y LA SC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 14, enero 2021

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
UCAYALI								
RUTA NACIONAL PE-5N PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARIA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	-8,826918	-75,228839	DAÑO ESTRUCTURAL EN VIGA DE RIGIDEZ TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO SECTOR : SAN ALEJANDRO KM 352+482 - KM 352+623	Ocurrencia : 01/01/2021 Inicio de Trabajo : 01/01/2021	- 4 PEON CONTRATISTA "MOTA ENGL PERU S.A." - 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 14/01/2021 PUENTE SAN ALEJANDRO KM 352+482 AL KM 352+623 (CLIMA NUBLADO), EL DÍA DE HOY SE VIENE REALIZANDO CONTROL DE TRANSITO VEHICULAR DE DIA Y DE NOCHE, SE CUENTA CON 04 VIGIAS (02 TURNO DIA Y 02 TURNO NOCHE), ESTO DEBIDO A LA FALLA ESTRUCTURAL DEL PUENTE POR EXCESO DE CARGA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO Y EL PASE DE VEHICULOS PESADOS EN UN SOLO CARRIL Y UNO A LA VEZ. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR "MOTA - ENGL PERU". (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL UCAYALI Y LA SC)
JUNIN-PASCO								
RUTA NACIONAL PE-22B EMP. PE-3N (DV. TARMA) - ABRA COCHAS - TARMA (PE-3S A) - ACOBAMBA - PALCA -PTE.YANANGO - PTE. PAN DE AZÚCAR- PTE. SAN FÉLIX - SAN RAMÓN - PTE. SAN RAMÓN - PTE. LA HERRERIA - LA MERCED - PTE. RÍO COLORADO - EMP. PE-5N (PTE. REITHER)	-11,244857	-75,527033	EROSIÓN DE CALZADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : TARMA - PUENTE REITHER SECTOR : SAN PEDRO KM 71+130	Ocurrencia : 02/01/2020 Inicio de Trabajo : 24/01/2020	- 2 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC.	- 0 CARGADORES SOBRE LLANTAS	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR DE SAN PEDRO KM 71+130, CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE CONTROL DE TRÁFICO CON LA RESTRICCIÓN DEL PASE VEHICULAR A UN SOLO CARRIL, PARA EVITAR QUE LOS VEHÍCULOS TRANSITEN POR EL CARRIL QUE SE ENCUENTRA SOCAVADO EN EL BADÉN, SE VIENE EVALUANDO POR LA ENTIDAD LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA LA RECUPERACIÓN DE DICHA ESTRUCTURA, ASIMISMO SE CUENTA CON 02 CONTROLADORES DE TRÁFICO (DIURNOS), SE MANTIENE TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAC. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL JUNÍN-PASCO Y LA SC)
RUTA NACIONAL PE-24B EMP. PE-22 B (SAN RAMÓN) - VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS - JULCAN - MASMA - EMP. PE-3S (ATAURA)	-11,380447	-75,260930	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : VITOC - UCHUBAMBA SECTOR : UCHUBAMBA KM 41+300 - KM 41+300	Ocurrencia : 08/01/2021 Inicio de Trabajo : 08/01/2021	- 1 INGENIERO PERSONAL POR TERCEROS - 1 OPERADOR OPERADOR DE EXCAVADORA - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS ALMACENERO PERSONAL POR TERCEROS - 1 OPERADOR OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL	- 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere PVN - 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR UCHUBAMBA KM 41+300, SE VIENE REALIZANDO EL ENSANCHE DE PLATAFORMA Y LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DERRUMBE, SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA, 01 CARGADOR FRONTAL Y PERSONAL (01 ING. RESIDENTE, 02 OPERADORES, 01 ALMACENERO), ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL POR INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR Y LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA LIMPIEZA DE DERRUMBES Y EL ENSANCHE DE PLATAFORMA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. EMERGENCIA VIAL A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL JUNIN PASCO, POR ADMINISTRACION DIRECTA
RUTA NACIONAL PE-5NA EMP. PE-5N (PTE. PAUCARTAMBO) - ABRA CANTARIZU - OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - DV. PANAO (PE-18 B) - CODO DE POZUZO - SAN JUAN DEL CODO - EMP. PE-5N (PTE. PLÁTANO ISLA)	-9,762939	-75,509123	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : HUANCA - POZUZO SECTOR : HUANCA KM 167+860	Ocurrencia : 04/01/2021 Inicio de Trabajo : 05/01/2021	- 1 INGENIERO PERSONAL POR TERCEROS - 1 PERSONAL TECNICO ASISTENTE TECNICO POR TERCEROS - 1 OPERADOR TRACTOR ORUGA PERSONAL POR TERCEROS - 1 OPERADOR TRACTOR SILLANTAS PERSONAL POR TERCEROS - 1 OPERADOR CARGADOR FRONTAL PERSONAL POR TERCEROS - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS ALMACENERO PERSONAL POR TERCEROS - 1 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS CONTROLADOR TECNICO PERSONAL POR TERCEROS	- 1 Tractor de Orugas - Caterpillar PVN - 1 Tractor Neumático - Caterpillar PVN - 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR HUANCA KM 167+860, SE VIENE REALIZANDO EL ENSANCHE DE PLATAFORMA Y LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DERRUMBE, SE CUENTA CON 01 TRACTOR ORUGA, 01 TRACTOR SILLANTAS, 01 CARGADOR FRONTAL Y PERSONAL (01 ING. RESIDENTE, 01 ASISTENTE TÉCNICO, 03 OPERADORES, 01 ALMACENERO, 01 CONTROLADOR), ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL POR INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR Y LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA LIMPIEZA DE DERRUMBES Y EL ENSANCHE DE PLATAFORMA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA EMERGENCIA VIAL A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL JUNIN PASCO, POR ADMINISTRACION DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-5S PTE. REITHER (PE-5N) - PERENÉ - BAJO PICHANAQUI - BOCA DE IPOKI - ABRA PORTILLO - DV. SATIPO (PE-24 A) - MAZAMARI (PE-28 C) - PTO.OCOFA (PE-5S A) - POYENI - CAMISEA - BOCA MANU - BOCA INAMBARÍ - VIRGENES DEL SOL (PE-30 C) - RIO HEATH (FR. BOLIVIA).	-10,903560	-75,117612	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE.RAITHER - KIVINAKI SECTOR : MARANKIARI KM 26+500 - KM 26+500	Ocurrencia : 07/01/2021 Inicio de Trabajo : 12/01/2021	- 1 INGENIERO PERSONAL POR TERCEROS - 1 OPERADOR EXCAVADORA HIDRAULICA - 1 CHOFER CONDUCTOR DE CAMIONETA - 2 OPERADOR VOLQUETE 15 M3 - 2 PERSONAL DE TERCEROS CONTROLADOR DE TRANSITO - 1 PERSONAL DE TERCEROS CONTROLADOR MECANICO	- 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz - 1 CAMIONETA	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR MARANKIARI KM 26+500, SE VIENE REALIZANDO LA EXTRACCION Y CARGUIO DE ROCAS PARA PROTEGER EL TALUD INFERIOR MEDIANTE UN ENROCADO, SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA HIDRAULICA, 02 VOLQUETES Y PERSONAL (01 ING. RESIDENTE, 01 OPERADOR EXCAVADORA , 02 OPERADORES VOLQUETE, 01 CONDUCTOR DE CAMIONETA,02 CONTROLADORES DE TRANSITO Y 01 CONTROLADOR MECANICO), ESTO DEBIDO A LA EROSION DE TALUD INFERIOR POR INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO Y LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. EMERGENCIA VIAL A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL JUNIN PASCO, POR ADMINISTRACION DIRECTA



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 14, enero 2021

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
LIMA								
RUTA NACIONAL PE-20 EMP. PE-1N (I.V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - OV. 200 MILLAS - AV. GAMBETTA - PTO. CALLAO	-11,858347	-77,130341	EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : ZAPALLAL - VENTANILLA SECTOR : MI PERU KM 03+813 - KM 03+922	Ocurrencia : 06/11/2019 Inicio de Trabajo : 07/11/2019	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR MI PERÚ KM 3+813.5 - KM 3+928.4, TRABAJO SUSPENDIDO EN LA ZONA SUR DONDE INICIA EL MURO DE SUELO REFORZADO, DEBIDO A TRABAJOS DE CORTE DE TALUD Y MOVIMIENTO DE TIERRA EJECUTADOS POR PERSONAL CONTRATADO POR EL DUENO DEL TERRENO, LO CUAL HA COMPROMETIDO LA ESTABILIDAD DEL MURO Y RELLENO CONSTRUÍDOS, DEL MISMO MODO EN LA ZONA NORTE LOS TRABAJOS TAMBIEN SE MANTIENEN SUSPENDIDOS, ADICIONALMENTE SE CUENTA CON 02 EFECTIVOS POLICIALES PARA EL RESGUARDO DEL MATERIALES Y EQUIPOS, ADEMÁS DE 01 OFICIAL DE APOYO PARA SEGURIDAD DEL TRANSITO Y RESGUARDO DE MATERIALES EN ALMACÉN, SE PRECISA QUE SE HA DISPUESTO EJECUTAR LA COLOCACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE MURO DE SUELO REFORZADO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR ALVAC S.A. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL LIMA Y LA SC)
ICA								
RUTA NACIONAL PE-28A EMP. PE-1S E (DV. HUAYTARA) - INDEPENDENCIA - HUMAY - HUÁNCANO - PÁMPANO (PE 28 D) - PTE. HUAYTARA - PTE. CUYAHUASI - PTE. TULLPA - PTE. DOS DE MAYO - PTE. MUCHIC - PTE. ANA TERESA - PTE. TSEJ TSI - PTE. TRANCA - HUAYTARA - PTE. SUYACUNA - PTE. MOLLEPAYANA - PTE. CARNICERIA - PTE. SATAN - PTE. SAN RAFAEL - PTE. SAN MIGUEL - ABRA YUNACCARA - PTE. RUMICHACA 1 - RUMICHACA (PE-28 E) - ICAPA - ABRA APACHETA GRANDE - PTE. NIÑACHA - NIÑACHACA - ABRA YANABAMBA - SOCOS - EMP. PE-3S (AYACUCHO)	-13,634309	-75,690708	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN CLEMENTE - PUENTE PACRA (T-VI) SECTOR : PACRA KM 58+020 - KM 58+020	Ocurrencia : 12/01/2021 Inicio de Trabajo : 12/01/2021	- PERSONAL DEL CONSERVADOR PERSONAL DEL CONSORCIO VIAL 37	- 2 OTROS EQUIPOS MENORES EQUIPO DEL CONSORCIO VIAL 37	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR PACRA KM 58+020, SE VIENE REALIZANDO LA EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL, ENCOFRADO, VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2+30%PM., CON EQUIPO QUE SE CUENTA 01 CAMIÓN BARANDA, 01 COMBI, ASÍ COMO PERSONAL: 01 CAPATAZ, 02 VIGÍAS, 01 OPERARIO, 01 OFICIAL, 04 PEONES, EROSIÓN DE PLATAFORMA, ES DEBIDO A UN SUELO MUY INESTABLE. POR ELLO SE DISPUSO LA EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO (FC=140KG/CM2+30%PM), COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA POR SEGURIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL 37. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL XI: ICA Y LA SC)
	-13,164773	-74,242627	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CCENHUACUCHO - AYACUCHO (T-X) SECTOR : AYACUCHO KM 328+000 - KM 330+000	Ocurrencia : 13/01/2021 Inicio de Trabajo : 13/01/2021	- PERSONAL DEL CONSERVADOR PERSONAL DEL CONSORCIO VIAL 37	- 1 RETROEXCAVADORA EQUIPO DEL CONSORCIO VIAL 37 - 1 CAMION VOLQUETE EQUIPO DEL CONSORCIO VIAL 37 - 3 OTROS EQUIPOS MENORES EQUIPO DEL CONSORCIO VIAL 37	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR AYACUCHO KM 328+000 AL KM 330+000, CONTINÚA LOS TRABAJOS DE RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIÓN VOLQUETE, 01 CAMIÓN BARANDA, 01 COMBI Y 02 VIBROPISÓN, ASÍ COMO PERSONAL: 01 CAPATAZ, 02 VIGÍAS, 04 PEONES, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA POR LLUVIAS EXTRAORDINARIAS DE LA ZONA, POR ELLO SE DISPUSO LA EJECUCIÓN RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA CON MATERIAL DE PRESTAMO, COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA POR SEGURIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL 37. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL XI: ICA Y LA SC)
HUANCAVELICA								
RUTA NACIONAL PE-26B EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - PAMPACHACRA - CUNYAC-LIRCAY - DV. JOCHATAY - ABRA - PAMPAMALI - SECCLLA - JULCAMARCA - PTE. LARAMATE - EMP. PE-3S (LAGUNILLA)	-13,080723	-74,281082	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : EMP. PE3S (HUAYLLAPAMPA) - SECCLLA SECTOR : CHILLICOHUAYCO KM 180+452 - KM 180+624	Ocurrencia : 05/01/2021 Inicio de Trabajo : 06/01/2021	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 1 RETROEXCAVADORA ALQUILADA	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR CHILLICOHUAYCO KM 180+450, CONTINÚA LA LIMPIEZA DE HUAYCOS, ESTO DEBIDO A LA PRESENCIA CONTINUA Y FRECUENTE DE PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA ZONA QUE ORIGINAN HUAYCOS CONSTANTES, LOS MISMOS QUE GENERAN ARRASTRE DE GRANDES CANTIDADES DE MATERIAL ALUVIAL, ROCAS DE GRAN DIMENSION COMPROMETIENDO EL ACCESO PROVISIONAL EXISTENTE, A CONSECUENCIA DE LO REFERIDO SE GENERO LA AFECTACIÓN DEL LIBRE TRANSITO DE VEHICULOS Y PERSONAS, SE DISPUSO MAQUINARIA DE FORMA CONSTANTE EN LA ZONA, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y MANO DE OBRA PARA FINES DE REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN, CONTROL DE TRANSITO A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS EN LA ZONA, SE TIENE TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XIII HUANCAVELICA, POR ADMISNITRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-28D EMP. PE-28 A (PÁMPANO) - TICRAPO - CASTROVIRREYNA - ABRA LLIHUACCASA - STA. INÉS - ABRA CHONTA - PUCAPAMPA - EMP. PE-26 (LACHOJ)	-13,320398	-75,321212	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : TICRAPO - CASTROVIRREYNA (TRAMO 2) SECTOR : SINTO KM 64+621 - KM 64+673	Ocurrencia : 04/01/2021 Inicio de Trabajo : 05/01/2021	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO CHACA	- 1 CAMION VOLQUETE COSORCIO CHACA - 1 CAMIONETA CONSORCIO CHACA - 1 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR SINTO-CASTROVIRREYNA KM 64+121 - KM 64+673, SE VIENE REALIZANDO, DESVÍO DE CAUSE DE RÍO Y ACOPIO DE ROCA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ENROCADO, SE VIENE EMPLEANDO LOS SIGUIENTES EQUIPOS: 01 RETRO EXCAVADORA, 01 VOLQUETE, EQUIPOS MENORES (01 CAMIONETA, 01 COASTER) Y PERSONAL, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA EN EL TALUD INFERIOR POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA, POR ELLO SE HA DISPUESTO RECUPERAR LA PERDIDA DE PLATAFORMA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO CHACA. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA Y LA SC)
RUTA NACIONAL PE-3S REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZCUCHACA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANCAY - ANTA - CUSCO - URCOS - AYAVIRI (PE-3S G) - CALAPUJA - PUNO (PE-36 B) - ILAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-12,378938	-75,049959	EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : IMPERIAL - IZCUCCHACA SECTOR : CP. ACOSTAMBO KM 171+540 - KM 171+555	Ocurrencia : 07/12/2020 Inicio de Trabajo : 07/12/2020	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL RUTAS DE AYACUCHO - 7 PEON CONSORCIO VIAL RUTAS DE AYACUCHO	- 1 CAMION PLATAFORMA 4X2 CAMION BARANDA DE 4TN - EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO POR DIA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES COASTER - EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO POR DIA - 1 MEZCLADORA DE CONCRETO, 11PIE3 - EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO, POR DIA	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR CP. ACOSTAMBO KM 171+540 - KM 171+555, SE VIENE REALIZANDO EL ENCOFRADO DE ESTRUCTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA, SE CUENTA CON 01 MEZCLADORA, 01 CAMIÓN BARANDA Y 01 COASTER, 01 JEFE DE CUADRILLA Y 07 AUXILIARES, ESTO DEBIDO A QUE EL TALUD SUPERIOR SUFRIO UNA EROSIÓN POR COLAPSO DE LA CUNETTA DE CORONACIÓN, POR LO TANTO EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN HA DISPUESTO LA ATENCIÓN INMEDIATA DE LA REPOSICIÓN DEL PAÑI DE LA CUNETTA PARA EVITAR DAÑOS A LA PLATAFORMA, ESTO PRODUCTO DE LA NATURALEZA Y LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL TRANSITO VIAL PARCIAL POR SEGURIDAD VIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL RUTAS DE AYACUCHO. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL XIII - HUANCAVELICA Y LA SC).



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 14, enero 2021

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
HUANCAVELICA								
RUTA NACIONAL PE-3S REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZCUCACA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANCAY - ANTA - CUSCO - URCOS - AYAVIRI (PE-3S G) - CALAPUJA - PUÑO (PE-36 B) - ILAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-12,503383	-74,717421	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : IZCUCACA - MAYOCC SECTOR : QUICHUAS KM 236+440 - KM 236+455	Ocurrencia : 07/01/2021 Inicio de Trabajo : 07/01/2021	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL RUTAS DE AYACUCHO - 6 PEON CONSORCIO VIAL RUTAS DE AYACUCHO	- 1 RETROEXCAVADORA RETROEXCAVADORA S/LANTAS 58 HP 1YD3 - EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO POR HM - 1 CAMION VOLQUETE CAMION VOLQUETE 6x4, 15m3 - EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO POR HM - 1 CAMION PLATAFORMA 4X2 CAMION BARANDA DE 4TN - EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO POR DIA - 1 MEZCLADORA DE CONCRETO. MEZCLADOR DE CONCRETO 11PIE3 - EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO, POR DIA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES COASTER - EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO POR DIA	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR QUICHUAS KM 236+440, SE VIENE REALIZANDO LA CONFORMACIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA, MEDIANTE ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN LOCALIZADA. SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIÓN VOLQUETE, 01 CAMIÓN BARANDA, 01 COUSTER, 01 JEFE DE CUADRILLA Y 07 AUXILIARES. ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA EN UNA LONGITUD DE 15ML APROX., A CONSECUENCIA DE LAS CONSTANTES LLUVIAS QUE AZOTARON EL SECTOR Y EL TIPO DE MATERIAL ALUVIAL QUE ESTA CONFORMADO EL TALUD INFERIOR, LO QUE ORIGINÓ SU DEBILITAMIENTO, AFECTANDO Y COMPROMETIENDO LA ESTABILIDAD DE LA PLATAFORMA, PONIENDO EN RIESGO EL LIBRE TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS, POR ELLO SE DISPUSO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL RUTAS DE AYACUCHO. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL XIII - HUANCVELICA Y LA SC)
	-12,658411	-74,620152	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : IZCUCACA - MAYOCC SECTOR : ANCO KM 267+740 - KM 267+750	Ocurrencia : 11/01/2021 Inicio de Trabajo : 11/01/2021	- 1 CAPATAZ CONSORCIO VIAL RUTAS DE AYACUCHO - 7 PEON CONSORCIO VIAL RUTAS DE AYACUCHO	- 1 CAMION PLATAFORMA 4X2 CAMION BARANDA DE 4TN - EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO POR DIA - 1 OTROS EQUIPOS MENORES COASTER - EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO POR DIA - 1 RETROEXCAVADORA RETROEXCAVADORA S/LANTAS 58 HP 1YD3 - EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO POR HM - 1 CAMION VOLQUETE CAMION VOLQUETE 6x4, 15m3 - EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO POR HM - 1 MEZCLADORA DE CONCRETO. MEZCLADOR DE CONCRETO 11PIE3 - EQUIPO CONTRATADO A TODO COSTO, POR DIA	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR ANCO KM 267+740 SE VIENE REALIZANDO LA CONFORMACIÓN DE UN MURO DE MAMPOSTERÍA MEDIANTE ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN LOCALIZADA DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA EN UNA LONGITUD DE 15ML APROX., SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMIÓN VOLQUETE, 01 CAMIÓN BARANDA, 01 COUSTER, 01 JEFE DE CUADRILLA Y 07 AUXILIARES. ESTO A CONSECUENCIA DE LAS CONSTANTES LLUVIAS QUE AZOTARON EL SECTOR Y EL TIPO DE MATERIAL ALUVIAL QUE ESTA CONFORMADO EL TALUD INFERIOR, LO QUE ORIGINÓ SU DEBILITAMIENTO, AFECTANDO Y COMPROMETIENDO LA ESTABILIDAD DE LA PLATAFORMA, PONIENDO EN RIESGO EL LIBRE TRÁNSITO Y LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL RUTAS DE AYACUCHO. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL XIII - HUANCVELICA Y LA SC)
AYACUCHO								
RUTA NACIONAL PE-28B EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNÁ - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV, BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUARES (DV, QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARANURA - CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	-12,729667	-73,944269	COLAPSO DE PLATAFORMA TRANSITO INTERRUPTO	TRAMO : TAMBO - SAN FRANCISCO SECTOR : TUTUMBARO KM 128+200 - KM 128+700	Ocurrencia : 07/01/2021 Inicio de Trabajo : 07/01/2021	- 1 ING. SUPERVISOR PROVIAS NACIONAL - 1 INGENIERO RESPONSABLE TÉCNICO CONTRATADO PVN - 6 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS CONTRATADO PVN - 1 OPERADOR CONTRATADO PVN	- 1 CARGADOR FRONTAL PROVIAS NACIONAL - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS ALQUILADO POR PROVIAS NACIONAL - 2 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS REGION DE AYACUCHO - 1 CARGADOR FRONTAL REGION DE AYACUCHO - 1 CAMION VOLQUETE REGION DE AYACUCHO	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR TUTUMBARO KM 128+200 - KM 128+700, SE HA DESCOLMATADO PARCIAL EL CAUCE EL RIO EN EL PUENTE PATRICIA (02 PUENTES), LOGRÁNDOSE DRENAR EL VOLUMEN DEL CAUDAL DE RIO, HOY SE CONTINUA CON DESCOLMATACIÓN CON 02 EXCAVADORAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, ASIMISMO SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA DE PVN ALQUILADA, REALIZANDO EL CORTE DE MATERIAL PARA HABILITAR UNA VARIANTE POR LA PARTE SUPERIOR DE LA VÍA COLAPSADA, ASIMISMO SE PREVÉ LA INSTALACION DE UN NUEVO PUENTE MODULAR PARA CRUZAR EL RIO PIENE, TAMBIÉN SE CUENTA CON 01 C. FRONTAL Y 01 C. VOLQUETE DE PVN A LA ESPERA DE TOMAR ACCIONES, SE PRECISA QUE DEBIDO AL EMBATE DE LAS AGUAS A CONSECUENCIA DE LA CRECIDA DEL RIO PIENE PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INTENSAS EN LA ZONA, DEL KM 128+200 AL 128+700, SE PRODUJO EL COLAPSO DE APROXIMADAMENTE 500 MTS DE PLATAFORMA, ASI COMO LA AFECTACIÓN DEL PUENTE SANTA PATRICIA, CON DAÑOS CONSIDERABLES EN LAS BASES DEL PUENTE Y EN SU ESTRUCTURA INHABILITANDO SU USO; SE CUENTA CON UNA RUTA ALTERNA PARA VEHICULOS LIGEROS Y PESADOS, POR LA RUTA NACIONAL PE-28I, AYACUCHO-TAMBO-SAN MIGUEL-CHIQUINTIRCA-SAN ANTONIO-SAMUGARI-SANTA ROSA- SAN FRANCISCO, EN CUANTO AL TRANSBORDO PEATONAL SE HA HABILITADO UN CAMINO DE HERRADURA DESDE TUTUMBARO HASTA EL PUENTE OCHO, TRABAJOS DE EMERGENCIA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AYACUCHO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-12,706085	-73,885154	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHALLHUAMAYO-SAN FRANCISCO SECTOR : MACHENTE KM 140+200 - KM 140+700	Ocurrencia : 09/01/2021 Inicio de Trabajo : 11/01/2021	- 1 OPERADOR CARGADOR FRONTAL - CONTRATADO - 2 PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS CONTRATADO	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PROVIAS NACIONAL	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR MACHENTE KM 140+200 - KM 140+700, SE CONTINUA LA LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS EN KM. 140+560, SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL DE PROVIAS NACIONAL, ESTO DEBIDO AL DERRUMBE DEL TALUD SUPERIOR POR LA INESTABILIDAD Y LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XIV AYACUCHO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 14, enero 2021

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
AYACUCHO								
RUTA NACIONAL PE-28H EMP. PE-28 B (ROSARIO) – CANAYRE – UNIÓN MANTARO – JOSÉ OLAYA – YAVIRO - CENTRO TZOMAVENI - ALTO CHICHIRENI – TRES UNIDOS MATERENI – EMP. PE-28 C (ALTO ANAPATI)	-12,407004	-73,910731	EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SIVIA - CANAYRE SECTOR : PUENTE TINCUY KM 51+500	Ocurrencia : 08/01/2021 Inicio de Trabajo : 11/01/2021	- 1 ING. SUPERVISOR RPROVIAS NACIONAL - 1 PERSONAL TECNICO CONTRATADO PVN - 2 OPERADOR CONTRATADO PVN - 1 CHOFER CONTRATADO PVN	- 2 CAMION VOLQUETE PROVIAS NACIONAL - 2 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS MUNICIPALIDAD LLOCHEGUA-REGION AYACUCHO - 2 CAMION VOLQUETE MUNICIPALIDAD LLOCHEGUA-REGION AYACUCHO - 1 CARGADOR FRONTAL MUNICIPALIDAD LLOCHEGUA - 1 CAMIONETA PROVIAS NACIONAL	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR PUENTE TINCUY KM 51+500, CONTINÚA EL ENCAUZAMIENTO AGUAS ARRIBA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE, PARA POSTERIOR PROTECCIÓN DE LOS APOYOS DEL PUENTE, SE CUENTA CON 02 EXCAVADORAS DEL MUNICIPIO DE LLOCHEGUA MEDIANTE EL APOYO DE UNA ACTA INTERINSTITUCIONAL, ASÍ COMO 02 CAMIONES VOLQUETE DE PVN, 01 CAMIONETA 4X4, Y 02 C. VOLQUETE DE LA REGIÓN DE AYACUCHO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE LOS ESTRIBOS Y RIBERAS PROXIMOS, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DEL APOYO DERECHO DEL PUENTE POR INCREMENTO Y DESBORDE DEL RÍO TINCUY, ASÍ COMO LA PERDIDA PARCIAL DE LA PLATAFORMA DE ACCESO DE INGRESO AL PUENTE, ASIMISMO SE CUENTA CON UNA VÍA ALTERNIA INGRESANDO POR LLOCHEGUA-SIVIA-TRANSPORTE FLUVIAL RÍO APURÍMAC-CCATUNRUMI-QUISTO CENTRAL-PUERTO AMARGURA-CANAYRE, SIENDO EL TRANSITO EN ESTA VÍA EN SITUACIÓN DE RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AYACUCHO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-28I EMP. PE-28 B (L.D.CUSCO EN SAN FRANCISCO) – SANTA ROSA – PALMAPAMPA – SAN MARTÍN – CHIQUINTIRCA – EMP. AY-102 (PUNCLI) - PACCHAC – NUNUNGA – RETAMA – SAN MIGUEL – EMP. PE-28 B (TAMBO)	-12,626096	-73,788624	EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN FRANCISCO - SAMUGARI SECTOR : MIRAFLORES-HUAYRAPATA KM 0+400 - KM 14+500	Ocurrencia : 05/01/2021 Inicio de Trabajo : 06/01/2021	- 1 ING. SUPERVISOR ING. ASISTENTE DE SUPERVISIÓN	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PROVIAS NACIONAL - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PROVIAS NACIONAL - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PROVIAS NACIONAL - 1 Motoniveladora - John Deere PROVIAS NACIONAL	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR MIRAFLORES - HUAYRAPATA KM 0+400 – KM 14+500, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD EN LA VÍA. SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL, 02 VOLQUETES Y 01 MOTONIVELADORA DE PROVIAS NACIONAL, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA Y DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INTENSAS CONSTANTES EN LA ZONA. SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AYACUCHO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-12,832523	-73,597682	DESBORDES DE RÍOS, ACEQUIAS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAMUGARI - SAN ANTONIO SECTOR : MONTERRICO KM 62+600 - KM 62+950	Ocurrencia : 13/01/2021 Inicio de Trabajo : 13/01/2021	- 1 PERSONAL DE TERCEROS INGENIERO ASISTENTE POR SERVICIO DE TERCEROS	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS MUNICIPALIDAD DE SAMUGARI	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR MONTERRICO KM 62+600 – KM 62+950, VÍA AFECTADA POR EL DESBORDE DEL RÍO CHUNCHUBAMBA OCACIONANDO LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR Y LA PERDIDA DE LA PLATAFORMA, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INTENSAS CONSTANTES EN LA ZONA. SE VIENE REALIZÁNDOSE TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO DEL RÍO CHUNCHUBAMBA. SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS. SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL AYACUCHO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
AREQUIPA								
RUTA NACIONAL PE-1SJ EMP. PE-1S - VENTILLATA - DV. BUENOS AIRES - EMP. PE-1S D.	-17,037649	-71,693652	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : DV. COCACHACRA - EMP. PE-1S SECTOR : VENTILLATA KM 1+280 - KM 1+520	Ocurrencia : 05/01/2021 Inicio de Trabajo : 06/01/2021	- 1 OPERARIO Jefe de cuadrilla	- 1 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS Retroexcavadora 58 hp 1 yd3	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR VENTILLATA KM 1+280 - KM 1+520, CONTINÚA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONCRETO F' C: 140 KG/CM2 (INCLUYE PARAPETO) + ENCOFRADO, SE HA PREVISTO PARA HOY RELIZAR EL VACIADO DE CONCRETO, ESTO CON LA FINALIDAD DE RECUPERAR EL ANCHO ÚTIL DE LA VÍA SIN COMPROMETER LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS. SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO POR SEGURIDAD. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONCAR S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL AREQUIPA Y LA SC)
TACNA-MOQUEGUA								
RUTA NACIONAL PE-36A EMP. PE-1S - DV. MOQUEGUA - SAMEGUA - DV. TORATA - DV. PUNO (PE-36 B) - STA. ROSA - MAZOCRÚZ - PTE. HUENQUE - PTE. PROVIDENCIA - VILUYO - PTE. LA MABERA - PTE. HUACASUMA - PTE. LOMAJAHUIRA - PTE. LLOROCO - PTE. CCALLACCAME - EMP. PE-3S (DV. DESAGUADERO)	-17,187800	-70,919369	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MOQUEGUA - SAMEGUA SECTOR : SAMEGUA KM 9+800 - KM 9+850	Ocurrencia : 28/12/2020 Inicio de Trabajo : 29/12/2020	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 2 PERSONAL DE TERCEROS Apoyo	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR DE SAMEGUA KM 9+800 - KM 9+850, (TRAMO DE DOBLE VÍA), SE VIENE REALIZANDO TRABAJOS DE EMERGENCIA PARA LA PROTECCIÓN DEL TERRAPLEN DE LA VÍA CON SACOS DE ARENA, DEBIDO A LA PÉRDIDA DE LA PLATAFORMA EN EL KM 9+800 - 9+850, DONDE SE TIENE PROYECTADO LA EJECUCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN A TRAVÉS DE UN MANTENIMIENTO PERIÓDICO; SIN EMBARGO DEBIDO A QUE SE AUN NO SE EJECUTA EL SERVICIO, SE HA PREVISTO REALIZAR EL DESVÍO VEHICULAR UTILIZANDO UNA SOLA VÍA EN DOBLE SENTIDO, RESTRINGIÉNDOSE LA OTRA VÍA QUE FUE AFECTADA, SE REPORTA UN TRANSITO RESTRINGIDO CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XVI TACNA – MOQUEGUA, EJECUTADO POR ADMINISTRACION DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-40 EMP. PE-1S (TACNA) - PACHÍA - PALCA - ALTO PERÚ – ROSASPATA (PE-40 A) - ANCOMARCA - TRIPARTITO (FRONTERA CON BOLIVIA Y CHILE)	-17,663335	-69,819250	NEVADA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PALCA - TRIPARTITO SECTOR : PASA LOS VIENTOS KM 105+000 - KM 114+000	Ocurrencia : 28/12/2020 Inicio de Trabajo : 29/12/2020	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 PERSONAL TECNICO ASISTENTE TÉCNICO - 1 OPERADOR Cargador PVN - 1 OPERADOR Volquete PVN	- 1 CARGADOR FRONTAL PVN - 1 CAMION VOLQUETE PVN	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR PASO DE LOS VIENTOS KM 105+000 – KM 114+000, SE VIENE REALIZANDO LA REMOCIÓN Y LIMPIEZA PRODUCTO DE LA ACUMULACIÓN DE NIEVE Y ADEMÁS DE LA LIMPIEZA DE DERRUMBES QUE VIENE PRESENCIÁNDOSE, ESTO DEBIDO AL FACTOR CLIMÁTICO DE LA ZONA. PARA LO CUAL SE VIENE INTERVINIENDO CON 01 CARGADOR FRONTAL Y 01 CAMION VOLQUETE DE PVN. SE VIENE LIBERANDO GRADUALMENTE A FIN DE TENER TRANSITABILIDAD, ASIMISMO SE CONTINUA GESTIONANDO MAYOR EQUIPO MECANICO PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA VIAL DE SER NECESARIO, PREVIA EVALUACIÓN DE LA ZONA. SE REPORTA UN TRANSITO RESTRINGIDO CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XVI TACNA – MOQUEGUA, EJECUTADO POR ADMINISTRACION DIRECTA.



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

LIMA 14, enero 2021

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
TACNA-MOQUEGUA								
RUTA NACIONAL PE-40 EMP. PE-1S (TACNA) - PACHÍA - PALCA - ALTO PERÚ – ROSASPATA (PE-40 A) - ANCOMARCA - TRIPARTITO (FRONTERA CON BOLIVIA Y CHILE)	-17,808228	-69,996909	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : TACNA - PALCA SECTOR : PALCA KM 47+400 - KM 61+300	Ocurrencia : 28/12/2020 Inicio de Trabajo : 29/12/2020	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 PERSONAL TECNICO ASISTENCIA TÉCNICA - 1 OPERADOR Minicargador PVN - 2 OPERADOR Volquete PVN - 1 OPERADOR CARGADOR FRONTAL PVN - 1 OPERADOR Camioneta pvn - 1 OPERADOR Camioneta pvn - 1 PERSONAL TECNICO MECÁNICO	- 1 MINICARGADOR PVN - 2 CAMION VOLQUETE PVN - 1 CARGADOR FRONTAL PVN - 1 CAMIONETA Pvn	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR DE PALCA DEL KM 47+400 - KM 61+300, SE VIENE REALIZANDO LA REMOCIÓN Y LIMPIEZA DE DERRUMBES DE TALUDES, PRODUCTO DE LAS INTENSAS LLUVIAS QUE VIENE PRESENCIANDOSE EN LA ZONA, Y QUE RESTRINGE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR, DEBIDO AL DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DE TALUDES INESTABLES, POR LO CUAL SE VIENE INTERVINIENDO CON MAQUINARIA Y VOLQUETES DE PVN, ESTO DEBIDO A LA CONTINUACION DEL FACTOR CLIMATICO QUE OCASIONA DERRUMBES EN EL TRAMO DE EMERGENCIA, ASIMISMO SE VIENE GESTIONANDO LA INCORPORACION DE MAQUINARIA SOLICITADA PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA VIAL, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XVI TACNA – MOQUEGUA, EJECUTADO POR ADMINTRACION DIRECTA.
PUNO								
RUTA NACIONAL PE-34H EMP. PE-3S (JULIACA) - SAMAN - TARACO - DV. HUANCANE (PE-34 I) - HUATASANI - PUTINA - QUILCAPUNCU - ABRA TOCO TOCO - CHAQUIMAS (PE-34 L) - QUISCUPUNCO (PE-34 K) - ABRA SALLACO - SANDIA - ABRA MARONCUNCA - SAN JUAN DEL ORO - SAN IGNACIO - PAUJIL PLAYA (FRONTERA CON BOLIVIA)	-14,256055	-69,168742	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : QUIQUIRA - PUTINA PUNCO SECTOR : YANAHUAYA KM 292+500 - KM 292+530	Ocurrencia : 02/12/2020 Inicio de Trabajo : 02/12/2020	- 1 ING. SUPERVISOR PROVIAS NACIONAL - 2 PERSONAL TECNICO POR SERVICIO - 2 OPERADOR POR SERVICIO - 1 OFICIAL POR SERVICIO - 2 PEON POR SERVICIO	- 1 CARGADOR FRONTAL PVN - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PVN	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR YANAHUAYA KM 292+500 - KM 292+560, CONTINUA LA ELIMINACION DE MATERIAL DE DERRUMBE, SE CUENTA CON 01CARGADOR FRONATL DE PVN Y PERSONAL, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL POR INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR Y LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA RECUPERACION DE LA CALZADA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XVII – PUNO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-14,131001	-69,069752	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : SAN JUAN DEL ORO - PUTINA PUNCO SECTOR : SANTO TOMAS KM 321+943 - KM 321+958	Ocurrencia : 15/12/2020 Inicio de Trabajo : 15/12/2020	- 1 ING. SUPERVISOR PROVIAS NACIONAL	- 1 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR SANTO TOMAS KM 321+943 - KM 321+958, SE ACONDICIONADO EL PASE VEHICULAR EN FORMA RESTRINGIDA, LA SECCIÓN DE LA VÍA ES BASTANTE ESTRECHO Y PELIGROSO POR LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO, ESTO DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES EN LA ZONA QUE SIGUEN EROSIONADO EL TALUD INFERIOR DE LA PLATAFORMA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XVII PUNO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-14,072305	-68,970453	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PUTINA PUNCO - ALTO AZATA SECTOR : ARCOPUNCO KM 340+000 - KM 340+060	Ocurrencia : 15/12/2020 Inicio de Trabajo : 15/12/2020	- 1 ING. SUPERVISOR PROVIAS NACIONAL	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR ARCOPUNCO KM 340+000 – KM 340+060, SE HA LIBERADO PARCIALMENTE LA VÍA, PARA MANTENER LA TRANSITABILIDAD VIAL, ESTO DEBIDO EL DERRUMBE DEL DIA 21/12/2020, SE PRECISA QUE LA ZONA TIENE UNA TOPOGRAFIA MUY ACCIDENTADA EN UNA LONGITUD DE 60 M, Y ACTUALMENTE SIGUE PRODUCIENDOSE EL DERRUMBE, PRODUCTO TAMBIEN DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO Y MONITOREADA LA ZONA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL XVII PUNO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-14,178363	-69,397989	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : IPARO - GARICA SECTOR : IPARO KM 248+0000 - KM 258+000	Ocurrencia : 28/12/2020 Inicio de Trabajo : 28/12/2020	- 1 PERSONAL DE TERCEROS SERVICIOS	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR IPARO KM 248+0000 - KM 258+000, SE REALIZA LA ELIMINACIÓN LATERAL DEL MATERIAL DE DERRUMBES A LO LARGO DE LA VÍA, CON PERSONAL POR SERVICIOS, PARA LIMPIEZA LATERAL Y LIBERACIÓN DE LA CALZADA Y CUNETAS, ESTO PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA Y TALUDES INESTABLES, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD AL ZONAL PUNO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	-14,182182	-69,324386	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : IPARO - QUIQUIRA SECTOR : QUIQUIRA KM 258+000 - KM 268+000	Ocurrencia : 29/12/2020 Inicio de Trabajo : 29/12/2020	- 1 OPERADOR SERVICIOS	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR QUIQUIRA KM 258+000 - KM 268+000, SE VIENE REALIZANDO LA ELIMINACIÓN LATERAL DEL MATERIAL DE DERRUMBES A LO LARGO DE LA VÍA CON PERSONAL DE TERCEROS, QUE VIENE AFECTADO LA CALZADA Y CUNETAS, ESTO PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA Y TALUDES INESTABLES, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD AL ZONAL PUNO, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
RUTA NACIONAL PE-34P EMP. PE-34 H (SAN JOSÉ) - MASSIAPO - ISULLUMA - BOCA LIMBANI - PTA. CARRETERA	-14,131708	-69,276590	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE. SAN JOSÉ - MASSIAPO (TRAMO 1) SECTOR : PILCOPATA KM 6+140 - KM 6+420	Ocurrencia : 05/10/2020 Inicio de Trabajo : 05/10/2020	- 13 PERSONAL DEL CONCESIONARIO	- 3 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS - 2 CARGADOR FRONTAL - 3 CAMION VOLQUETE	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR PILCOPATA KM 06+140 – KM 06+420, CONTINUA EL CORTE Y CONFORMACION DE BANQUETAS PARA LOGRAR LA ESTABILIZACION DEL TALUD SUPERIOR, ASIMISMO SE CONTINUA CON LA SELECCION Y ACOPIO DE ROCA PARA LA POSTERIOR EJECUCION DE DEFENSA RIBEREÑA COMO PARTE DEL ACONDICIONAMIENTO DEL DME, SE VIENE TRABAJANDO CON 03 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, 02 CARGADOR FRONTAL, 01 RETROEXCAVADORA, 02 VOLQUETE Y PERSONAL, ESTO DEBIDO AL DERRUMBE MAYOR E INESTABILIDAD DE PLATAFORMA, PRODUCTO DE LAS PRECIPITACIONES CONSTANTES PROPIAS DE LA TEMPORADA EL CUAL VIENE DEBILITANDO EL TALUD SUPERIOR CAUSANDO INESTABILIDAD Y COMO CONSECUENCIA EL DESLIZAMIENTO DEL MISMO. EL PASE VEHICULAR SE ENCUENTRA RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE CONTRATISTA CONSERVADOR CONSORCIO VIAL 67. (SUPERVISADO POR CONSORCIO CONSERVADOR PUNO Y LA SC)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	LATITUD	LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
PUNO								
RUTA NACIONAL PE-3SR EMP. PE-34 A - PHINAYA - ORDUNA - TOGRA - PARINA - PRESA - SAGUANI - CHAPIOCO - OCUVIRI - EMP. PE-3SQ	-15,668680	-70,807186	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : EMP. PE-34 A - PINAYA SECTOR : PINAYA KM 13+210 - KM 13+450	Ocurrencia : 06/01/2021 Inicio de Trabajo : 07/01/2021	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SUR PERU.	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CONSORCIO VIAL SUR PERU. - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO VIAL SUR PERU. - 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO VIAL SUR PERU.	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR PINAYA KM 13+210 - KM 13+450, SE VIENE REALIZANDO LA RECONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA EROSIONADA, SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA 245 HP, 01 RETROEXCAVADORA, 01 C. VOLQUETE, 01 RODILLO LISO VIBRATORIO Y PERSONAL, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE LA PLATAFORMA Y LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL SUR PERU. (SUPERVISADO POR CONSORCIO PUNO 3 Y LA SC)
CUSCO-APURIMAC								
RUTA NACIONAL PE-3S REPARTICIÓN LA OROYA (PE-22) - HUANCAYO - IZCUCHACA (PE-26) - MAYOC - AYACUCHO - ANDAHUAYLAS (PE-30 B) - ABANCAY - ANTA - CUSCO - URCOS - AYAVIRI (PE-3S G) - CALAPUJA - PUNO (PE-36 B) - ILAVE - PTE. INTERNACIONAL DESAGUADERO (FR. BOLIVIA).	-14,029726	-71,453723	POR ACCION DE TERCEROS TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHECACUPE - SICUANI SECTOR : CHECACUPE-COMBAPATA-SAN PEDRO-SICUANI KM 1073+000 - KM 1112+400	Ocurrencia : 12/01/2021 Inicio de Trabajo : 13/01/2021	- 0 NO SE REQUIERE	- 0 NO SE REQUIERE	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR CHECACUPE A SICUANI KM 1073+000 AL KM 1112+400, SE PRODUJO UN PARO POR MOTIVOS DE EXIGIR LA DISMINUCION DE LOS PASAJES DENTRO DE LA PROVINCIA DE CANCHIS, NO SE CUENTA CON EQUIPOS NI MANO DE OBRA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL RUTAS DEL CUSCO. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL XVII CUSCO-APURIMAC)
RUTA NACIONAL PE-3SF EMP. PE-3S (DV. CHUQUIBAMBILLA) - MATARA - LAMBRAMA - ABRA LLULLITA - CHUQUIBAMBILLA - PROGRESO - CHALLHUAHUACHO (PE-3S G) - TAMBOBAMBA - ABRA CHANACAIRO - COTABAMBAS - CHINCHAYPUJIO - EMP. PE-3S (DV. COTABAMBAS)	-13,963130	-72,193773	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY SECTOR : TAMBOBAMBA KM 254+540 - KM 254+570	Ocurrencia : 11/01/2021 Inicio de Trabajo : 11/01/2021	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONCAR S.A.	- 1 RETROEXCAVADORA DE APOYO EN CARGUJOY ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - 2 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 PARA TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	Fecha de Actualización : 14/01/2021 SECTOR DE TAMBOBAMBA KM. 254+540, EL DÍA DE HOY SE VIENE REALIZANDO LA SEÑALIZACIÓN VIAL, ASI COMO TAMBIÉN EL CARGUJOY Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE. SE CUENTA CON 02 AUXILIARES DE MANTENIMIENTO , 01 VOLQUETE DE 15M3 Y UNA RETROEXCAVADORA, ESTO DEBIDO OBSTRUCCIÓN PARCIAL DE LA VÍA POR LA CAIDA DE MATERIAL EXCEDENTE POR ACCIÓN DE LAS LLUVIAS, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR CONCAR S.A.C. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO VIAL CHINCHAYPUJIO Y LA SC)

RESUMEN RUTAS NACIONALES	
TRANSITO INTERRUPTIDO	1
TRANSITO RESTRINGIDO	28
TRANSITO NORMAL	1
RESUMEN EVENTOS NACIONALES	
TRANSITO INTERRUPTIDO	1
TRANSITO RESTRINGIDO	51
TRANSITO NORMAL	1