



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA

LIMA 15, enero 2022

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	CÓDIGO	TIPO DE ADMINISTRACIÓN	LATITUD - LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>PIURA-TUMBES</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-02A</b> EMP. PE-1N J (DV. HUANCABAMBA) - BUENOS AIRES - DV. SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE-3N (HUANCABAMBA)	13558	Administración Directa	-5,365829 -79,581165	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CANCHAQUE - HUANCABAMBA SECTOR : PUENTE FIERRO KM 90+000 - KM 100+000	Ocurrencia : 11/01/2022 Inicio de Trabajo : 11/01/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 ING. RESIDENTE  - 1 PERSONAL DE TERCEROS ING. ASISTENTE - 2 OPERADOR	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN  - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PVN	Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR PUENTE FIERRO KM 90+000 - KM 100+000, SE REALIZARAN TRABAJOS DE REMOCION DE DERRUMBES CON EQUIPO MECÁNICO DE PROVIAS NACIONAL 01 C. FRONTAL Y 01 C. VOLQUETE PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA AL HABERSE RESUELTO EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 124-2018-MTC/20), SE ESTA REALIZANDO EL MONITORIO Y SEGURIDAD VIAL DEL SECTOR, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL I PIURA TUMBES Y LA SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	13559	Administración Directa	-5,377331 -79,562116	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CANCHAQUE - HUANCABAMBA SECTOR : CRUZ BLANCA KM 100+000 - KM 112+000	Ocurrencia : 11/01/2022 Inicio de Trabajo : 11/01/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 ING. RESIDENTE  - 1 PERSONAL DE TERCEROS ING. ASISTENTE - 2 OPERADOR	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar  - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz	Fecha de Actualización: 15/01/2022 SECTOR CRUZ BLANCA KM 100+000 - KM 112+000, SE REALIZARAN TRABAJOS DE REMOCION DE DERRUMBES CON EQUIPO MECÁNICO DE PROVIAS NACIONAL 01 C. FRONTAL Y 01 C. VOLQUETE PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA AL HABERSE RESUELTO EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 124-2018-MTC/20), SE ESTA REALIZANDO EL MONITORIO Y SEGURIDAD VIAL DEL SECTOR, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL I PIURA TUMBES Y LA SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-04</b> EMP. PE-1N (EL CRUCE) - DV. SECHURA (PE-1N K) - BAYÓVAR - TERMINAL BAYÓVAR - BAPO	13561	Administración Directa	-5,971342 -80,654100	<b>ARENAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : EMP. PE-1N (EL CRUCE) - DV. SECHURA (EMP. PE-1NK) SECTOR : LA MINA KM 16+000 - KM 22+700	Ocurrencia : 11/01/2022 Inicio de Trabajo : 11/01/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR LA MINA (KM. 16+000 - AL KM. 22+700, TRAMO EMP. PE-1N (EL CRUCE) - DV. SECHURA ( EMP. PE-1NK), RUTA PE-04. EL DÍA DE HOY 15.01.2021, LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL: ARENAMIENTO REGISTRADO EN LOS SECTORES DEL KM. 16+000 AL KM. 16+700, KM. 20+000 AL KM. 20+7000 Y KM. 22+000 AL KM. 22+700 DEL TRAMO: EMP-PE-1N (EL CRUCE) - DV. SECHURA (EMP. PE-1NK), RUTA NACIONAL PE-04 SE VIENE REALIZANDO CON LAS CORDINACIONES Y TRAMITE DOCUMENTARIO CORRESPONDIENTE PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS A TODO COSTO Y ADQUISICIÓN DE BIENES. TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA. CARRETERA BAJO LA MODALIDAD POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA , A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL I PIURA - TUMBES Y LA SC.
<b>RUTA NACIONAL PE-1N</b> I.V. SANTA ANITA - I.V. HUACHO - CHIMBOTE - OV. LA MARINA (PE-10 A) - OV. EL MILAGRO - PAJÁN - MOCUPE - REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE - PTE. GRAU - PTE. SULLANA DV. TALARA - MÁNCORA - ZORRITOS - TUMBES - PTE. INTERNACIONAL DE LA PAZ (FR. ECUADOR).	13491	Administración por Contrato	-4,612815 -81,151913	<b>POR ACCION DE TERCEROS TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PTE. SULLANA - DV. TALARA SECTOR : LA BREA KM 1097+550 - KM 1098+000	Ocurrencia : 14/12/2021 Inicio de Trabajo : 14/12/2021		- 1 NO SE REQUIERE	Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR LA BREA KM 1097+550 - KM 1098+000 (PUENTE DÉBORA NORTE Y SUR) (KM 66+000 - KM 66+450 DE ACUERDO A HITOS KILOMÉTRICOS), CONTINÚA CON EL MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, SE VIENEN EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES DE SOLDADURA DE MALLA PARA JUNTA CENTRAL DE PUENTE, ENCOFRADO EN JUNTA CENTRAL, ENCOFRADO DE JUNTA MARGEN IZQUIERDA DE PUENTE, SOLDADURA DE PLANCHAS DE ACERO ESTRUCTURAL DE 1" EN JUNTA CENTRAL DE PUENTE, CONCRETO F'c 280 KG/CM2 PARA JUNTA CENTRAL DEL PUENTE. SE CUENTA CON 02 TORRES DE ILUMINACIÓN, 01 CAMIÓN BARANDA DE 3 TON, 01 COMBI 15 PASAJEROS, 01 MOTOSOLDADORA, 02 MARTILLOS DEMOLEDORES DE 12KG, 03 AMOLADORAS, 01 CAPATAZ, 04 VIGÍAS, 05 PEONES, 02 OPERARIOS. ESTO DEBIDO AL DESPRENDIMIENTO DE LAS JUNTAS METÁLICAS DEL TABLERO DE LOS PUENTES, PRODUCTO DEL HURTO DE DICHS ELEMENTOS, ASÍ COMO POR LA INESTABILIDAD Y DESPRENDIMIENTO DE LAS BARANDAS METÁLICAS. SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SULLANA TAMBOGRANDE. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-1NL</b> EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARÁ) - DV. TAMBO GRANDE - PTE. LAS LOMAS - LAS LOMAS -DV SUYO - PTE. SUYO - DV. SURPAMPÁ (PE-1N M) - DV. LA TINA (PE-1N M) - PTE. MACARÁ(FRONTERA CON ECUADOR)	13522	Administración por Contrato	-4,922773 -80,522254	<b>EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SULLANA - TAMBOGRANDE (TRAMO IX) SECTOR : SANTA ROSA KM 20+100	Ocurrencia : 27/12/2021 Inicio de Trabajo : 27/12/2021		- 1 NO SE REQUIERE	Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR SANTA ROSA KM 20+100, ESTRUCTURA DE PUENTE AFECTADA POR EL DESPRENDIMIENTO DE JUNTA METÁLICA, CONTINÚA CON LA HABILITACIÓN DEL ACERO PARA LA JUNTA METÁLICA DE DICHO PUENTE EN TALLER, PARA POSTERIOR INSTALACIÓN, ESTO AFECTADO POR ACCIÓN DE LA NATURALEZA Y USO MASIVO, EL TRÁNSITO VEHICULAR ES RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO VIAL SULLANA TAMBOGRANDE. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-1NT</b> EMP. PE-1N L (SAJINO) - PAIMAS - PTE. TONDOPA - ARREPITE ALTO - AYABACA - EMP. PE-3N (SOCHABAMBA)	13434	Administración Directa	-4,632493 -79,926092	<b>AHUELLAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : PAIMAS - AYABACA SECTOR : PTE. PARAJE-AYABACA KM 80+000 - KM 27+300	Ocurrencia : 22/11/2021 Inicio de Trabajo : 23/11/2021	- 1 ING. RESIDENTE pvn  - 1 PERSONAL DE TERCEROS TERCERIZADO	- 1 Motoniveladora - John Deere PVN  - 1 CISTERNA 4X2 (AGUA) MUNICIPALIDAD DE AYABACA - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. MUNICIPALIDAD DE AYABACA	Fecha de Actualización : 15/01/2022 EMERGENCIA VIAL 04 SECTOR PTE. PARAJE GRANDE- AYABACA: SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE PLATAFORMA, ASÍ COMO LA RECONFORMACIÓN DE CUNETAS NO REVESTIDAS. AYER MARTES 04 DE ENERO, SE HIZO PERFILADO DE LA PLATAFORMA DE LA VÍA DESDE EL KM. 58+500 AL KM 55+000. SE VIENE TRABAJANDO EN ORDEN DECRECIENTE DEL KILOMETRAJE. PARTE MÁS DETERIORADA A MENOS DETERIORADA (DE AYABACA A PUENTE PARAJE), SE CUENTA 01 MOTONIVELADORA DE PROVIAS NACIONAL Y CON EL APOYO DE 01 RODILLO Y 01 CISTERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA, ASÍ COMO CON 01 INGENIERO DE CAMPO, TAMBIÉN SE HA IMPLEMENTADO EL CONTROL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL CON DOS OBREROS, ESTO DEBIDO AL AHUELLAMIENTO PROFUNDO POR EL TRÁFICO PESADO Y LLUVIAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL I PIURA TUMBES Y LA SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

**REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA**

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	CÓDIGO	TIPO DE ADMINISTRACIÓN	LATITUD - LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>AMAZONAS</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-08B</b> EMP. PE-3N (CAJAMARCA - AV. ATAHUALPA) - DV. BAÑOS DEL INCA - ABRA PULUCANA - LA ENCANADA - ABRA COMULLCA - DV. SUCRE (LOMA DE INDIO) - DV. CELENDIN - ABRA GELIG - PTE. CHACANTO - DV. BALZAS - ABRA BARRO NEGRO - DV. LEIMEBAMBA - TINGO (DV. KUJELAP) - DV. PEDRO RUIZ (PE-08 C) - DV. CHACHAPOYAS - DV. MOLINOPAMPA - DV. RODRIGUEZ DE MENDOZA - DV. OMIÁ - EL ARENAL - NVA. GALILEA - SELVA ALEGRE - SAN MARCOS - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA)	13567	Administración por Contrato	-6,372354 -77,906557	<b>DERRUMBE TRANSITO NORMAL</b>	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : TINGO KM 291+460	Ocurrencia : 14/01/2022 Inicio de Trabajo : 14/01/2022			Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR TINGO KM 291+460 SE CONCLUYO LA ATENCION DE LA EMERGENCIA VIAL. PASE VEHICULAR NORMAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR COSAPI S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS Y LA SC)
	13523	Administración por Contrato	-6,233152 -77,914848	<b>EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL</b>	TRAMO : LEYMEBAMBA - DV. CHACHAPOYAS SECTOR : SAN ISIDRO KM 311+800 - KM 311+815	Ocurrencia : 28/12/2021 Inicio de Trabajo : 28/12/2021			Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR SAN ISIDRO KM 311+800 - KM 311+815, SE CONCLUYO CON LA ATENCION DE LA EMERGENCIA VIAL, PASE VEHICULAR NORMAL. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR COSAPI S.A. (SUPERVISADO POR LA UNIDAD ZONAL AMAZONAS Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-5NC</b> EMP. PE-5N (EL REPOSO) - EL MILAGRO - PTE. EL MILAGRO - DV. BAGUA CHICA - PTE. AMOJAO - ABRA HUAHUIN - CHIRIACO - PTE. CHIRIACO - PTE. WAWICO - PTE. NIEVA - NVO. SEASME - SARAMIRIZA (RIO MARANÓN)	12735	Administración Directa	-4,794265 -77,884552	<b>COLAPSO DE PUENTES TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SIASME - PTE. YANAYACU (SARAMIRIZA)- TRAMO VI SECTOR : PUENTE ACHUAGA UNO KM 222+630 - KM 222+663	Ocurrencia : 11/02/2021 Inicio de Trabajo : 13/02/2021	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR PUENTE ACHUAGA UNO KM 222+630, ESTRUCTURA DE PUENTE DESMONTADO, A LA ESPERA DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DE LA EMERGENCIA VIAL: INSTALACIÓN DEL PUENTE ACHUAGA UNO, ESTO DEBIDO AL COLAPSO DE PUENTE GENERADO POR LA ACTIVACIÓN DE LA QUEBRADA PAJAKUSA PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INTENSAS EN LA ZONA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO POR UN ACCESO DEL CAUCE DEL RIO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL III AMAZONAS Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-5NG</b> EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - TACTAGO - DV. YAMÓN - EL TRIUNFO - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - QUISPE - OCALLI - PROVIDENCIA - COLLONCE - BELÉN - CONILA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM-10*	13525	Administración por Contrato	-6,158478 -78,364221	<b>EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO SECTOR : LONYA GRANDE KM 115+540 - KM 115+610	Ocurrencia : 27/12/2021 Inicio de Trabajo : 29/12/2021	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR LONYA GRANDE KM 115+540, VÍA AFECTADA POR LA EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE, SE VIENE EVALUANDO LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN DE DICHA ESTRUCTURA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL PUENTE EN SU BASE POR INCREMENTO DEL CAUDAL, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, ASIMISMO SE VIENE SEÑALIZANDO Y CONCIENTIZANDO A LOS USUARIO DE DICHA RUTA, SE PRECISA QUE EL INCREMENTO DEL CAUDA NO PERMITE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTE, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO POR SEGURIDAD VIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ABRA LAJAS. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO SUPERVISOR LA CALZADA Y LA SC)
	13526	Administración por Contrato	-6,153554 -78,352300	<b>EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO SECTOR : LONYA GRANDE KM 119+810 - KM 119+850	Ocurrencia : 27/12/2021 Inicio de Trabajo : 29/12/2021	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- 0 NO SE REQUIERE	Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR LONYA GRANDE KM 118+820, VÍA AFECTADA POR LA EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE, SE VIENE EVALUANDO LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN DE DICHA ESTRUCTURA, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL PUENTE EN SU BASE POR INCREMENTO DEL CAUDAL, PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, ASIMISMO SE VIENE SEÑALIZANDO Y CONCIENTIZANDO A LOS USUARIO DE DICHA RUTA, SE PRECISA QUE EL INCREMENTO DEL CAUDA NO PERMITE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTE, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO POR SEGURIDAD VIAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSORCIO ABRA LAJAS. (SUPERVISADO POR EL CONSORCIO SUPERVISOR LA CALZADA Y LA SC)
<b>LA LIBERTAD</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-10C</b> EMP. PE-10 B (PTE. EL PALLAR) - SHIRACPATA - CHUGAY - PAMPA DE HUAGUIL - ARICAPAMPA - ABRA ALASKA - BULDIBUYO - HUAYLILLAS - TAYABAMBA (PE-12 B) - HUANCASPATA - EMP. PE-12 A (PTE. MAMAHUAJE)	13524	Administración Directa	-7,793313 -77,746906	<b>AHUELLAMIENTO TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CHUGAY - TAYABAMBA SECTOR : ARICAPAMPA KM 70+000 - KM 80+000	Ocurrencia : 28/12/2021 Inicio de Trabajo : 28/12/2021	- 1 CAPATAZ SERVICIO DE TERCEROS - 1 PERSONAL TECNICO ASISTENTE CONTRATADO - 0 ING. SUPERVISOR UNIDAD ZONAL DE LA LIBERTAD - 1 CAPATAZ SERVICIO DE TERCEROS - 8 PEON AUXILIARES DE CAMPO - 0 ING. SUPERVISOR UNIDAD ZONAL DE LA LIBERTAD	- 2 CAMION VOLQUETE CONTRATADO - 1 CARGADOR FRONTAL CONTRATADO - 1 MOTONIVELADORA CONTRATADO - 1 RETROEXCAVADORA CONTRATADO	Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR ARICAPAMPA KM 70+000 - KM 80+000, VÍA AFECTADA POR HUELLAS PROFUNDAS, DEBIDO AL DETERIORO DE LA PLATAFORMA DE RODADURA, PRODUCTO DEL ALTO TRANSITO DE CAMIONES PROVENIENTES DE LA ZONA MINERA Y A LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, SE ESTA CONTINUANDO CON LA ATENCION DEL SECTOR AFECTADO (EL MATERIAL DE CANTERA SE HA SATURADO) CON LA MAQUINARIA (01 CARGADOR FRONTAL, RETROEXCAVADORA Y 02 CAMIÓN VOLQUETE Y UNA MOTONIVELADORA), SE ESTA EJECUTANDO LA RECONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA DE RODADURA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	13516	Administración Directa	-8,387235 -77,283784	<b>COLAPSO PARCIAL DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : TAYABAMBA - DV. SANTIAGO DE CHALLAS SECTOR : RANGRA KM 277+310	Ocurrencia : 23/12/2021 Inicio de Trabajo : 23/12/2021	- 5 PERSONAL DE TERCEROS	- 1 RETROEXCAVADORA POR SERVICIOS DE TERCEROS	Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR RANGRA KM 277+310, CONTINUAN CON EL VACIADO DE CONCRETO Y COLOCACIÓN DE PIEDRAS DEL MURO EN EL 3ER. NIVEL, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y PERSONAL POR SERVICIOS DE TERCEROS, ESTO DEBIDO COLAPSO PARCIAL DE PLATAFORMA POR LAS INTENSAS LLUVIAS QUE HAN VENIDO OCURRIENDO EN LA ZONA POR ELLO SE HA DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>SAN MARTIN</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-5N</b> PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-08 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSA (FR. ECUADOR).	13406	Administración Directa	-7,460825 -76,668148	<b>EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CAMPANILLA - JUANJUI SECTOR : BALSAYAQUILLO KM 768+300	Ocurrencia : 04/11/2021 Inicio de Trabajo : 04/11/2021	- 1 INGENIERO RESIDENTE POR TERCEROS	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR BALSAYAQUILLO KM 768+300, ESTRUCTURA AFECTADA POR LA EROSIÓN DE PUENTE, ESTO DEBIDO A LA SOCAVACIÓN DE LA SUB ESTRUCTURA DEL PONTÓN POR LAS CONSTANTES LLUVIAS QUE VIENEN AZOTANDO LA REGIÓN SAN MARTIN, POR SE HA PREDISPUESO LA SEÑALIZACIÓN DEL SECTOR, ASÍ COMO LA MOVILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA VIAL. ASIMISMO SE VIENE EVALUANDO CON LA DIRECCIÓN DE PUENTES PARA LA INSTALACIÓN DE UN PUENTE METÁLICO, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL SAN MARTÍN-LORETO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

PROVIAS NACIONAL

## REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA

LIMA 15, enero 2022

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	CÓDIGO	TIPO DE ADMINISTRACIÓN	LATITUD - LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>SAN MARTIN</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-5N</b> PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHE - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-18 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA Balsa (FR. ECUADOR).	13543	Administración Directa	-7,690481 -76,668970	EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CAMPANILLA - PIZANA SECTOR : NUEVO JAEN KM 731+360	Ocurrencia : 04/01/2022 Inicio de Trabajo : 04/01/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 OPERADOR - 1 PEON	- 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere PVN	Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR NUEVO JAEN KM 731+360, SE VIENEN REALIZANDO TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO EN EL PUENTE SHUMANZA PARA LA PROTECCIÓN DEL ESTRIBO IZQUIERDO AFECTADO, SE CUENTA CON EQUIPO MECÁNICO DE 01 EXCAVADORA DE PVN Y CON APOYO DE PERSONAL, EL TRANSITO SE MANTIENE RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA ZONAL VII SAN MARTÍN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	13562	Administración Directa	-7,626433 -76,673175	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CAMPANILLA - PIZANA SECTOR : PERLAMAYO - NVO JAEN KM 735+430 - KM 735+870	Ocurrencia : 11/01/2022 Inicio de Trabajo : 11/01/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 OPERADOR - 1 PEON	- 1 Cargador Frontal - Caterpillar PVN - 1 Camión Volquete - Mercedes Benz PVN - 1 Motoniveladora - John Deere PVN	Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR PERLAMAYO-NVO JAEN KM 735+430 - KM 735+870, CON EL EQUIPO MECÁNICO PVN (01 CF-047, 01 CV-073 Y MN-027) EN EL SECTOR SE EJECUTA LA ACTIVIDAD RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA POR EROSIÓN, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DE PLATAFORMA GENERADOS POR LAS CONTINUAS PRECIPITACIONES EN LA ZONA, CARGAS DE TRÁFICO Y DRENAJE ESCASO, EL TRANSITO SE MANTIENE RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA ZONAL VII SAN MARTÍN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	13564	Administración Directa	-8,008693 -76,649746	EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE TRANSITO INTERRUMPIDO	TRAMO : CAMPANILLA - PIZANA SECTOR : PIZANA KM 674+490 - KM 674+610	Ocurrencia : 11/01/2022 Inicio de Trabajo : 11/01/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 2 PERSONAL DE TERCEROS PNP	- 1 CARGADOR FRONTAL CONVENIO MUNI PIZANA - 1 CAMION VOLQUETE CONVENIO MUNI PIZANA - 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PVN	Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR PIZANA KM 674+490 - KM 674+610, SE VIENE REALIZANDO EL CONTROL DE DESPLAZAMIENTO DEL CABLE PRINCIPAL SUPERIOR (TORÓN) EN CAMARA DE ANCLAJE, LADO DERECHO - AGUAS ABAJO, CON EL APOYO DE LA POLICIA Y LAS RONDAS CAMPESINAS SE REALIZA EL CONTROL DE TRANSITO A FIN DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD LOS USUARIOS DE LA VIA Y POSIBLE PÉRDIDA-COLAPSO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIAL, ASIMISMO SE REALIZO EL TRASLADO Y TRANSPORTE DE LA EXCAVADORA HIDRÁULICA JOHN DEERE EH-12 PARA LOS TRABAJOS DE DESVIÓ PROVISIONAL (HABILITACIÓN DE ACCESOS) EN AMBAS MARGENES DEL RIO, PARALELO AL PUENTE DE TAL MANERA QUE LOS VEHÍCULOS DE CARGA PESADA PUEDAN TRANSPORTARSE POR UNA BALSA CAUTIVA, ESTO DEBIDO A LA ELONGACIÓN DEL CABLE PRINCIPAL (TORÓN) SUPERIOR LADO DERECHO-AGUAS ABAJO DEL PTE PIZANA (FATIGA DEL CABLE POR EXCESO DE CARGA DE TRÁFICO), EL TRANSITO SE MANTIENE INTERRUMPIDO, CARRETERA A CARGO DE LA ZONAL VII SAN MARTÍN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>HUANUCO</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-14A</b> EMP. PE-3N (HUARAZ) - ANYANGA (PE-14 B) - HUANTAR - SUCCHA - PTE. POMACHACA (PE-14 B) - MASIN - PTE. RAHUAPAMPA - DV. LLAMELLÍN - ANRA - UCO - DV. PAUCAS - HUACAYBAMBA - COCHABAMBA - ARANCAY - JIRCAN - CARPA - MONZÓN - TASOGRANDE - SACHAVACA - EMP. PE-18 A (TINGO MARÍA)	13005	Administración por Contrato	-9,279899 -77,002480	EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO INTERRUMPIDO	TRAMO : PTE POMACHACA - YUNGUILLA SECTOR : CULLUCHACA KM 103+400 - KM 104+000	Ocurrencia : 07/04/2021 Inicio de Trabajo : 07/04/2021	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A.	- 1 CAMIONETA MONITOREO DEL SECTOR	Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR CULLUCHACA KM 103+400 AL KM 104+500, CONTINUA EL CONTROL DEL TRANSITO POR LAS RUTAS ALTERNAS Y SECTOR DE LA EMERGENCIA, SE CONTINUA CON EL MONITOREO DE LA CAIDA DE ROCAS Y MATERIAL DEL TALUD SUPERIOR QUE AUN PROSIGUE HASTA LA FECHA LO QUE IMPOSIBILITA LA EJECUCIÓN DE CUALQUIER ACTIVIDAD EN EL SECTOR, LAS MISMAS QUE SE INICIARÁN CUANDO LAS CONDICIONES NO REPRESENTEN RIESGO PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA, POR EL MOMENTO EL TRANSITO VEHICULAR ESTA INTERRUMPIDO, CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. Y LA SC)
	13436	Administración por Contrato	-9,315859 -76,042457	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO NORMAL	TRAMO : CACHICOTO - CUEVA DE LAS LECHUZAS SECTOR : INTI KM 419+390 - KM 419+570	Ocurrencia : 23/11/2021 Inicio de Trabajo : 23/11/2021	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CASA.	- 1 CAMIONETA	Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR INTI KM 419+390 - KM 419+570, SE HA REALIZADO LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA, POR SOCAVACIÓN Y EROSIÓN DE LA PLATAFORMA, ADEMÁS DE LA PÉRDIDA DE ELEMENTOS DE GUARDAVÍAS, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR NORMAL. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. Y LA SC)
	13415	Administración Directa	-9,301508 -76,006907	DAÑO ESTRUCTURAL EN VIGA DE RIGIDEZ TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CUEVA DE LECHUZA - TINGO MARIA SECTOR : PUENTE CORPAC KM 424+980 - KM 424+980	Ocurrencia : 08/11/2021 Inicio de Trabajo : 08/11/2021	- 1 ING. RESIDENTE PVN - 8 PERSONAL DE TERCEROS TERCERO - 1 PERSONAL TECNICO PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR PUENTE CORPAC KM 426+800, CONTINUA LOS TRABAJOS DE RESTRICCIÓN DEL TRANSITO PESADO CON 8 VIGÍAS EN TURNO DE DÍA Y NOCHE; ESTO DEBIDO A LA ROTURA DEL ALA INFERIOR DE LA VIGA LONGITUDINAL UBICADO POR LA SEXTA Y SÉPTIMA VIGA TRANSVERSAL, PONIENDO EN RIESGO LA TRANSITABILIDAD Y SU PRONTO COLAPSO EL DIA DE HOY SE INICIA CON EL REFUERZO DE LA SECCIÓN DEL ALMA Y ALA DE LOS SECTORES CRÍTICOS IDENTIFICADOS, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VIAL RESTRINGIDA. EMERGENCIA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUANUCO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	13555	Administración por Contrato	-9,229443 -76,295644	PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : MONZON - LA GRANJA SECTOR : NUEVA SELVA KM 374+990 - KM 375+125	Ocurrencia : 08/01/2022 Inicio de Trabajo : 08/01/2022	- 1 CAPATAZ CONTROL DE EMERGENCIA - 2 PEON VIGIAS - 2 PEON PUNTEROS EN EXCAVACION Y ELIMINACION	- 2 CAMION VOLQUETE - 1 EXCAVADORA SOBRE LLANTAS - 1 RODILLO VIB. LISO AUTOP. - 1 CAMION PLATAFORMA 4X2	Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR NUEVA SELVA, KM 374+990 AL KM 375+125. SE HA REALIZADO EXCAVACION DE PLATAFORMA Y ELIMINACION, COMO TAMBIEN EL TRANSPORTE DE MATERIAL Y EL RELLENO Y COMPACTACION, TAMBIEN SE REALIZA EL TRANSPORTE DE RODILLO AL SECTOR, SE ESTA UTILIZANDO LOS EQUIPOS 01 EXCAVADORA NEUMATICA, 02 VOLQUETES, 01 RODILLO, 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMABAJA, PARA RECUPERAR EL ANCHO DE LA CALZADA EROSIONADA A CAUSA DE LAS CONSTANTES LLUVIAS Y CRECIDA DE RIO. SE HA DISPUESTO REALIZAR EL CORTE Y ENSANCHE DEL TALUD SUPERIOR. SE MANTIENE EL TRANSITO RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA EMPRESA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (SUPERVISADO POR ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-14E</b> EMP. PE-14 A (PIRUSH) - CONTADERA - CHAPACARA - EMP. PE-14 A (TINGO CHICO)	13461	Administración Directa	-9,230127 -76,620934	DERRUMBE TRANSITO INTERRUMPIDO	TRAMO : CHAPACRA - TINGO CHICO SECTOR : SAN ANDRES KM 31+500 - KM 31+800	Ocurrencia : 02/12/2021 Inicio de Trabajo : 02/12/2021	- 1 ING. RESIDENTE PVN	- 1 Excavadora Hidráulica sobre orugas - John Deere PVN	Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR SAN ANDRES KM 31+500 - KM 31+800, CONTINUA LOS TRABAJOS DEL SERVICIO DE CONFORMACION DE TALUD, SERVICIO DE CORTE EN PLATAFORMA, SERVICIO DE VIGIAS Y CON 01 EXCAVADORA HIDR EH-002 DE PROVIAS NACIONAL ZONAL, PARA REESTABLECER LA TRANSITABILIDAD VIAL, ESTO DEBIDO AL DERRUMBE, PRODUCTO DE LA INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR Y LLUVIAS EN LA ZONA, POR EL MOMENTO EL TRANSITO ES INTERRUMPIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL HUANUCO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

**REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA**

LIMA 15, enero 2022

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	CÓDIGO	TIPO DE ADMINISTRACIÓN	LATITUD - LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>UCAYALI</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-5N</b> PTE. REITHER (PE-5S) - VILLA RICA - VON HUMBOLDT (PE-18 C) - DV. TINGO MARÍA (PE-18 A) - TOCACHÉ - TARAPOTO (PE-5N B) - MOYOBAMBA - RIOJA - INGENIO (PE-38 C) - BAGUA GRANDE - DV. OLMOS (PE-04 C) - JAÉN - SAN IGNACIO - PTE. LA BALSAS (FR. ECUADOR).	13190	Administración Directa	-8,826918 -75,228839	DAÑO ESTRUCTURAL EN VIGA DE RIGIDEZ TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO SECTOR : SAN ALEJANDRO KM 352+482 - KM 352+623	Ocurrencia : 28/06/2021 Inicio de Trabajo : 28/06/2021	- 4 PEON VIGIAS	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 15/01/2022 PUENTE SAN ALEJANDRO KM 352+482 AL KM 352+623 (CLIMA NUBLADO), EL DÍA DE HOY SE VIENE REALIZANDO CONTROL DE TRANSITO VEHICULAR DE DIA Y DE NOCHE, SE CUENTA CON 04 VIGIAS (02 TURNO DIA Y 02 TURNO NOCHE), ESTO DEBIDO A LA FALLA ESTRUCTURAL DEL PUENTE POR EXCESO DE CARGA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO Y EL PASE DE VEHICULOS PESADOS EN UN SOLO CARRIL Y UNO A LA VEZ. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL UCAYALI Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
	13189	Administración Directa	-9,106800 -75,745031	DAÑO ESTRUCTURAL EN VIGA DE RIGIDEZ TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PTE CHINO - AGUAYTIA SECTOR : PREVISTO KM 432+599 - KM 432+680	Ocurrencia : 28/06/2021 Inicio de Trabajo : 28/06/2021	- 4 PEON PVN - 1 ING. RESIDENTE PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 15/01/2022 PUENTE PREVISTO KM 432+599 AL KM 432+680, (CLIMA NUBLADO), EL DÍA DE HOY SE VIENE REALIZANDO CONTROL DE TRANSITO VEHICULAR DE DIA Y DE NOCHE, SE CUENTA CON 04 VIGIAS (02 TURNO DIA Y 02 TURNO NOCHE), ESTO DEBIDO A LA FALLA ESTRUCTURAL DEL PUENTE POR EXCESO DE CARGA, SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO Y EL PASE DE VEHICULOS PESADOS EN UN SOLO CARRIL Y UNO A LA VEZ. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL UCAYALI Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-5NA</b> EMP. PE-5N (PTE. PAUCARTAMBO) - ABRA CANTARIZU - OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - DV. PANAO (PE-18 B) - CODO DE POZUZO - SAN JUAN DEL CODO - EMP. PE-5N (PTE. PLÁTANO ISLA)	13554	Administración Directa	-9,815273 -75,529130	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : POZUZO - CODO DEL POZUZO SECTOR : GALICHO KM 159+900 - KM 160+000	Ocurrencia : 07/01/2022 Inicio de Trabajo : 07/01/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 OPERADOR TERCEROS - 1 PEON TERCEROS	- 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS PVN - 1 TRACTOR SOBRE ORUGAS PVN	Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR GALICHO KM 159+900 -160+000, CLIMA NUBLADO, EL DIA DE HOY SE CONTINUA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DERRUMBE MAYOR EN PLATAFORMA, SE TIENE PERSONAL: 02 VIGIA, 02 OPERADORES, 01 RESIDENTE, MAQUINARIA: 01 TRACTOR ORUGA Y 01 EXCAVADORA, ESTO DEBIDO A LA CONSTANTE LLUVIA, SE PRODUJO DERRUMBE MAYOR, TRANSITO RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO LA UNIDAD ZONAL UCAYALI Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>VRAEM</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-28B</b> EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNA - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV. BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUARES (DV. QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARANURA - CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	13551	Administración Directa	-12,723590 -73,885519	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : TUTUMBARO - SAN FRANCISCO SECTOR : MACHENTE- NUEVA UNION KM 138+000 - KM 147+000	Ocurrencia : 06/01/2022 Inicio de Trabajo : 06/01/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 1 INGENIERO O/S - 1 OPERADOR O/S - 1 PERSONAL DE TERCEROS O/S	- 1 Tractor Neumático - Caterpillar PVN - 1 CAMIONETA PVN	Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR MACHENTE NUEVA UNIÓN KM 138+000 - KM 147+000, CONTINÚA LOS TRABAJO DE ELIMINACIÓN MATERIAL DE DERRUMBE Y LIMPIEZA DE LA VÍA, SE CUENTA CON 01 TRACTOR SOBRE LLANTAS, 01 CAMIONETA, 01 ING. DE CAMPO, 01 OPERADOR, 01 CONDUCTOR DE CAMIONETA (OPERADORES SON POR ORDEN DE SERVICIO), ESTO PARA LAS ACTIVIDADES DE REMOCIÓN DE DERRUMBES Y LIMPIEZA DE LA CARRETERA, ESTO PRODUCTO DE LAS LLUVIAS POR LA ZONA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VRAEM Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>RUTA NACIONAL PE-28C</b> EMP. PE-28 B (SAN FRANCISCO) - QUIMBIRI - PICHARI - PEDRO RUIZ - TRINCAVINI - QUISTO CENTRAL - NATIVIDAD - PUERTO ENE - PUERTO ANAPATI - MENCORIARI - CUBANTIA - SAN MARTÍN DE PANGO - EMP. PE-5S (MAZAMARI)	13550	Administración Directa	-12,310028 -73,947097	EROSIÓN DE PLATAFORMA - DESLIZAMIENTOS PERMANENTES DE TALUDES TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : PICHARI - PUERTO ENE SECTOR : MANTARO - NATIVIDAD KM 47+600 - KM 57+500	Ocurrencia : 06/01/2022 Inicio de Trabajo : 06/01/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 4 OPERADOR ORDEN DE SERVICIO - 1 CHOFER O/S - 1 INGENIERO O/S	- 1 CARGADOR FRONTAL PVN - 2 CAMION VOLQUETE PVN - 1 MOTONIVELADORA PVN - 1 CAMIONETA PVN	Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR MANTARO - NATIVIDAD KM 47+600 - KM 57+500, CONTINÚA CON LA RECUPERACIÓN DE PLATAFORMA SE CUENTA CON 1 C. FRONTAL, 02 C. VOLQUETES Y 01 MOTONIVELADORA (EQUIPOS PROPIOS DE PROVIAS NACIONAL), PERSONAL POR ORDEN DE SERVICIO: 4 OPERADORES Y 01 CONDUCTOR DE CAMIONETA, 01 INGENIERO ASISTENTE, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL VRAEM, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>JUNIN-PASCO</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-5S</b> PTE. REITHER (PE-5N) - PERENÉ - BAJO PICHANAQUI - BOCA DE IPOKI - ABRA PORTILLO - DV. SATIPO (PE-24 A) - MAZAMARI (PE-28 C) - PTO. OCOPA (PE-5S A) - POYENI - CAMISEA - BOCA MANU - BOCA INAMBARI - VIRGENES DEL SOL (PE-30 C) - RÍO HEATH (FR. BOLIVIA).	13569	Administración Directa	-10,926750 -75,126617	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : LA MERCED - PICHANAQUI SECTOR : BOCA TIGRE KM 23+500 - KM 33+500	Ocurrencia : 15/01/2022 Inicio de Trabajo : 15/01/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR BOCA TIGRE KM 23+500 - KM 33+500, SE VIENE REALIZANDO LA EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA, SE CUENTA CON 01 SUPERVISOR Y MAQUINARIAS DE PVN, ESTO DEBIDO A LAS CONSTANTES LLUVIAS EN LA ZONA LO CUAL OCASIONÓ EL DESLIZAMIENTO DE LODO, POR ELLO SE VA REALIZAR LA LIMPIEZA DE HUAYCO DE LA CALZADA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL JUNIN-PASCO Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
<b>RUTA NACIONAL PE-5SA</b> EMP. PE-5S (PTO. OCOPA) - ATALAYA	13549	Administración por Contrato	-10,780522 -73,765341	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CHINCHENI (KM 92+000) - VILLA DE ATALAYA (KM 156+040) SECTOR : VILLA DE ATALAYA KM 150+850 - KM 150+900	Ocurrencia : 06/01/2022 Inicio de Trabajo : 06/01/2022	- 1 CAPATAZ CVC	- 1 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS CVC	Fecha de Actualización : 14/01/2022 SECTOR VILLA DE ATALAYA A KM 150+850 AL KM 150+900, SE VIENE REALIZANDO LA RECONFORMACIÓN DE PLATAFORMA, ASIMISMO SE VIENE REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE AVISO Y SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA AFECTADA, SE ESTÁ TRABAJANDO CON 1 RETROEXCAVADORA Y PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, ESTO PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, AL INICIAR LA JORNADA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR ERA INTERRUMPIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL COMAS. (SUPERVISADO POR CONSORCIO SUPERVISOR SATIPO Y LA SC)
	13563	Administración por Contrato	-10,896992 -74,117413	EROSIÓN DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : UNIÓN JUNIN - ATALAYA SECTOR : CHINCHENI KM 74+500 - KM 107+500	Ocurrencia : 11/01/2022 Inicio de Trabajo : 12/01/2022	- 1 CAPATAZ CVC	- 1 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS CVC	Fecha de Actualización : 14/01/2022 SECTOR VILLA DE ATALAYA KM 74+500 AL KM 107+500, SE VIENE REALIZANDO LA RECUPERACIÓN CON MATERIAL PARA BACHEO PROFUNDO CON EQUIPO EN PLATAFORMA, ASIMISMO SE VIENE REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE AVISO Y SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA AFECTADA, SE ESTÁ TRABAJANDO CON 1 RETROEXCAVADORA Y PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSERVADOR, ESTO PRODUCTO DE LAS LLUVIAS EN LA ZONA, AL INICIAR LA JORNADA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR ERA INTERRUMPIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL COMAS. (SUPERVISADO POR CONSORCIO SUPERVISOR SATIPO Y LA SC)



**REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA**

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	CÓDIGO	TIPO DE ADMINISTRACIÓN	LATITUD - LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURRENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>LIMA</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-16A</b> EMP. PE-1N - UPACA - HUAYTO - LA VEGA - COCHAS - HUAYLILLAS CHICO - DV. RINCONADA - PTE. CAHUA - CAHUA - MAYUSH - PTE. PAMPLONA - CANON - PTE. SAN JOSÉ - TUMAC - CAJATAMBO - HUACROCORRAL - TILARMIOC - CONTADERA - UCRUZPAMPA - EMP. PE-18 (LA CURVA)	13493	Administración Directa	-10,475137 -77,169174	<b>DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : CAHUA - CAJATAMBO SECTOR : PAMPLONA LLOCCHI KM 90+000 - KM 109+950	Ocurrencia : 12/12/2021 Inicio de Trabajo : 15/12/2021	- 1 ING. SUPERVISOR PVN - 4 PEON TERCEROS - 1 CHOFER TERCEROS	- 1 CARGADOR FRONTAL PVN - 1 CAMION VOLQUETE PVN - 1 CAMIONETA TERCEROS	Fecha de Actualización : 14/01/2022 SECTOR PAMPLONA LLOCCHI KM 90+000 - KM 109+950. SE VIENE MONITOREANDO EL SECTOR POR LA CAIDA CONSTANTE MATERIAL. ASIMISMO SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL, 01 CAMIÓN VOLQUETE DE PVN Y PERSONAL, PARA ATENDER ESTOS EVENTOS, ESTOS DERRUMBES EN AMBOS SECTORES SON PRODUCTO DE LAS LLUVIAS E INESTABILIDAD DEL TALUD, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL LIMA Y LA SC, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
<b>HUANCAVELICA</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-28D</b> EMP. PE-28 A (PÁMPANO) - TICRAPO - CASTROVIRREYNA - ABRA LLIHUACCASA - STA. INÉS - ABRA CHONTA - PUCAPAMPA - EMP. PE-26 (LACHOJ)	13560	Administración por Contrato	-13,366912 -75,346364	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : TICRAPO - CASTROVIRREYNA SECTOR : TINCOCC KM 56+355 - KM 56+365	Ocurrencia : 11/01/2022 Inicio de Trabajo : 11/01/2022	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO CHACA	- 1 CAMION VOLQUETE CONSORCIO CHACA - 1 RETROEXCAVADORA CONSORCIO CHACA	Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR TINCOCC KM 56+355 - KM 56+365, SE VIENE REALIZANDO EL ENCOFRADO Y VACIADO EN EL MURO DE CONCRETO CICLOPEO. SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 C. VOLQUETE Y PERSONAL, ESTO DEBIDO A LA EROSIÓN DEL TALUD INFERIOR, POR ELLO SE HA DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO CHACA (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL XII HUANCAVELICA Y LA SC)
<b>AYACUCHO</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-32A</b> EMP. PE-30 A (DV. ANDAMARCA) - ANDAMARCA - QUEROBAMBA - HUANCAPÍ - CANGALLO - EMP. PE-3S (ABRA TOCTO)	13537	Administración por Contrato	-14,170489 -73,867001	<b>COLAPSO DE ALCANTARILLAS TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : HUACAÑA - MORCOLLA SECTOR : QUEROBAMBA KM 127+980 - KM 128+140	Ocurrencia : 03/01/2022 Inicio de Trabajo : 03/01/2022	- PERSONAL DEL CONSERVADOR CONSORCIO SANTA CLARA II	- 1 CAMION PLATAFORMA 4X2 COLOCACION DE SENALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD - 1 RETROEXCAVADORA MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA VACIADO DE CONCRETO Y RELLENO DE AFIRMADO	Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR QUEROBAMBA KM 127+980 - KM 128+140, SE VIENE REALIZANDO EL MOVIMIENTO DE TIERRAS, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 C. VOLQUETE Y PERSONAL, ESTO DEBIDO AL DESLIZAMIENTO DE MATERIAL POR INESTABILIDAD DEL TALUD SUPERIOR Y LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO SANTA CLARA II (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL XIII AYACUCHO Y LA SC)
<b>AREQUIPA</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-1S</b> I.V. SANTA ANITA - CHINCHA ALTA - ICA - NAZCA - DV. CAMANÁ - DV. QUILCA (PE-1S D) - LA REPARTICIÓN (DV. AREQUIPA) - DV. PTO. MATARANI (PE-34) - LA JOYA - DV. MOQUEGUA (PE-36 A) - DV. ILO (PE-36) - TACNA (PE-38) - LA CONCORDIA (FR. CHILE).	13556	Administración por Contrato	-14,571226 -75,208736	<b>EROSIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : SANTA CRUZ - PALPA SECTOR : PALPA KM 400+810	Ocurrencia : 08/01/2022 Inicio de Trabajo : 08/01/2022	- PERSONAL DEL CONSERVADOR	- 0 OTROS EQUIPOS MENORES	Fecha de Actualización : 14/01/2022 SECTOR PALPA KM 400+810, SE HA SEÑALIZADO EL PUENTE VISCAS, EL CARRIL DERECHO SE ENCUENTRA CERRADO, SE HAN COLOCADO 04 SEÑALES TIPO CHEVRONES, 07 SEÑALES INFORMATIVAS, REDUCIR VELOCIDAD, ESTO DEBIDO A LA FALLA DE LA JUNTA DE DILATACION DEL CARRIL DERECHO DEL PUENTE VISCAS, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. SUCURSAL PERU (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL XIV AREQUIPA Y LA SC)
<b>RUTA NACIONAL PE-1SI</b> EMP. PE-1S (YAUCA) - STA. ROSA - CHICCHILLA - JAQUI - PAMPA NUEVA - CONICA - SAN JUAN - CCACCILLA - CONDORARMA - PAICHQUI - OTCUNE - EMP. PE-32 (CORACORA)	13570	Administración Directa	-15,185163 -74,017506	<b>HUAYCO TRANSITO INTERRUMPIDO</b>	TRAMO : San Luis - Pueblo Nuevo - Lampalla (Km 55+000 - Km 110+000) SECTOR : 08 KM 97+850 - KM 97+950	Ocurrencia : 14/01/2022 Inicio de Trabajo : 15/01/2022	- 1 ING. SUPERVISOR SUPERVISOR - 1 INGENIERO ASISTENTE - 1 CAPATAZ JEFE DE CUADRILLA - 9 PEON PEROSNAL DE PISO	- 1 CAMIONETA SUPERVISION	Fecha de Actualización : 15/01/2022 Tramo: San Luis - Pueblo Nuevo - Lampalla (Km 55+000 - Km 110+000)- Sector Pueblo Nuevo ; debido a la temporada de lluvias las precipitaciones pluviales aumentaron en la zona, provocando la entrada o avenida de un Huayco interrumpiendo la vía quedando sin transitabilidad en el kilómetro Km.97+850 al Km.97+950. Ahora se esta realizando la atención con personal de la cuadrilla 08 del Mantenimiento Rutinario, el Equipo Mecánico se esta movilizand a la emergencia para realizar la limpieza de la vía.
<b>PUNO</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-34P</b> EMP. PE-34 H (SAN JOSÉ) - MASSIAPO - ISULLUMA - BOCA LIMBANI - PTA. CARRETERA	13568	Administración por Contrato	-14,088219 -69,237797	<b>DERRUMBE TRANSITO INTERRUMPIDO</b>	TRAMO : TRAMO 3: MASSIAPO (SALIDA) - PAMPA YANAMAYO SECTOR : MASSIAPO KM 17+400 - KM 17+480	Ocurrencia : 14/01/2022 Inicio de Trabajo : 14/01/2022	- 1 CAPATAZ ENCARGADO - 2 PEON PERSONAL DE PISO	- 1 RETROEXCAVADORA	Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR MASSIAPO KM 17+400 - KM 17+480, VÍA AFECTADA POR DERRUMBE. SE VIENE REALIZANDO LA RECUPERACIÓN DE TRANSITABILIDAD DE LA VÍA, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA Y PERSONAL DE PISO; ESTO DEBIDO AL INCREMENTO DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES PROPIAS DE LA ZONA EL CUAL DEBILITO EL TALUD SUPERIOR CAUSANDO LA INESTABILIDAD, EL PASE VEHICULAR SE ENCUENTRA INTERRUMPIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONTRATISTA CONSERVADOR CONSORCIO VIAL 67. (SUPERVISADO POR CONSORCIO CONSERVADOR PUNO I)
<b>RUTA NACIONAL PE-34T</b> EMP. PE-34 H (DV. INCHUPALLA) - DV. JANANSAYA - INCHUPALLA - PACCHA - EMP. PE- 34 H (HUATASANI)	13565	Administración por Contrato	-14,910640 -69,743650	<b>PERDIDA DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO</b>	TRAMO : INCHUPALLA - HUATASANI SECTOR : MUNAYPA KM 32+150 - KM 32+350	Ocurrencia : 12/01/2022 Inicio de Trabajo : 12/01/2022	- 2 PEON VIGIAS - 3 PEON OTROS	- 1 RETROEXCAVADORA - 1 CAMION PLATAFORMA 4X2 - 1 CAMION VOLQUETE - 1 MEZCLADORA DE CONCRETO T.TROMPO.	Fecha de Actualización : 14/01/2022 SECTOR MUNAYPA KM 32+150 - KM 32+350, SE VIENE REALIZANDO LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DERRUMBE, SE CUENTA CON 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMION BARANDA, 01 CAMION VOLQUETE, 01 MEZCLADORA DE CONCRETO Y 05 PERSONAL, ESTO DEBIDO A LA PERDIDA DE PLATAFORMA Y LLUVIAS EN LA ZONA, POR ELLO SE DISPUESTO LA RECUPERACIÓN DE LA CALZADA, SE MANTIENE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR RESTRINGIDA. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL PRO (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL PUNO)



REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS EN LA RED VIAL NACIONAL NO CONCESIONADA

LIMA 15, enero 2022

HORA: 13:10

REGION / CARRETERA	CÓDIGO	TIPO DE ADMINISTRACIÓN	LATITUD - LONGITUD	TIPO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE TRANSITO	UBICACIÓN	FECHA DE OCURENCIA Y ATENCION	PERSONAL ASIGNADO	EQUIPO MECANICO ASIGNADO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES
<b>CUSCO-APURIMAC</b>									
<b>RUTA NACIONAL PE-28B</b> EMP. PE-3S (PACAYCASA) - LA QUINUA - ABRA APACHETA DE TAMBO - TAMBO ABRA OSNO - ABRA TAPUNA - AYNA - SAN FRANCISCO - PTE. SAN FRANCISCO (PE-28 C) - KIMBIRI - CHURUMPIARI - ABRA CIELO PUNCO - BOCA SANTA ANA - KEPASHIATO - KUMPIRUSHIATO (DV. BAJO URUBAMBA) - KITENI - CHAHUARES (DV. QUELLOUNO) - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - MOYOMONTE - MARANURA - CHAULLAY - ALFAMAYO - ABRA MÁLAGA - OLLANTAYTAMO - URUBAMBA (PE-28 F) - YUCAY - CALCA - PISAC (PE-28 G) - SAN SALVADOR - EMP. PE-3S (HUACARPAY)	13536	Administración Directa	-12,756951 -73,630870	HUAYCO TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KIMBIRI - CHIRUMPIARI SECTOR : SIRENACHAYOCC KM 209+200	Ocurrencia : 02/01/2022 Inicio de Trabajo : 10/01/2022	- 0 PENDIENTE POR ASIGNAR	- 0 CAMIONETA	Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR SIRENACHAYOCC (KM 209+200), SE VIENE REALIZADO LA DESCOLMATAACION DEL CAUSE DE LA QUEBRADA, PARA LO CUAL SE CUENTA CON 01 EXCAVADORA DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MANITEA. ESTO DEBIDO A LA VENIDA DE UN HUAYCO DE GRAN MAGNITUD QUE PUSO EL RIESGO LA ESTRUCTURA DEL PUENTE SIRENACHAYOCC II. SE MANTIENE EL TRÁNSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO-APURIMAC Y LA SC., POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
	13544	Administración Directa	-12,635308 -72,992648	DERRUMBE TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : KITENI - DV. ECHARATE SECTOR : VENECIA KM 344+300	Ocurrencia : 04/01/2022 Inicio de Trabajo : 31/03/2022	- 1 ING. SUPERVISOR PVN	- 0 Tractor de Orugas - Caterpillar PVN	Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR VENECIA KM 344+300, NO SE REGISTRA DERRUMBES. SIN EMBARGO SE DISPONE DE UN TRACTOR ORUGA DE PROPIEDAD DE PROVIAS NACIONAL EN EL LUGAR, PARA CUALQUIER SITUACION QUE INTERRUMPA EL TRANSITO VEHICULAR. ADEMÁS DE ELLO SE CUENTA CON 02 GUARDIANES DE AVANZADA (APOYO MR) PARA EL RESGUARDO DE LA MAQUINARIA TURNO DIURNO Y NOCTURNO. SE MANTIENE EL TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DE LA UNIDAD ZONAL CUSCO-APURIMAC Y LA SC., POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
<b>RUTA NACIONAL PE-28F</b> EMP. PE-3S (POROY) - CACHIMAYO - CHINCHERO - EMP. PE-28 B (URUBAMBA). INCLUYE EL ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHEROS	13459	Administración por Contrato	-13,313903 -72,116437	ASENTAMIENTO DE PLATAFORMA TRANSITO RESTRINGIDO	TRAMO : CACHIMAYO - URUBAMBA SECTOR : URUBAMBA KM 43+000	Ocurrencia : 01/12/2021 Inicio de Trabajo : 01/12/2021	- PERSONAL DEL CONSERVADOR RUTAS DEL CUSCO 2.	- 1 CARGADOR FRONTAL RUTAS DEL CUSCO 2.  - 1 CAMION VOLQUETE RUTAS DEL CUSCO 2.	Fecha de Actualización : 15/01/2022 SECTOR URUBAMBA KM 43+000 - KM 43+000, SE VIENE EJECUTANDO LA RECUPERACIÓN DE LA PLATAFORMA MEDIANTE ACTIVIDADES DE ESCARIFICADO Y CONFORMACIÓN DE LOS TRAMOS ASENTADOS, SE CUENTA CON 01 CARGADOR FRONTAL Y 01 CAMIÓN VOLQUETE, ESTO DEBIDO A LOS ASENTAMIENTOS DE PLATAFORMA, POR LAS FALLAS GEOLÓGICAS EN LA ZONA, PRODUCTO DE LA NATURALEZA, SE MANTIENE EL PASE VEHICULAR RESTRINGIDO. CARRETERA A CARGO DEL CONSERVADOR CONSORCIO VIAL RUTAS DEL CUSCO 2. (SUPERVISADO POR UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC Y LA SC)

RESUMEN RUTAS NACIONALES	
TRANSITO INTERRUMPIDO	5
TRANSITO RESTRINGIDO	19
TRANSITO NORMAL	1
RESUMEN EVENTOS NACIONALES	
TRANSITO INTERRUMPIDO	5
TRANSITO RESTRINGIDO	32
TRANSITO NORMAL	3